

**Lehrmittel des
Reichsluftfahrtministeriums-Chef A.W./A.T.A.
(Amtsgruppe Techn. Ausbildung A.T.A.)**

(Taschenformat)

Grundlehrgang am Schraubstock

„Lehrlinge“

A u s g a b e O k t o b e r 1 9 4 1

Der Grundlehrgang am Schraubstock

ist für Maschinenschlosser (Motorenbauer)*, Werkzeugmacher, Waffenschlosser, Mechaniker, Elektromechaniker und Feinmechaniker bestimmt. Er vermittelt dem Lehrling die wichtigsten notwendigen Fertigkeiten, damit er recht früh an praktisch verwertbaren Werkszeugnissen mitarbeiten kann. Wenn der Lehrgang straff durchgeführt wird, muß er mit der Mehrzahl der Lehrlinge in etwa 12 Wochen bewältigt werden. Dazu muß allerdings jeder Junge, in sportlichem Wettstreit mit seinen Kameraden, nach seinen Fähigkeiten fortschreiten können. Wenn er eine Übung befriedigend beendet hat, erhält er sofort die Unterweisung für die nächste Arbeit, ohne daß auf die schwächeren Jungen der Gruppe gewartet wird.

* Der bisherige „Grundlehrgang für Motorenbauer“ wird nicht mehr aufgelegt.

Die Lehrgangsblätter.

Das einzelne Aufgabenblatt dient dem Lehrling als Werkstattzeichnung für seine Übungsarbeit. Es wird am Arbeitsplatz aufgehängt und nach Gebrauch auf der zweiten Heftzunge des Hefters abgeheftet. Anfangs sind die Werkstücke perspektivisch dargestellt, und erst allmählich wird der Lehrling in das Lesen technischer Zeichnungen eingeführt. An den bildlich dargestellten Werkzeugen und Maschinen lernt der Junge die gebräuchlichen Benennungen kennen; diese einheitliche Vorbildung wird später manche Mißverständnisse verhüten.

Die Arbeitsgänge sollen nach Art und Reihenfolge so eingehalten werden, wie sie auf den Blättern angegeben sind. Die Arbeitstechniken sind teils bildlich, teils schematisch dargestellt, soweit sie dem Lehrling nicht aus vorhergehenden Blättern bekannt sind.

Aufbau der Übungen.

Die Übungen gehen vom Leichten zum Schwierigen; auch die Anforderungen an die Maßhaltigkeit steigern sich. Zur Ersparnis an Werkstoff werden verschiedene Teile für eine Reihe weiterer Übungen verwendet. Produktive Arbeitsstücke sind für erstmalige Unterweisungen meist nicht geeignet und kommen darum nur ausnahmsweise vor. Auf die besonderen Eigenschaften der verschiedenen Werkstoffe, die im Lehrgang verwendet werden, muß der Lehrling eindringlich aufmerksam gemacht werden.

Auswertung der fertigen Übungsstücke.

Jedes Stück stempelt der Lehrling mit seiner Platznummer („Bezeichnen xxx“). Der Unterweiser beurteilt es sofort und trägt die Note in die Auswertungsliste ein, die dem Lehrgang beiliegt (bei Bedarf nachbeziehen). Nicht befriedigende Arbeiten müssen wiederholt werden. Die Arbeitszeit wird in der Liste vermerkt, damit der Lehrling von Anfang an zu einem ausreichenden Tempo erzogen wird. Allerdings steht im Vordergrund stets die Arbeitsgüte.

Unfallbelehrungen.

Der neueintretende Lehrling muß auf Gefahren durch lose Kleidung, zu langes Haar, Fingerringe usw. hingewiesen werden.

In ständiger Wiederholung muß ihn dann der Unterweiser zur Sorgfalt und Vorsicht an der eigenen Person und an den Werkzeugen erziehen. Eine Erinnerung hieran geben die Hinweise auf Gefahren und Schutzvorrichtungen, die in den Lehrgangsblättern erstmalig durch roten Druck hervorgehoben sind.

Alle bisher vom Chef A.W. / A.T.A. für die praktische und schulische Ausbildung der Lehrlinge und Spezialarbeiter herausgegebenen Lehrgänge sind zusammengestellt im Lehrmittelverzeichnis.

Das Lehrmittelverzeichnis ist kostenlos zu beziehen durch die Lehrmittelzentrale des RLM/A.T.A. bei der Firma Junkers Flugzeug- und -Motorenwerke A.-G., Ausbildungswesen, Dessau, Köthenerstr. 93.

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

 
Die verschiedenen Feilen

Ausgabe
März 1939

Kenn-Nr.
LLMo 1va

Übung Nr.

Flachfeile



Halbrundfeile



Vierkantfeile



Dreikantfeile



Rundfeile



Barettfeile

2 Seiten unbehauen



Dreikant-Nadelfeile




Messer-Nadelfeile




Vogelzungen-Nadelfeile



Schraubstockhöhe

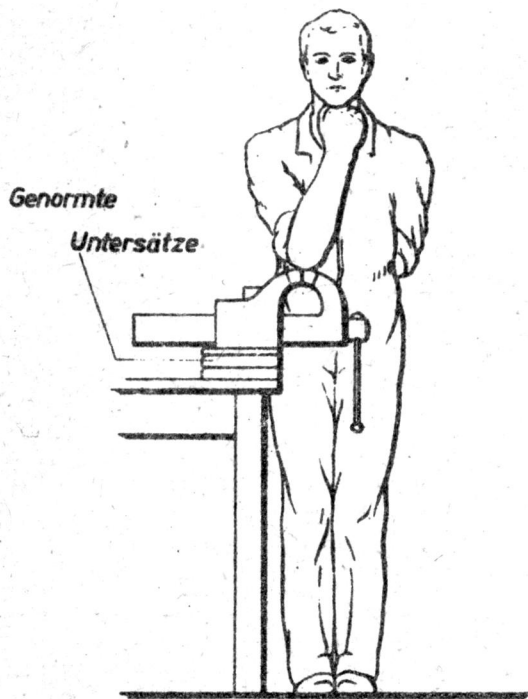


Fußstellung

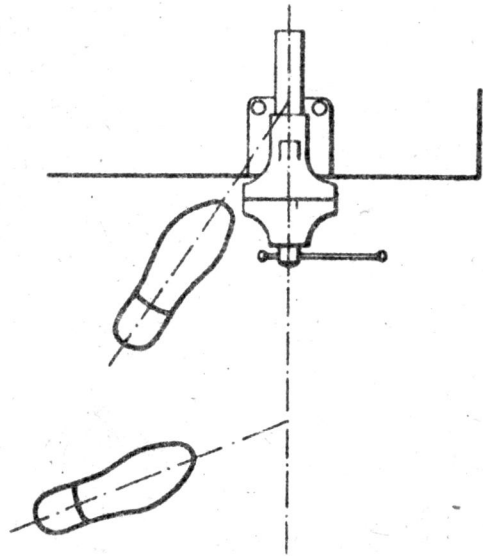


Richtig!

Der ganze Körper schwingt mit

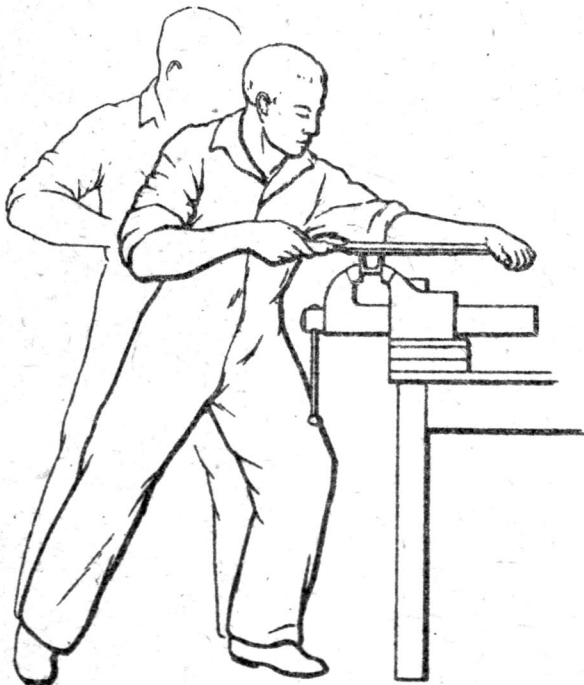


Falsch!

Steife Haltung - unsicherer Feilstrich

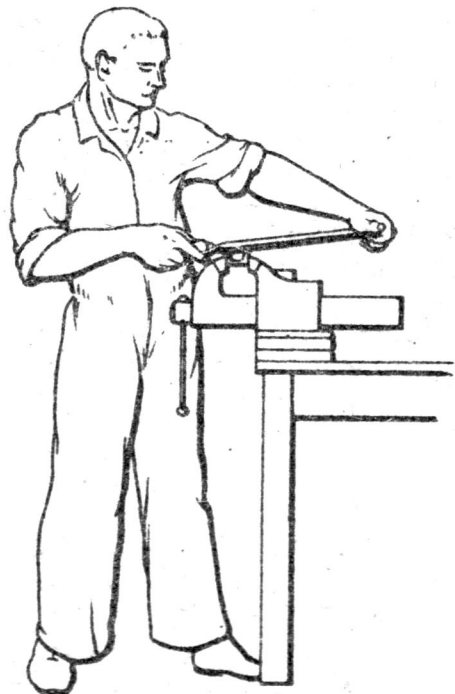




Feil-Vorübung

Werkstück: St 00.12 U-Stahl NP 5 1/2 x 100 lg.
(NP 5 x 80 kann ausnahmsweise für Feinmechanikerlehrlinge verwendet werden)

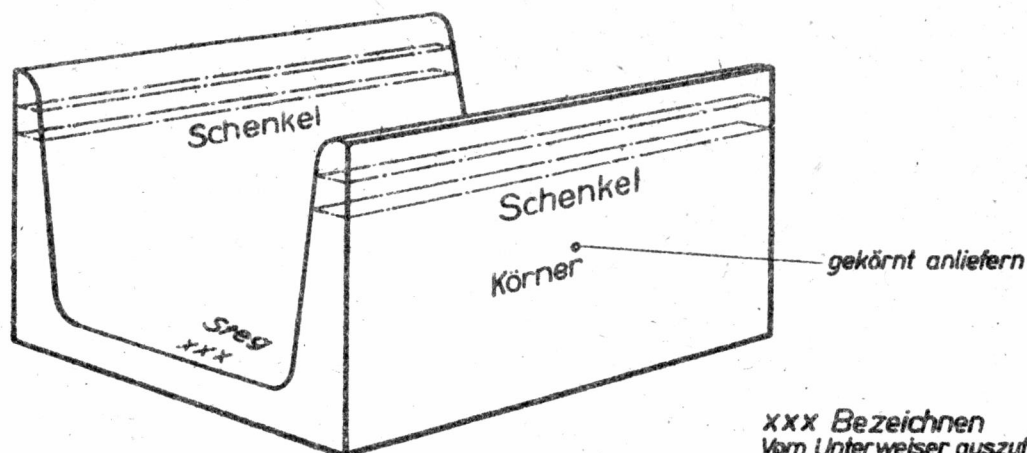

xxx Bezeichnen
Vom Unterweiser auszuführen

Werkzeuge: Schruppfeile, Parallelreißer

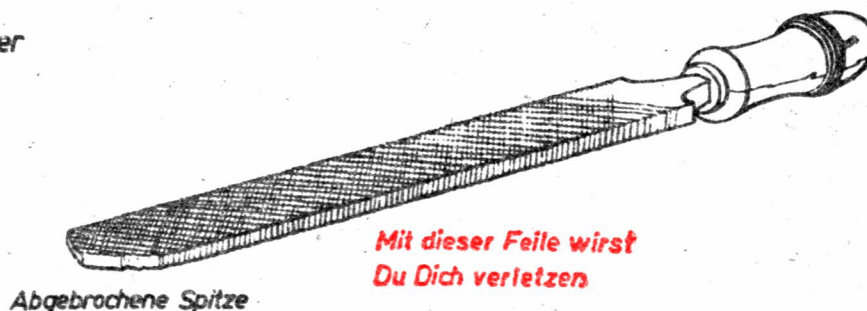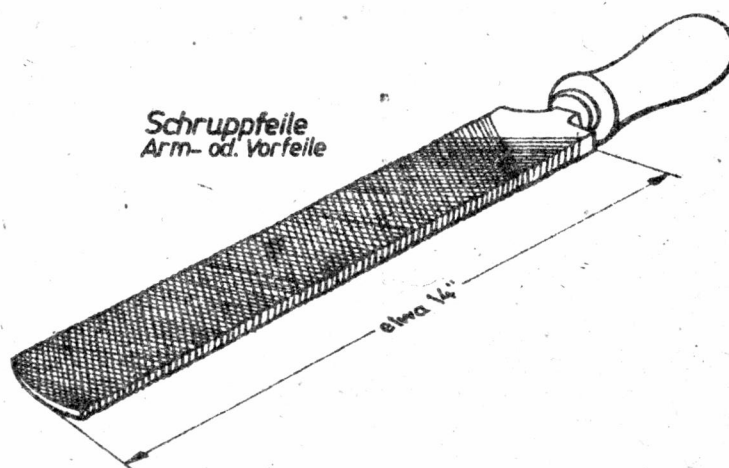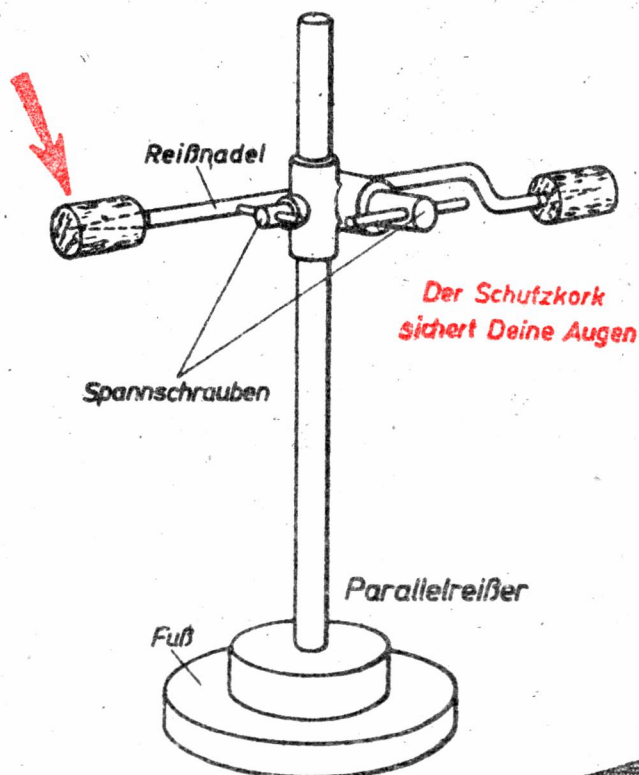

Zeige auch kleine Wunden dem Unterweiser, der Dich verbinden lassen soll

Arbeitsgänge:


1. Schruppe 3 bis 5 mm herunter

Das Feilenheft liegt fest im Handteller. Der Daumen liegt oben


Drücke gleichmäßig mit beiden Händen, damit die Feile greift. Feile weit vorschieben, ohne Druck zurückziehen

2. Prüfe, ob Du waagerecht gefeilt hast

Merke Dir an dem Körner, welcher Schenkel beim Feilen vorn war

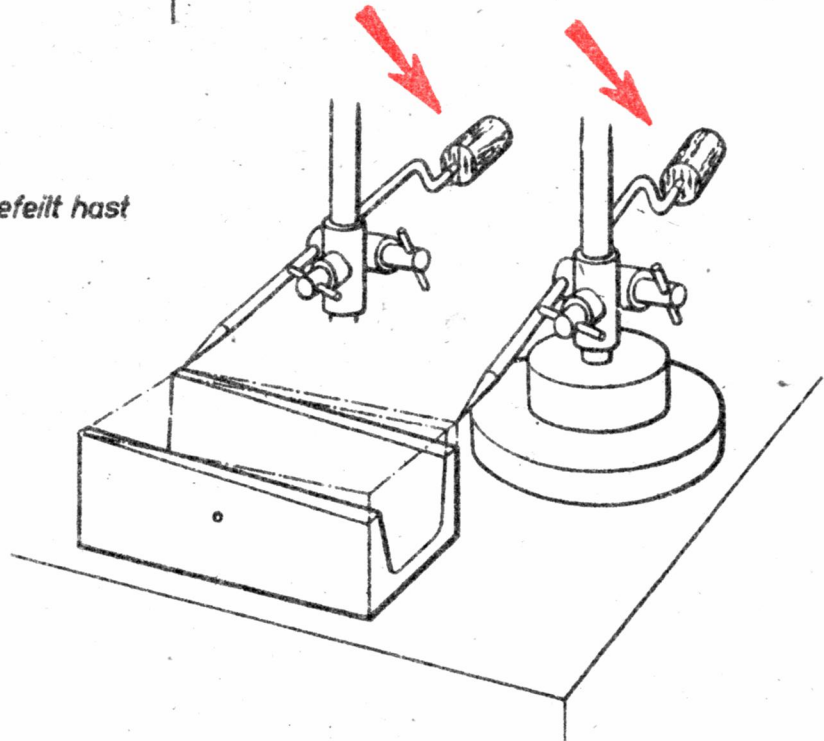


3. Schruppe nochmals 3 bis 5 mm gut waagerecht herunter und, wenn nötig, noch weitere Male

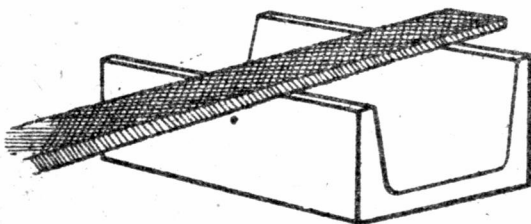


Falsch!

Die rechte Hand (Griffseite) drückt stärker. Der Schraubstock ist wahrscheinlich zu hoch

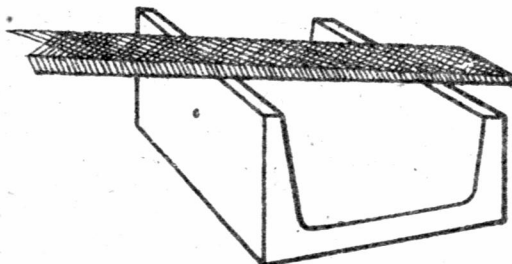

Falsch!

Die linke Hand drückt stärker. Der Schraubstock ist wahrscheinlich zu niedrig

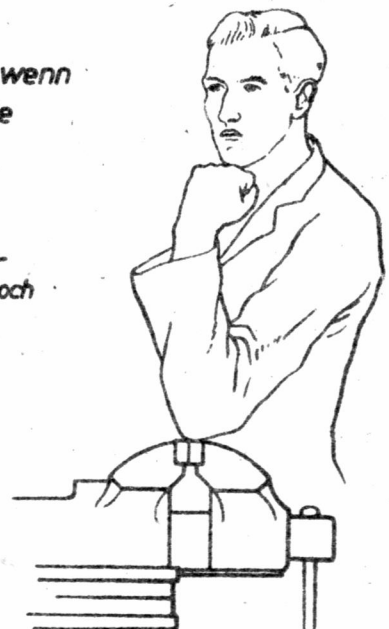

Richtige Arbeitshöhe

Stück wird gebraucht für LLMo 2a

Für den Unterweiser:

Jungen, die sich schwer an die richtige Feilenführung gewöhnen, feilen das U-Eisen bis zum Steg ab und erhalten ein zweites U-Eisen. Es empfiehlt sich, Schraubstockunterlagen aus Holz in genormten Abstufungen vorrätig zu halten

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Schruppfeilen ebener Flächen


Ausgabe
Febr. 1938

Übung Nr.

Kenn-Nr.
LL Mo 2a

Werkstück:


von Übung LL Mo 1a verwenden

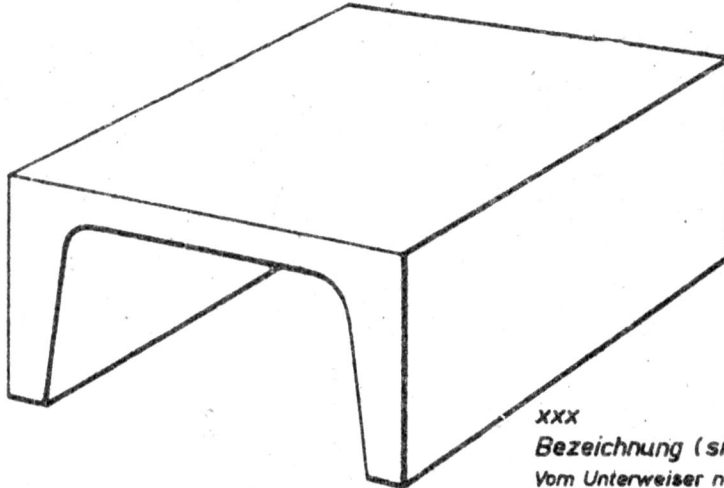


Nach dem Schrappen nachkornen

xxx
Bezeichnung (siehe LL Mo 1a)
Vom Unterweiser nachzuprüfen

Werkzeuge: Schrappfeile, 90°-Winkel, Feilenbürste

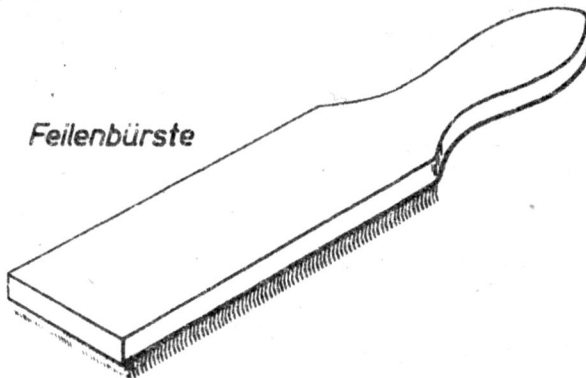


Feilenbürste

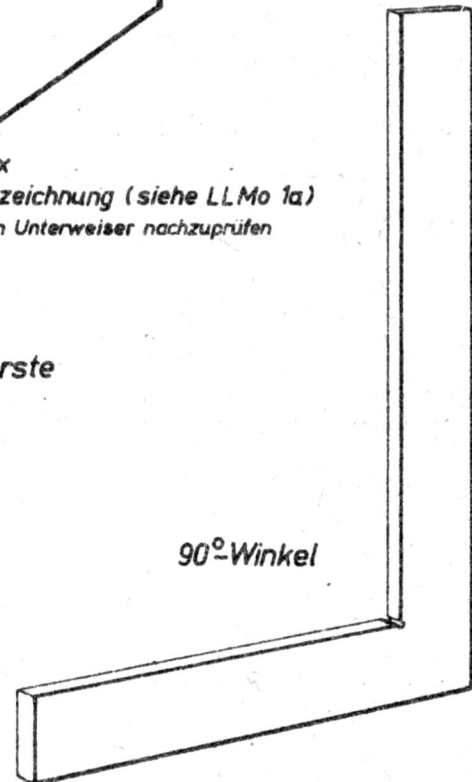

90°-Winkel


Arbeitsgänge:

1. Stegfläche schrappen

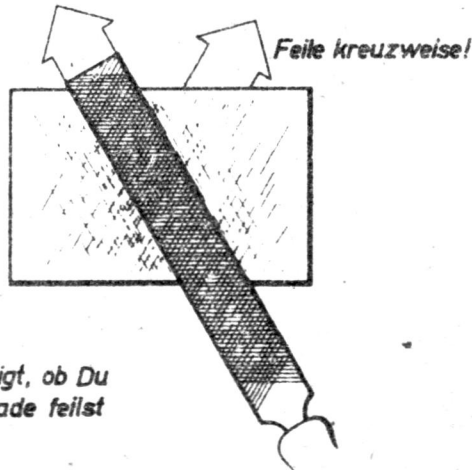


Feile kreuzweise!

Das Strichbild zeigt, ob Du
gerade feilst

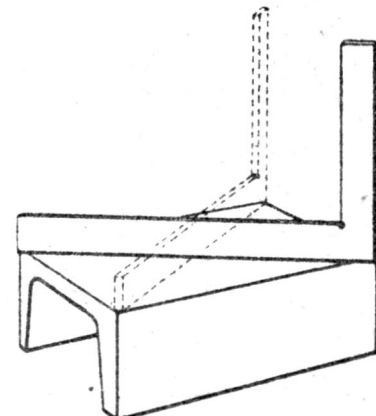


Prüfe mit dem Winkel!

2. Beide Schenkelflächen schrappen

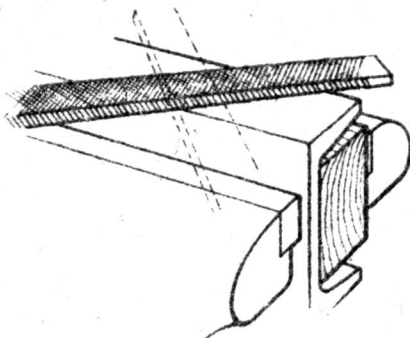


Feile die Schenkelflächen so, daß sie zur Stegfläche rechtwinkelig sind

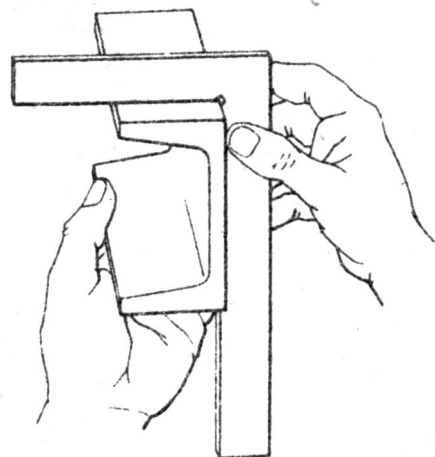


Prüfe!


3. Beide Stirnflächen schrappen

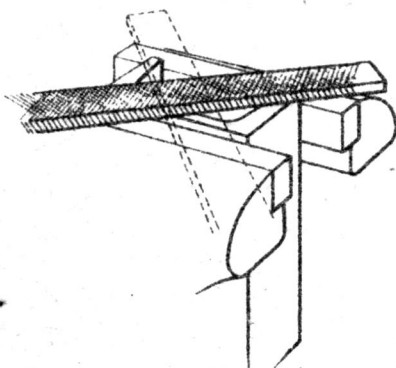

Feile die Stirnflächen so, daß sie zur Stegfläche und zur angekörnten Schenkelfläche rechtwinkelig sind (für Anreißübung LLMo 12a)

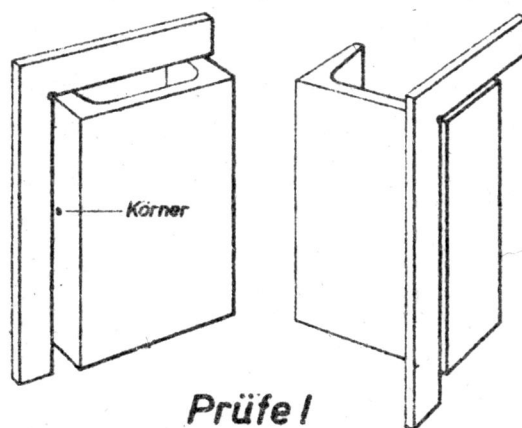


Prüfe!

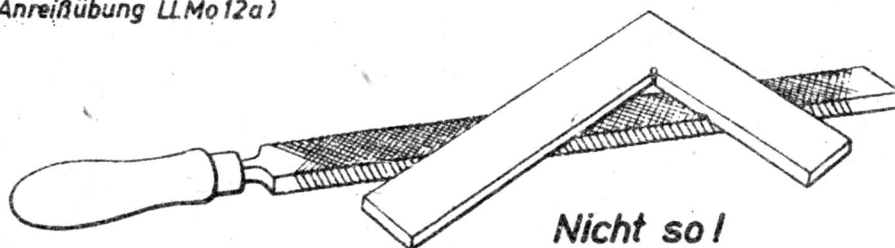


Nicht so!

Schone und pflege Deine Werkzeuge!

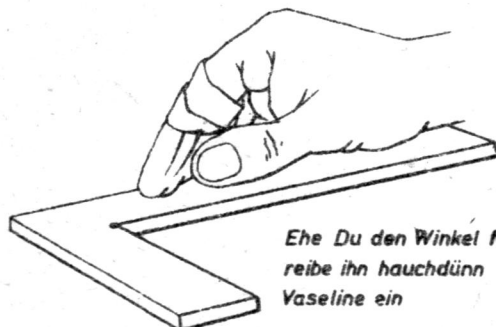

Ehe Du den Winkel fortlegst, reibe ihn hauchdünn mit Vaseline ein

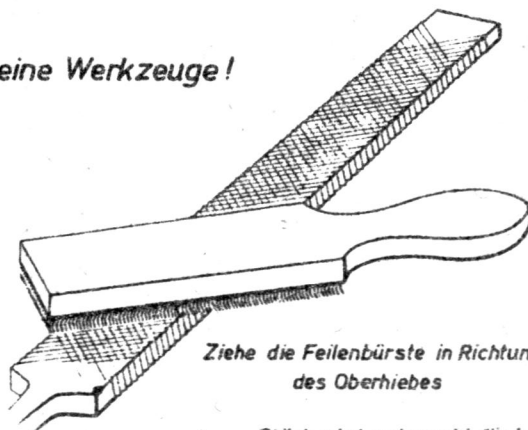

Ziehe die Feilenbürste in Richtung des Oberhiebes

Stück wird gebraucht für LLMo 7a

Für den Unterweiser:

Gefeilte Flächen nicht befassen, die Feile rutscht

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.


Handgelenksübung

Ausgabe
März 1939
Kann-Nr.
LL/M 3a


Übung Nr.

Werkstück:

2 Blechstreifen Stahlblech St II 23
2 × 18 × 200 lg

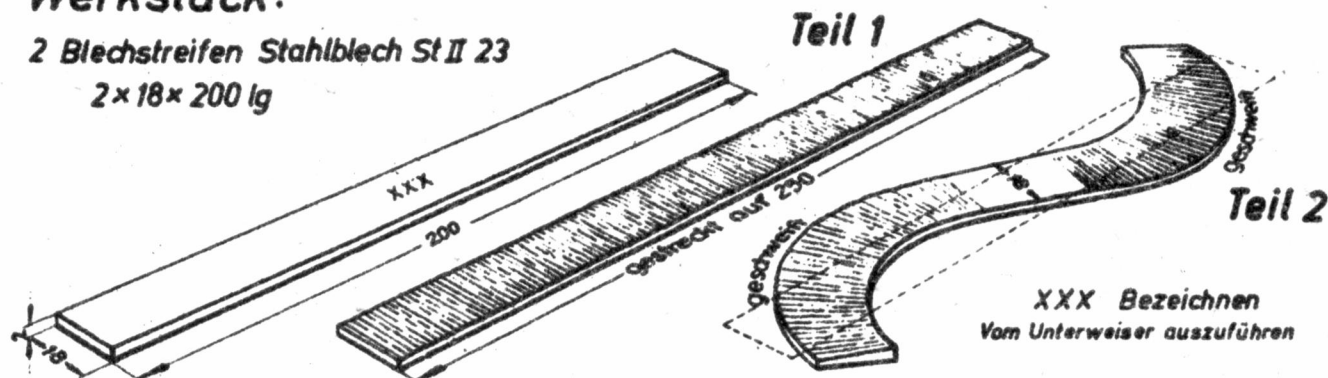


Werkzeuge: Bankhammer 500g (Schlosserhammer) Falsch!

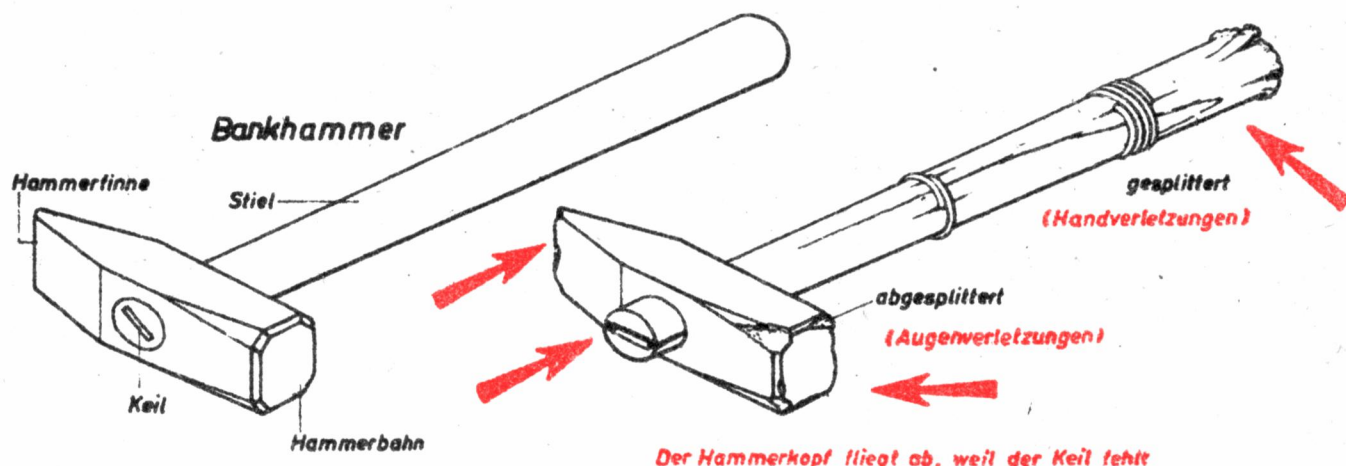

Der Hammerkopf fliegt ab, weil der Keil fehlt


Arbeitsgänge:

1. Strecken (Teil 1)

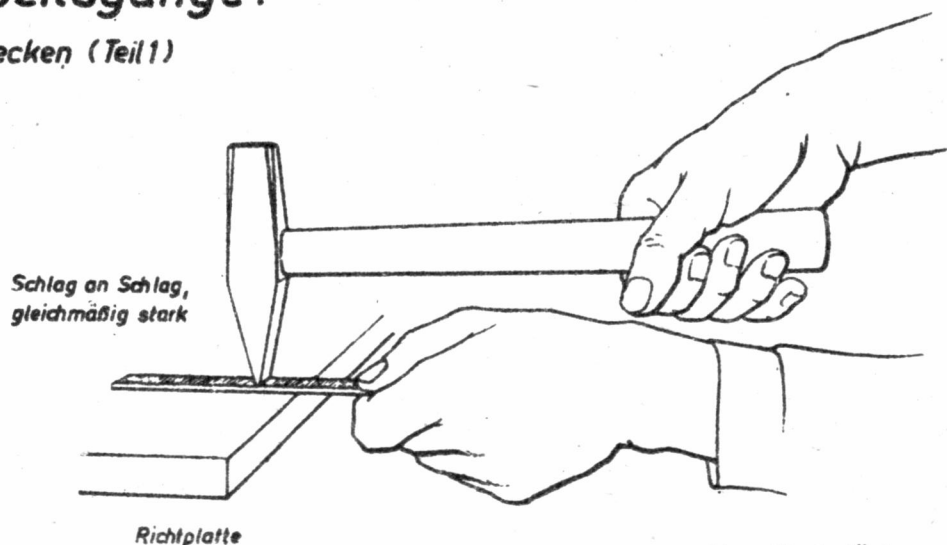


Das Werkstück muß in seiner ganzen
Breite gleich stark getroffen werden

Falsch!

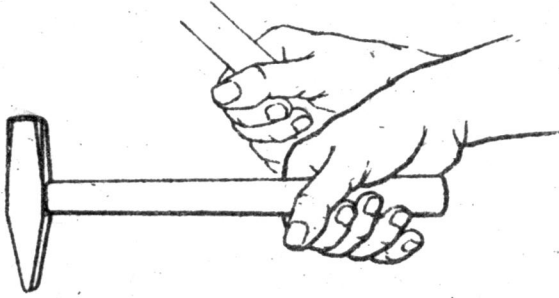


Hammerstielende in der Handfläche spielen lassen und nur aus dem Handgelenk schlagen

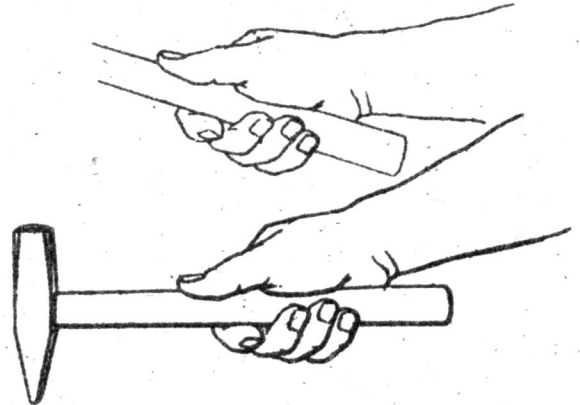


Hammer zu kurz gefaßt! Schlagen mit Unter- und Oberarm ermüdet und ist ungenau

2. Richten (Teil 1)

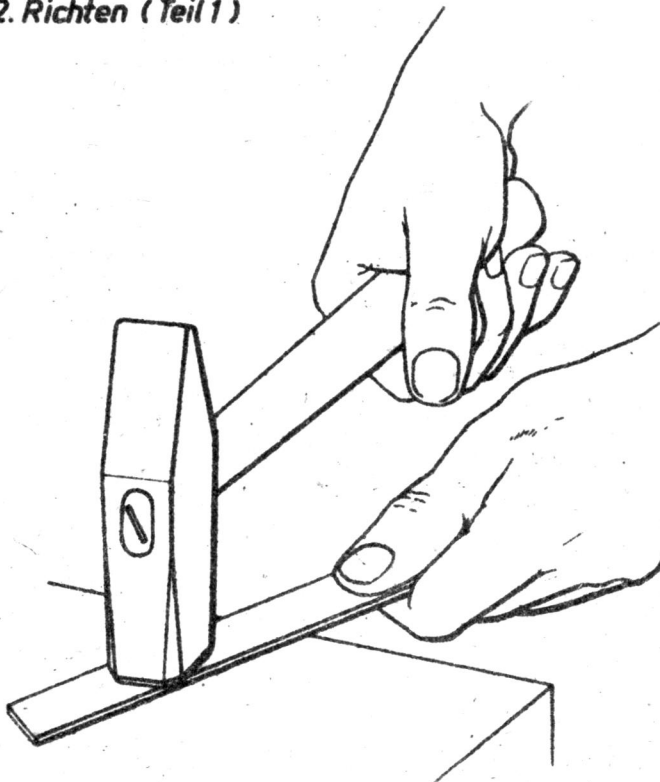

Beim Richten wird mit der Hammerbahn geschlagen

3. Schweifen (Teil 2)

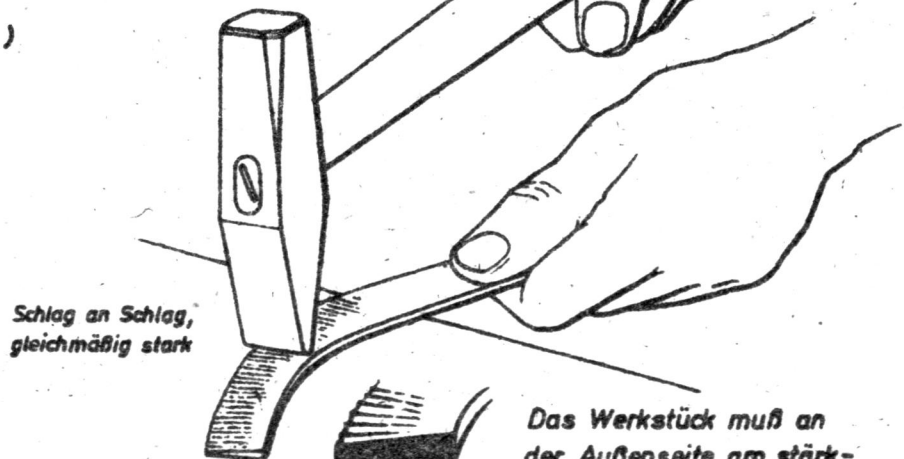


Schlag an Schlag, gleichmäßig stark

Das Werkstück muß an der Außenseite am stärksten getroffen werden


4. Richten (Teil 2)

Für den Unterweiser: Das Strecken ist eine Lockerungsübung zum Meißeln

Werkstück: Flachstahl St 00.12 35x10x125 lg

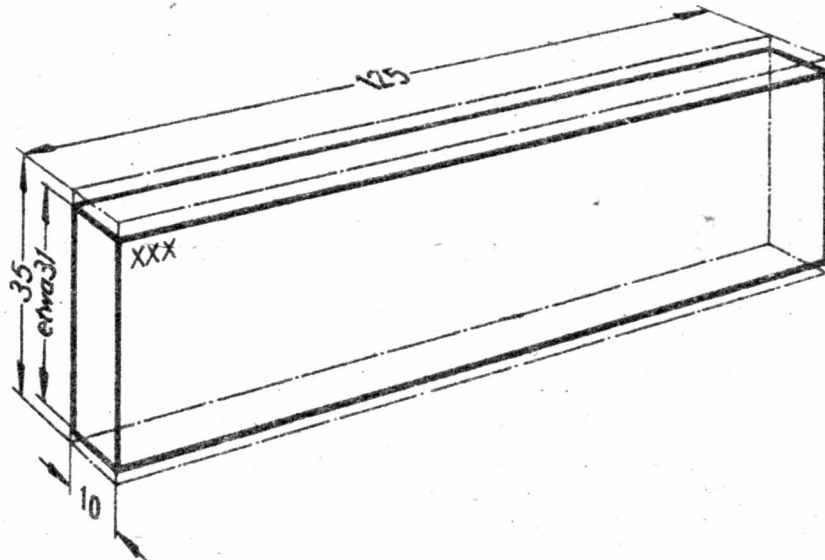


Werkzeuge: Flachmeißel, Bankhammer 500g

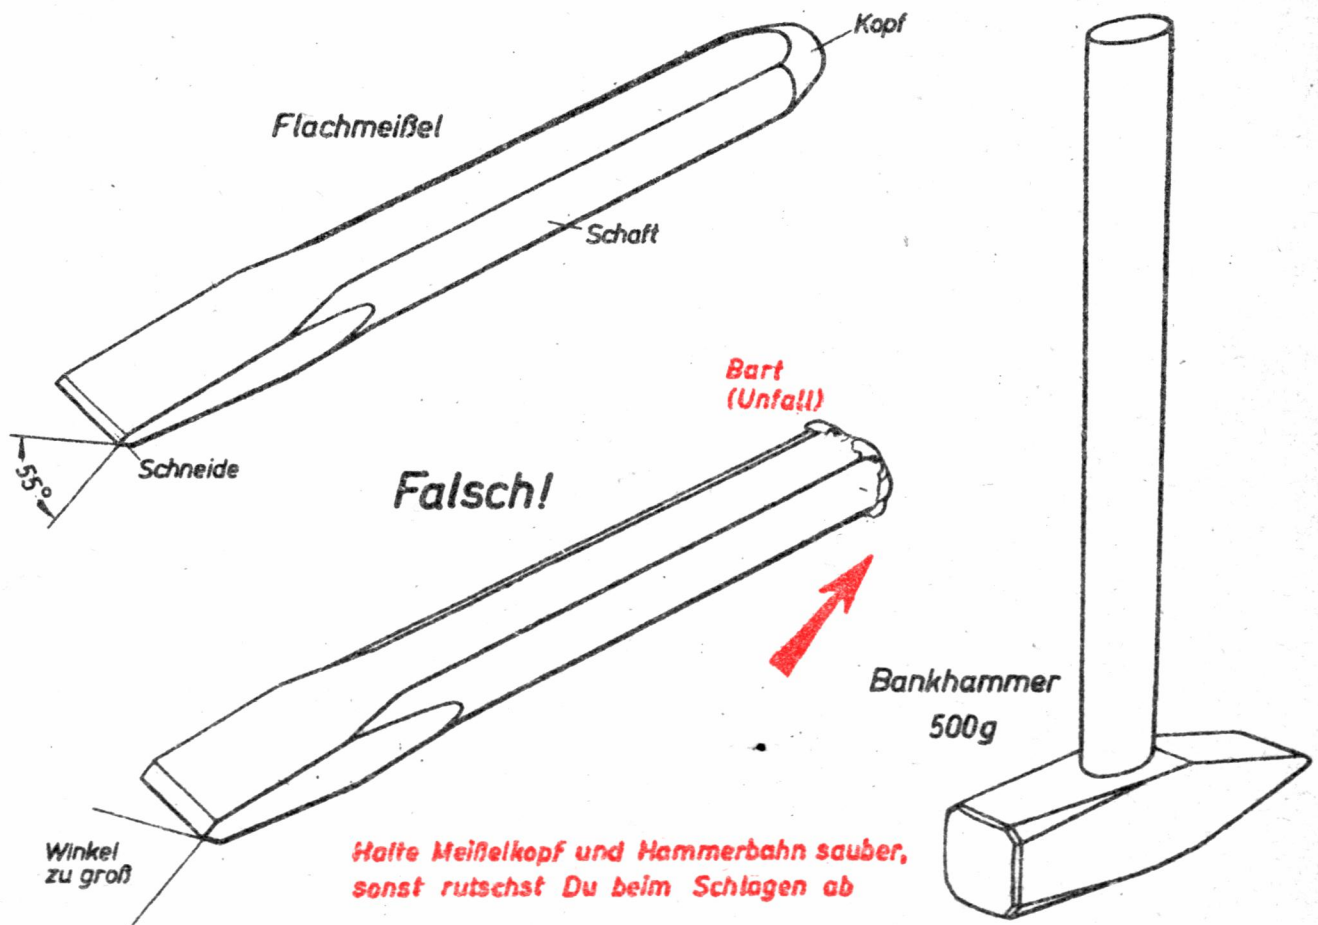

Arbeitsgänge:

1. Flachmeißeln

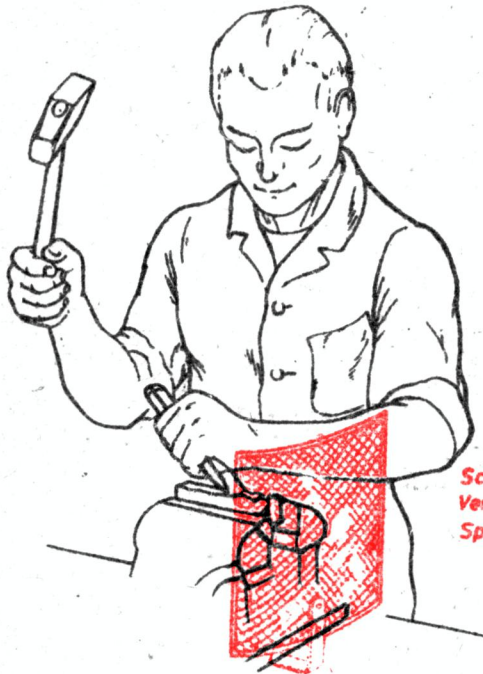

Schlage kräftig zu! Der Blick ist stets auf die Schneide des Meißels zu richten

Schütze Deine Kameraden vor Verletzungen durch abspringende Späne mittels Schutzgitter


Falsch!



Beim Blick auf den Kopf des Meißels ist ein kräftiges Zuschlagen und sichere Führung nicht möglich

Meißelhaltung


Richtig!

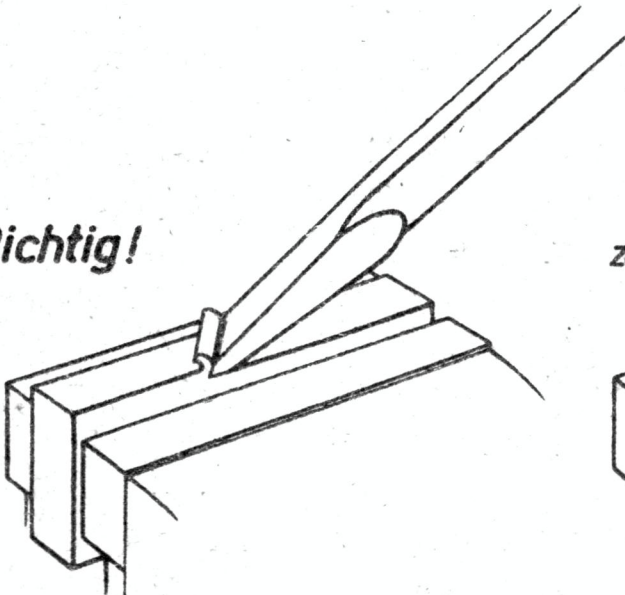

Meißel zum Werkstück etwas schräg ansetzen. Das letzte Stück entgegengesetzt meißeln, sonst bricht es aus

Falsch!

Zu steil, der Span wird zu dick

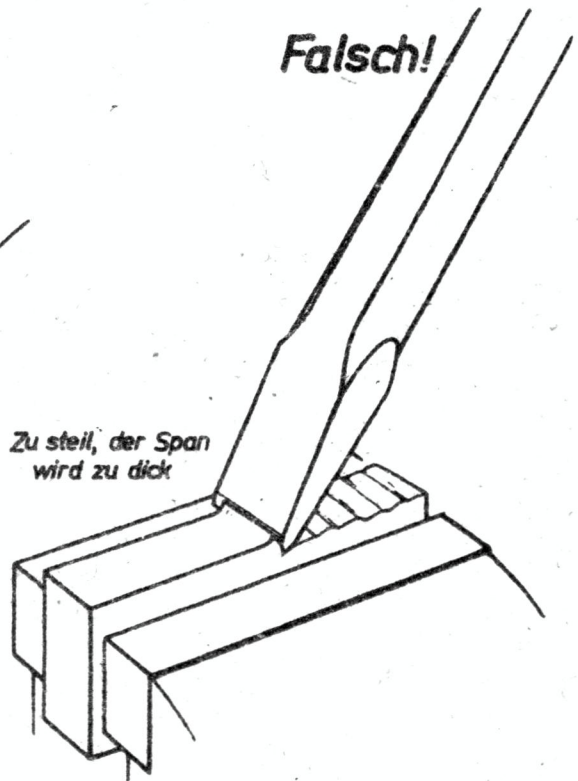

Meißel nicht schräg angesetzt

Stück wird gebraucht für LLMo 5b

Für den Unterweiser: Die Übung darf nicht durch unnötig breite Arbeitsstücke erschwert werden

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.


Nuten meißen

Ausgabe
Sept. 1939
Kenn-Nr.
LLMo 5 b

Übung Nr.

Werkstück:

von Übung LLMo 4 b verwenden

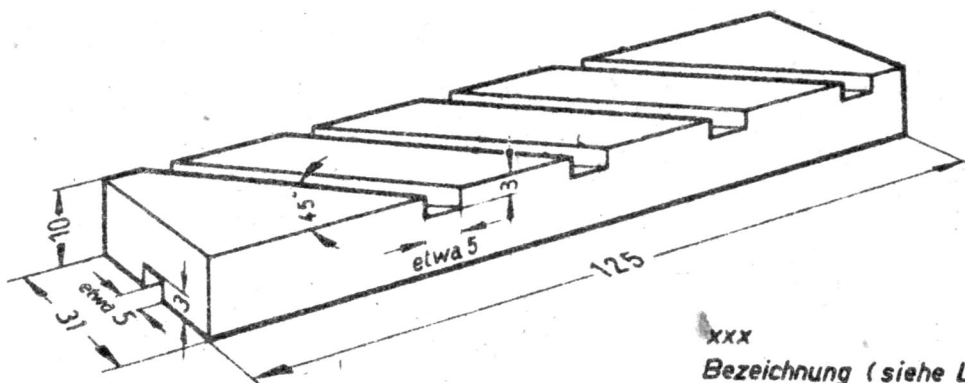


xxx

Bezeichnung (siehe LLMo 4 b)

Vom Unterweiser nachzuprüfen

Werkzeuge: Kreuzmeißel, Bankhammer 600 g

Kreuzmeißel


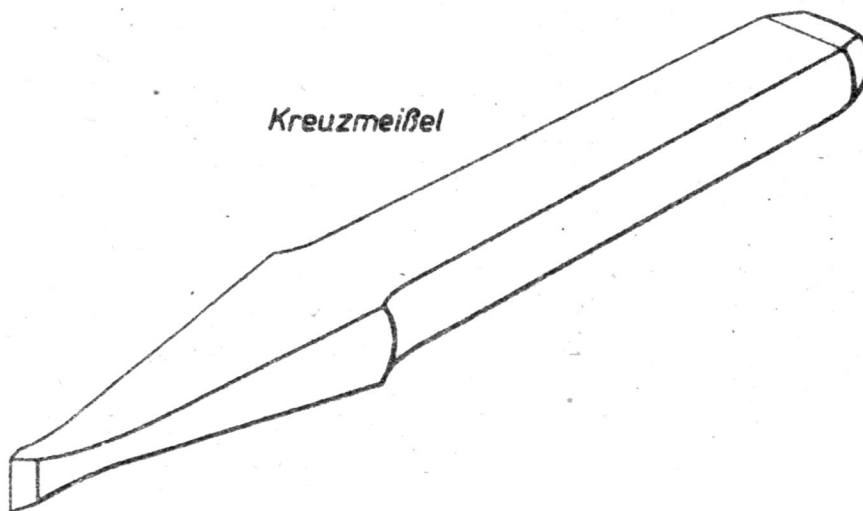


Arbeitsgänge:

1. Längsnute in Mitte meißeln nach Augenmaß

Ein kleiner Tropfen Öl an der Schneide ergibt saubere Flächen

Achte auf gerade Führung des Meißels!

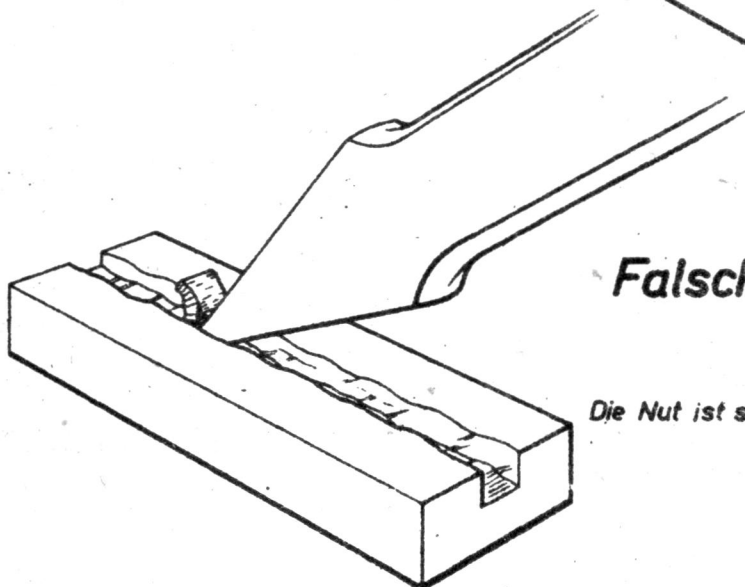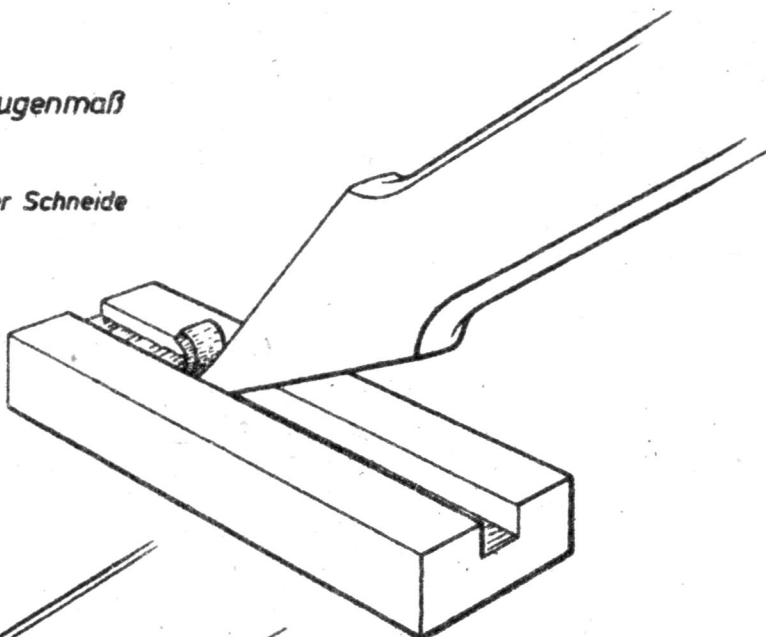


Falsch!

Die Nut ist seitlich und am Grund wellig


Meißelschliff:

Falsch!

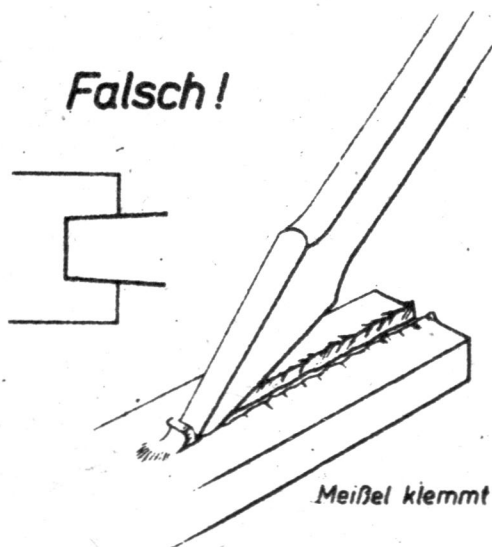

Meißel klemmt

Richtig!

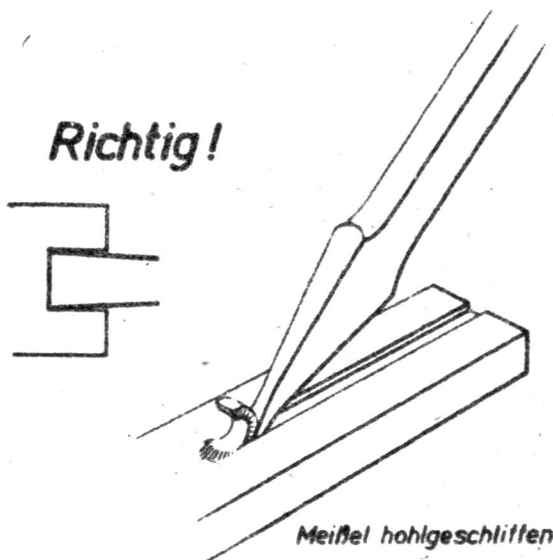

Meißel hohlgeschliffen

2. Quernuten in gleichmäßigem Abstand meißeln

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Biege - Vorübung


Ausgabe
März 1940

Kenn-Nr.
LLMo 47


Übung Nr.

Werkstück

Stahldraht 1,2 DIN 177

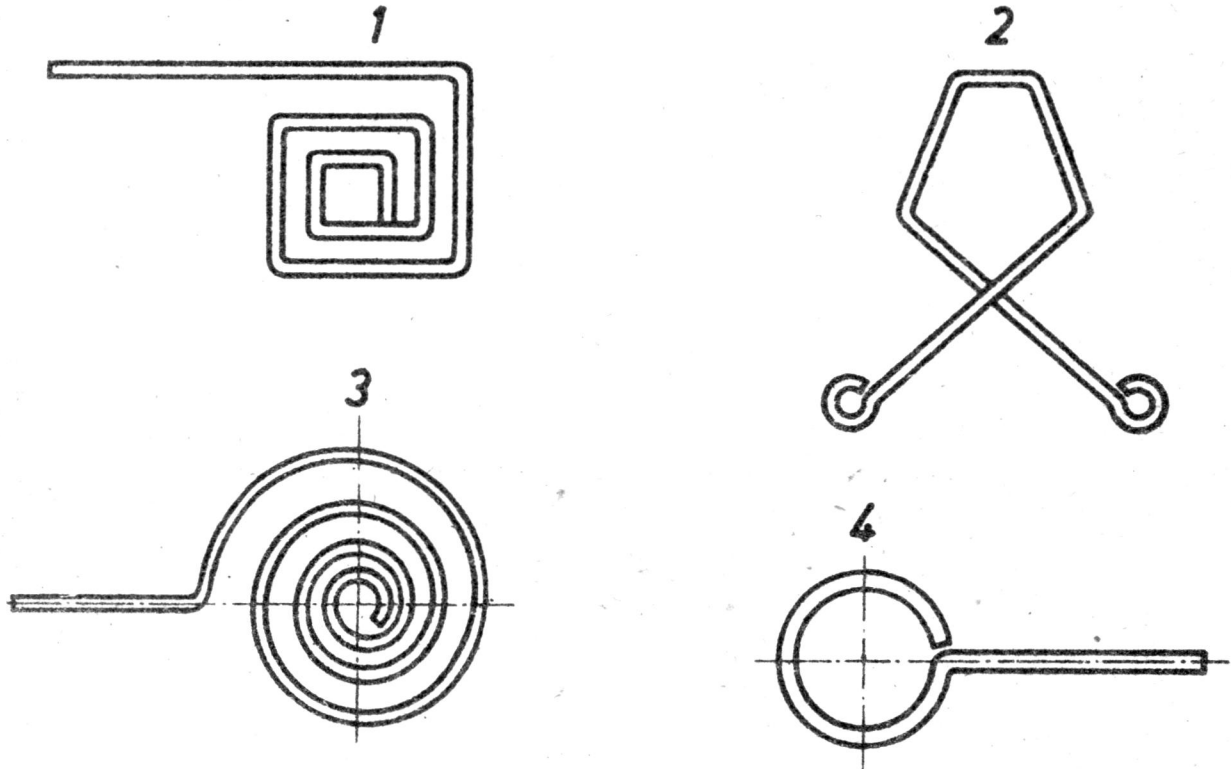


Werkzeuge: Rundzange, Hebelvorschneider

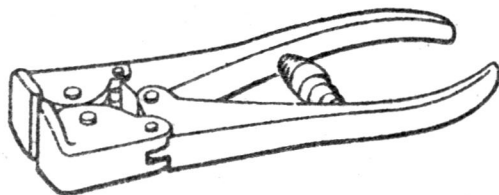

Hebelvorschneider

Rundzange

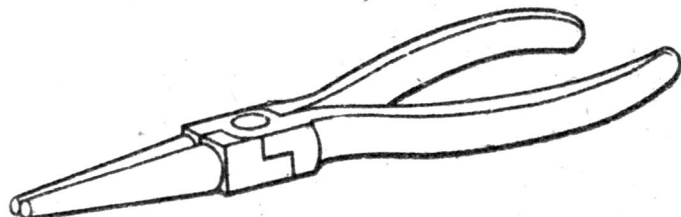


Richtig!



Falsch!




1. Formen nach Augenmaß biegen

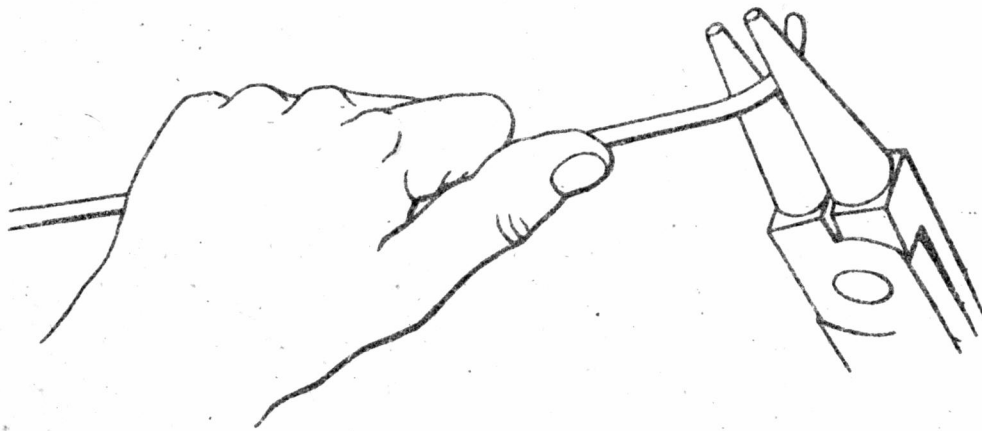


Die Zange muß
in kleinen Schritten
nachgreifen

2. Abschneiden

Richtig!

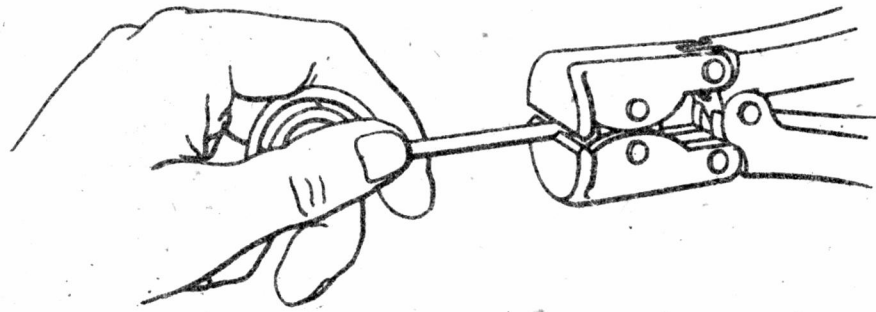

Der Draht schnellt hoch!

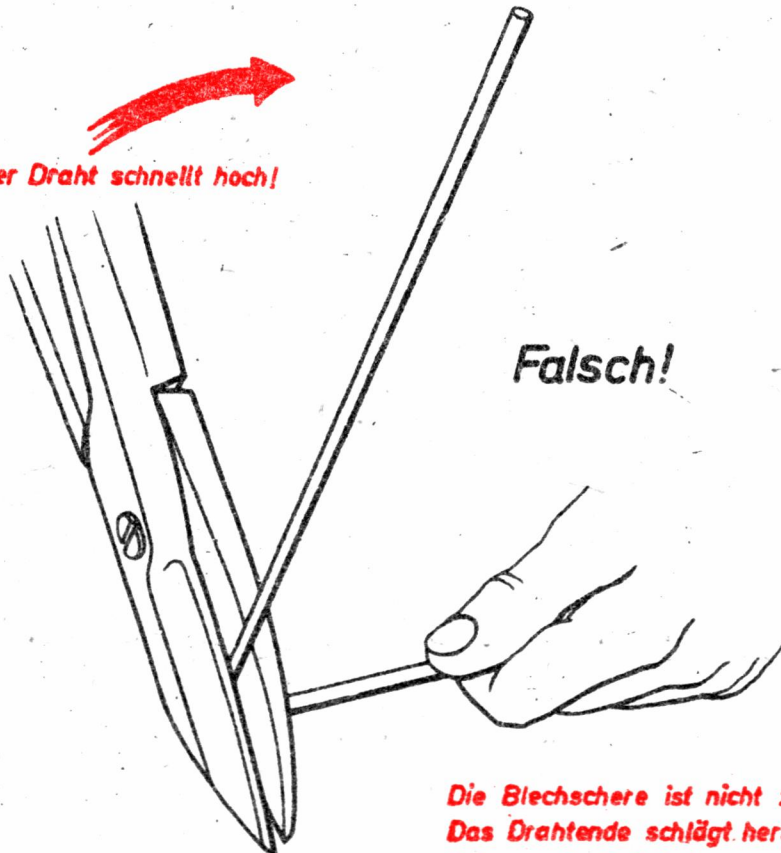

Falsch!

Die Bleischere ist nicht zum Drahtschneiden da
Das Drahtende schlägt herum und verletzt Dich
(Augen in Gefahr)

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.


Blech ausmeißeln

Ausgabe
Sept. 1939


Kenn-Nr.
LL Mo 6 b

Übung Nr.

Werkstück: Stahlblech St II 23 140[□] x 2 dick

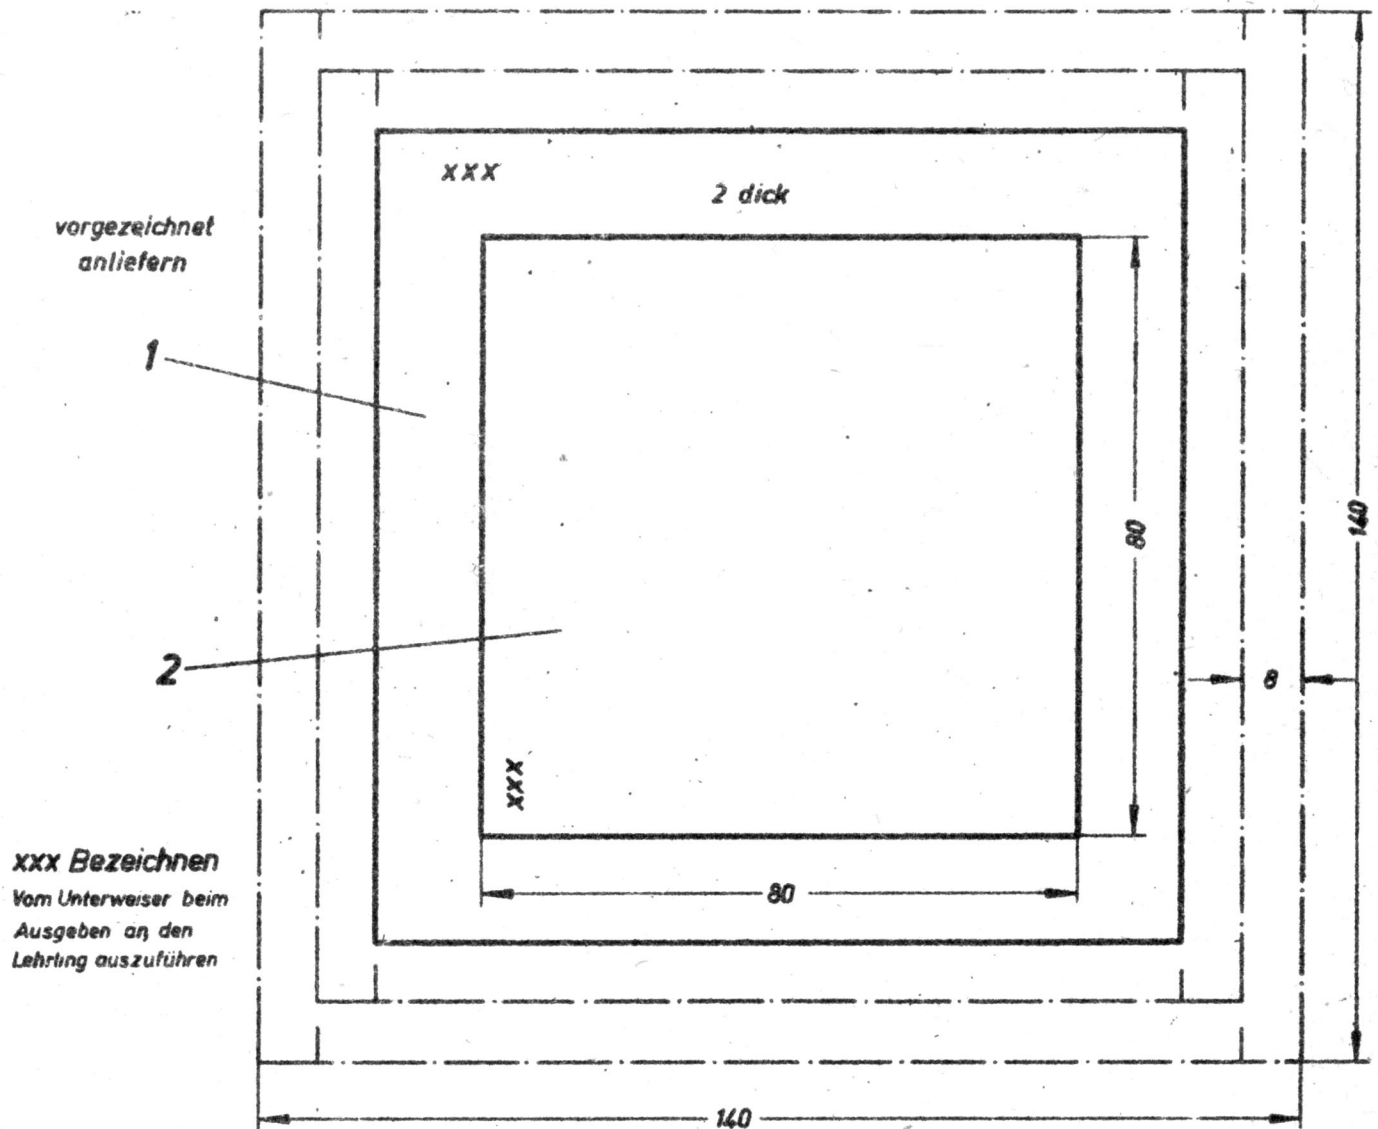



Werkzeuge: Meißel, Bankhammer 600 g.

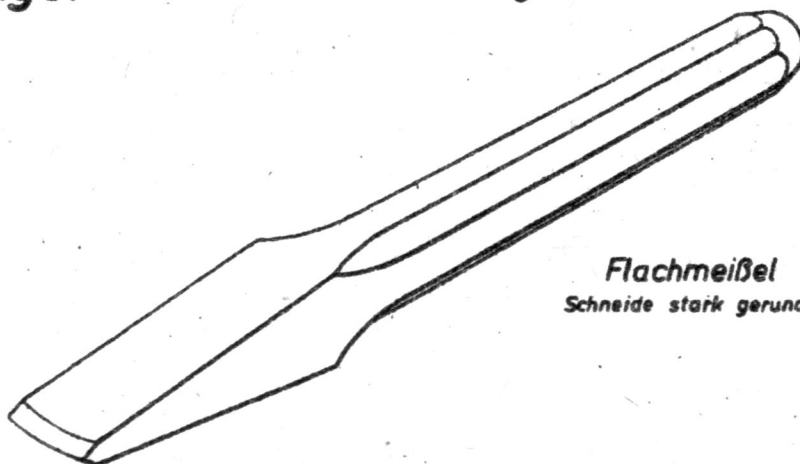


Flachmeißel
Schneide stark gerundet

Arbeitsgänge:

1. Streifen abmeißeln
2. Durchbruch 80° ausmeißeln

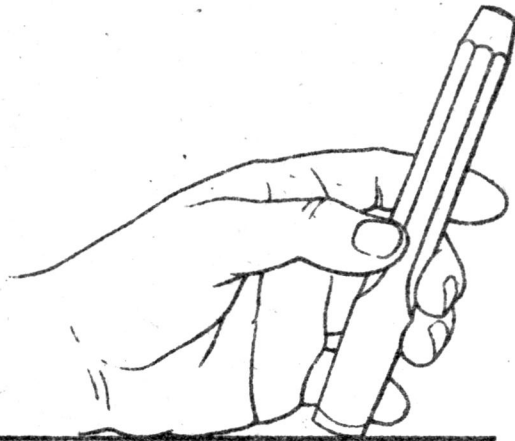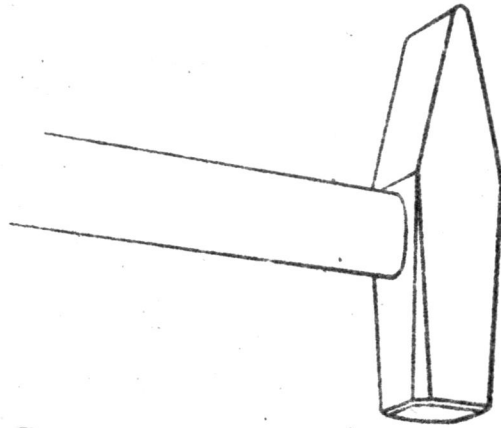


Meißel zum Ansetzen schräg halten...

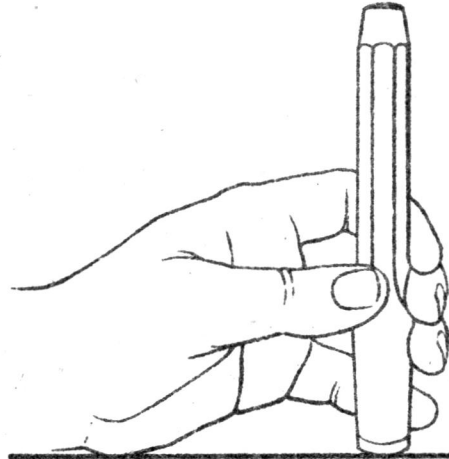


...dann aufrichten und schlagen!

Richtig!

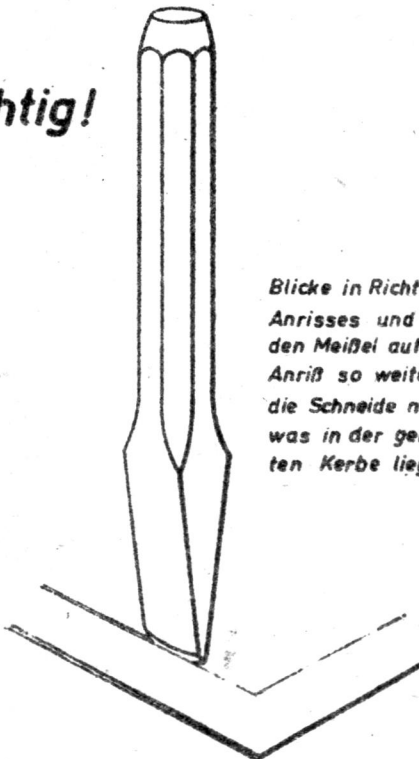

Blicke in Richtung des Anrisses und setze den Meißel auf dem Anriß so weiter, daß die Schneide noch etwas in der gemeißelten Kerbe liegt.

Falsch!

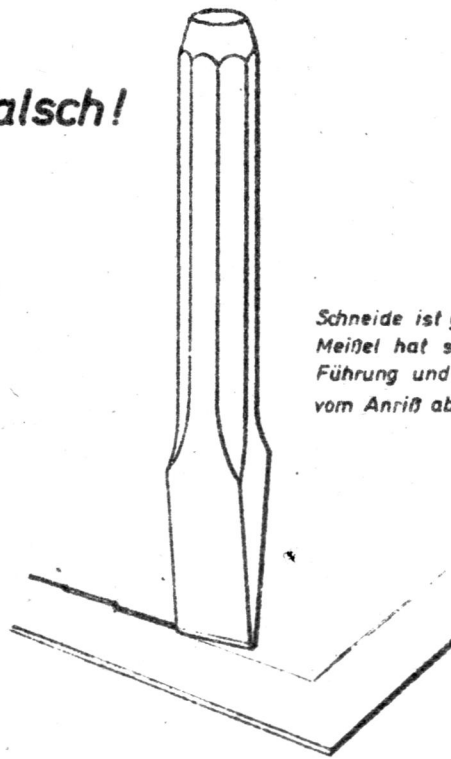

Schneide ist gerade, Meißel hat schlechte Führung und weicht vom Anriß ab.

Stück (Teil 2) wird gebraucht für LL Mo 23b

Für den Unterweiser: Die Bedeutung des Zeichens \square (80°) muß dem Lehrling erklärt werden

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Schlichtfeilen ebener Flächen


Ausgabe
Febr. 1938

Übung Nr.

Kenn-Nr.
LL Mo 7a

Werkstück:


von Übung LL Mo 2a verwenden

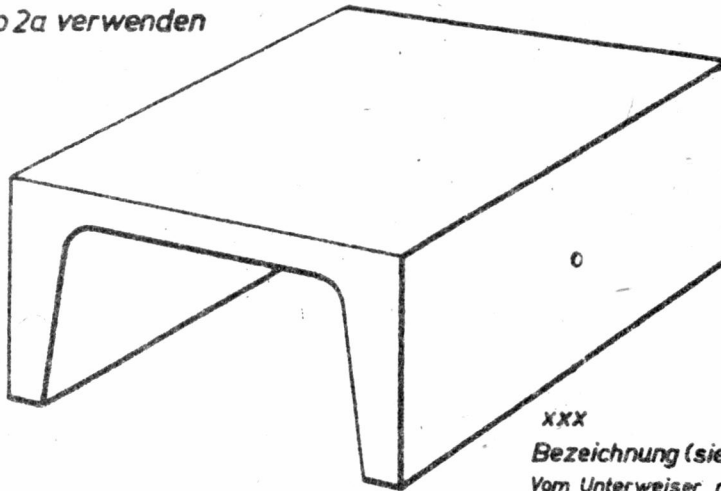


xxx

Bezeichnung (siehe LL Mo 1 a)
Vom Unterweiser nachzuprüfen


Werkzeuge: Schlichtfeile, Feilenreiniger, Kreide

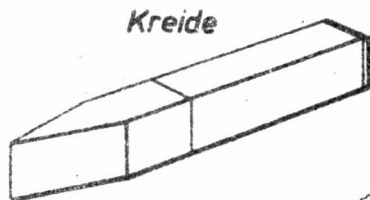


Schlichtfeile

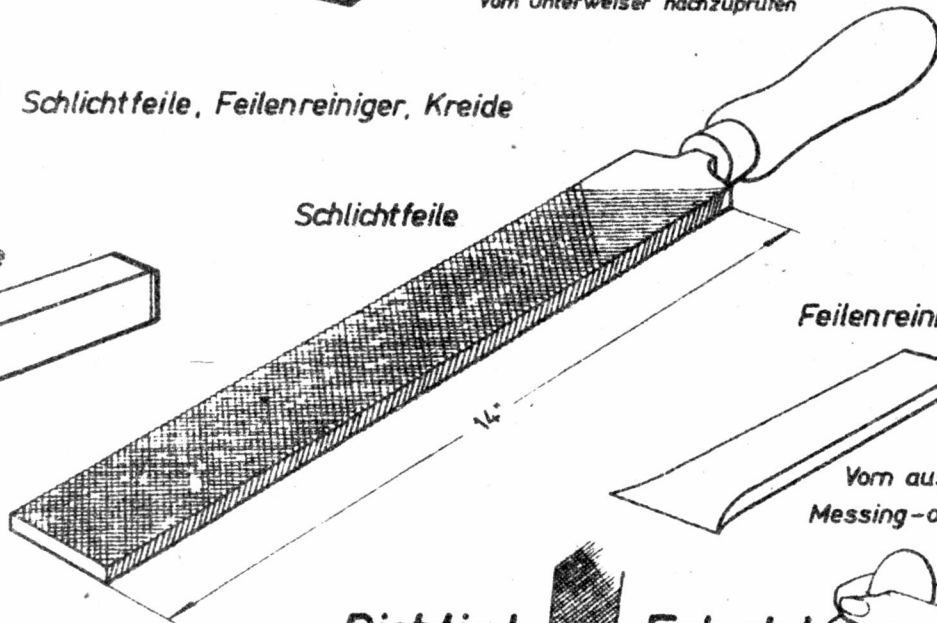

Feilenreiniger

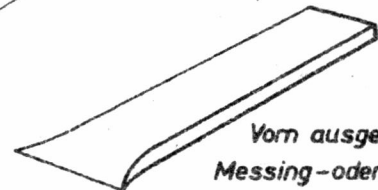

Vom ausgehämmertes
Messing- oder Duralblech

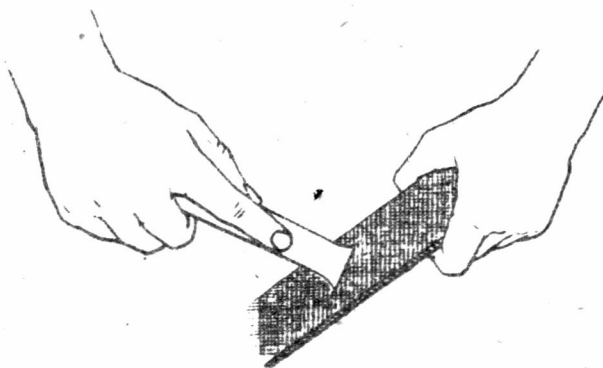


Entferne festgesetzte Späne mit
dem Feilenreiniger und reibe die
Feile mit Kreide ein, damit sie
sich nicht wieder vollsetzt

Richtig!



Falsch!

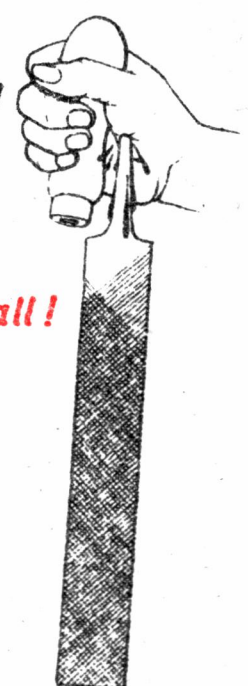


Unfall!

Einheften


Feile nie ohne Feilenheft!

Arbeitsgänge:

1. Stegfläche vorschlichten (Kreuzstrich)

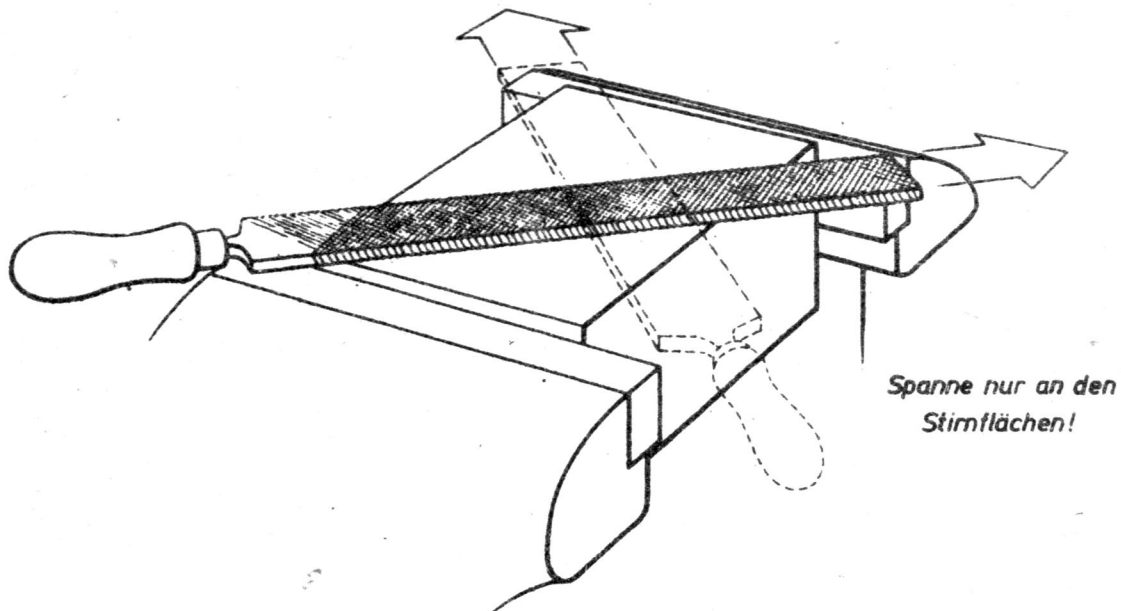


2. Stegfläche fertigschlichten (Längsstrich — nicht abziehen)

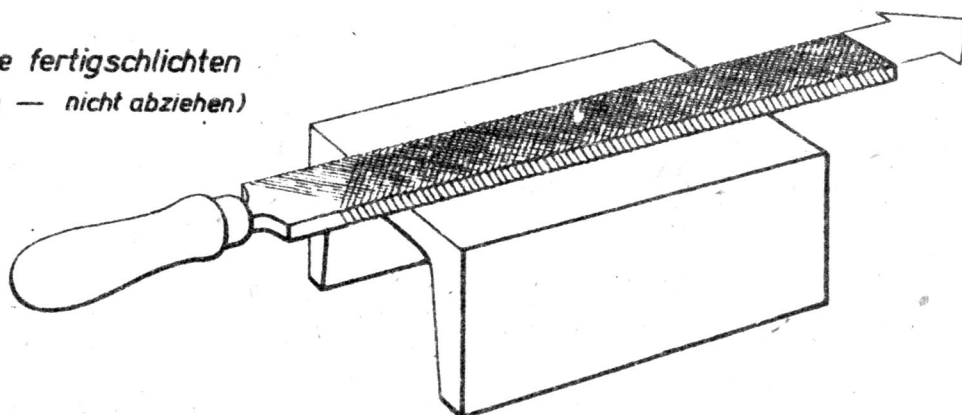

3. Schenkelflächen vorschlichten (Kreuzstrich)

4. Schenkelflächen fertigschlichten (Längsstrich — nicht abziehen)

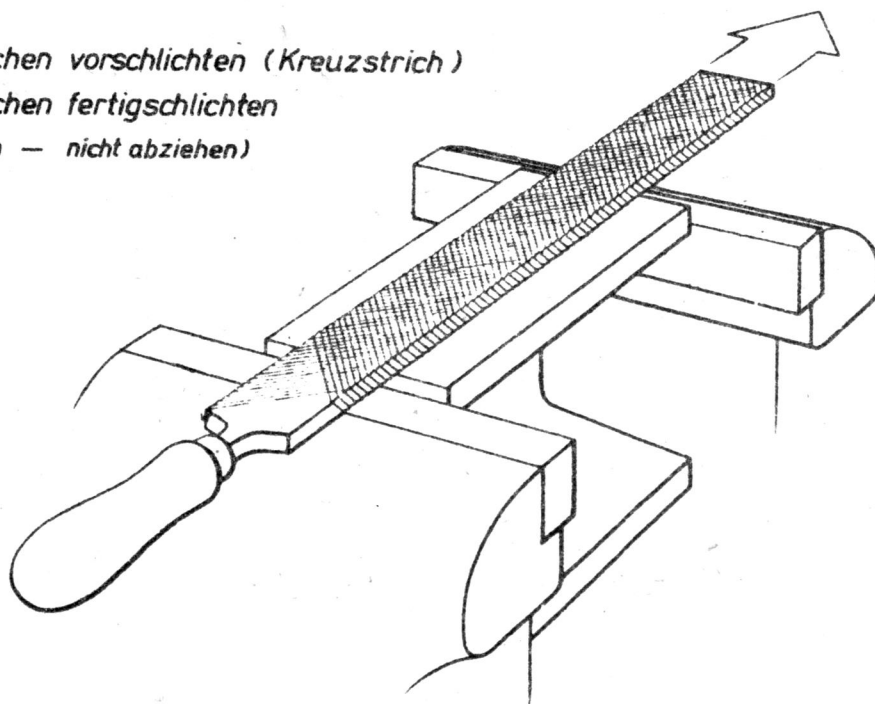

Stück wird gebraucht für LL Mo 12b

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Zurichten eines Bleches

Ausgabe
Febr. 1938

Übung Nr.

Kenn-Nr.
LLFI 8a

Werkstück:

1. Stahlblech St II 23

110° 1 dick


2. Duralblech Du 40

110° 0,8 dick


Für Motorenbauer nur Teil 1

xxx Bezeichnen


Vom Unterweiser auszuführen

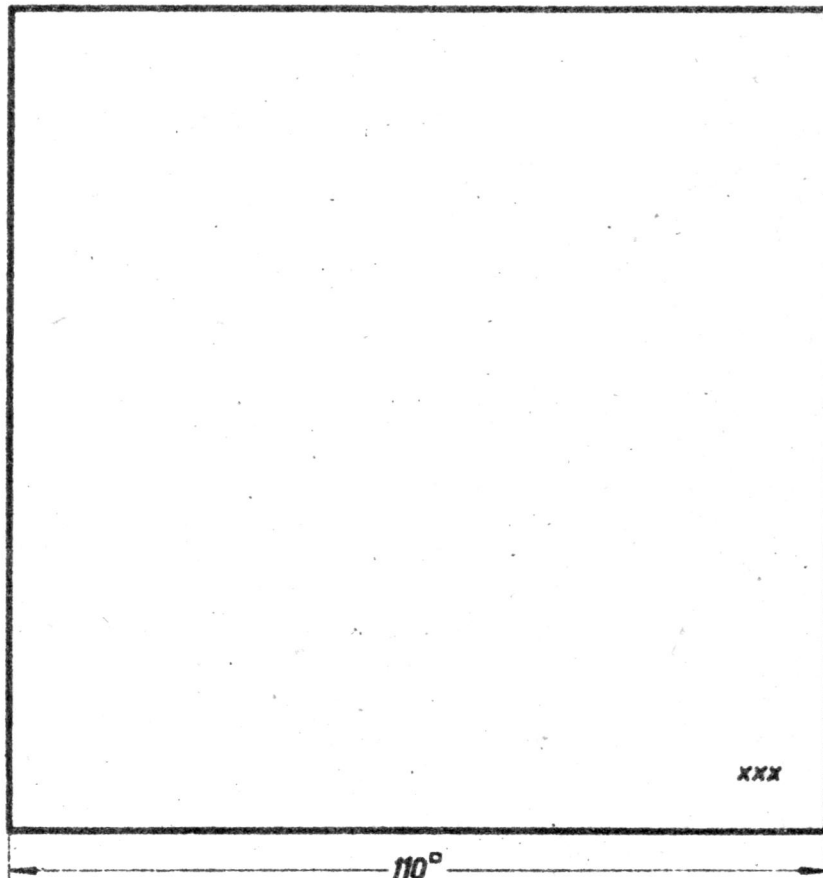


Werkzeuge: Holzhammer, Niethammer (f. Stahlblech), Richtplatte, Blechspannwinkel, Spannzwinge, Flachslichtfeile 10", 90°-Winkel

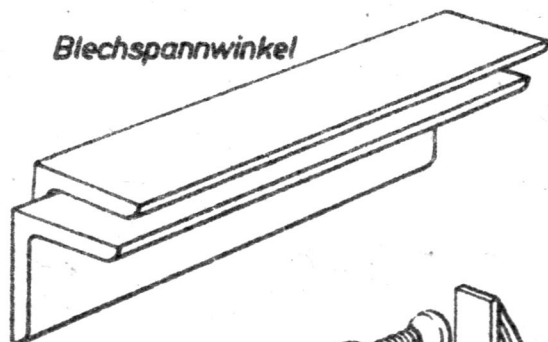

Blechspannwinkel

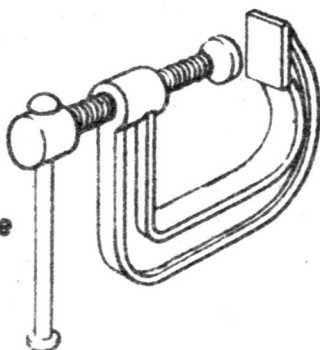

Spannzwinge

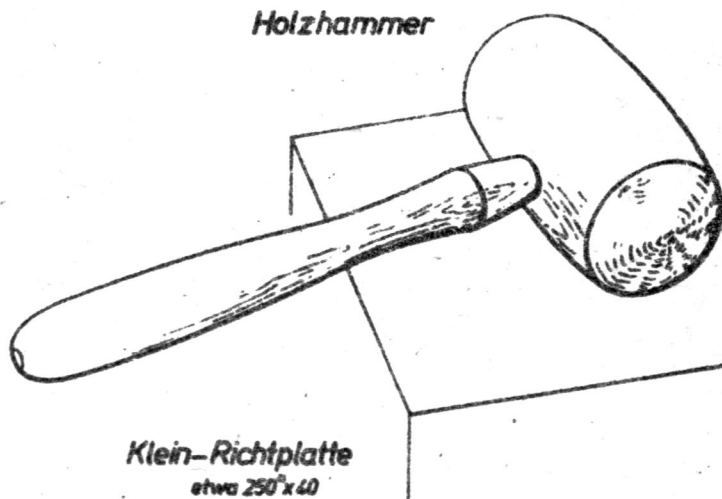


Holzhammer

Klein-Richtplatte
etwa 250"x40"

Arbeitsgänge:


1. Schnittkanten richten

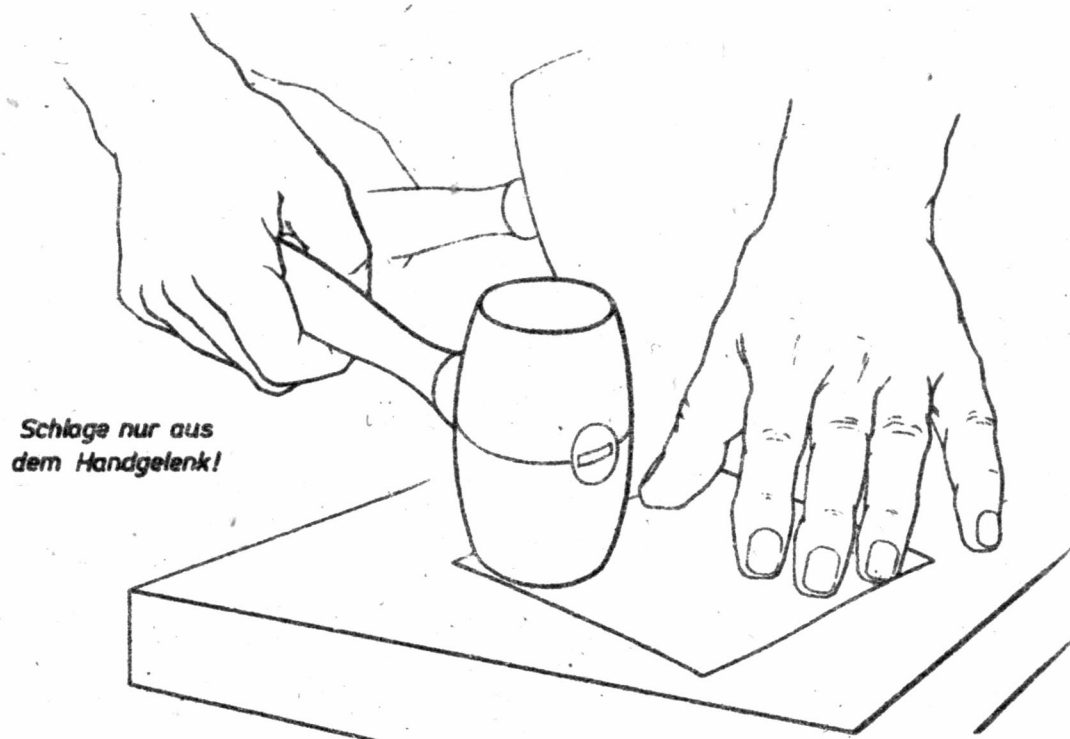

Schläge nur aus
dem Handgelenk!

Das Blech muß nach dem Richten eben aufliegen
und darf keine Schlagspuren aufweisen.

2. Zwei Kanten gerade und zueinander rechtwinkelig teilen

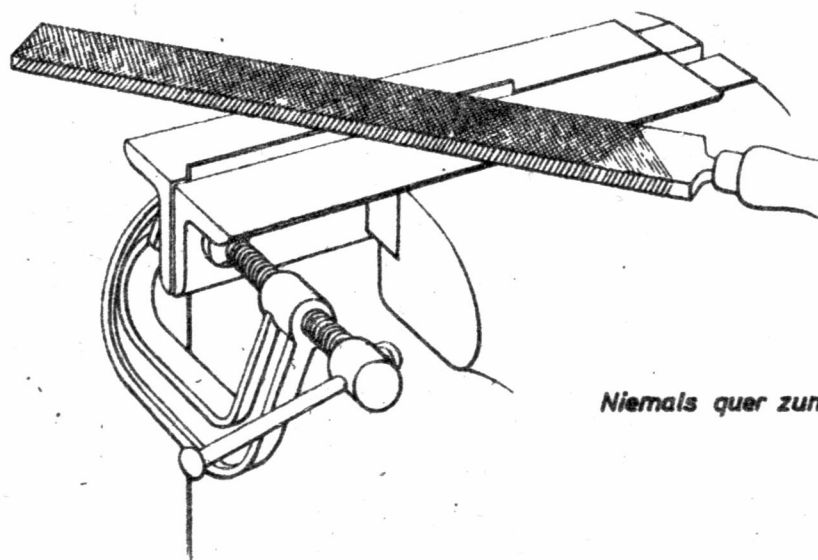

Niemals quer zum Blech feilen!

Wer sich an Leichtmetall ritzt, soll die Wunde sofort behandeln lassen
(Entzündungen)

Stück wird gebraucht für LLFI 9a

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Parallele Linien vorzeichnen

Ausgabe
Febr. 1938


Übung Nr.

Kenn-Nr.
LLFI 9a

Werkstück: von Übung LLFI 8a verwenden
Stahlblech (für Flugzeugbauer
außerdem Duralblech)

Zulässige Abweichung aller Maße: $\pm 0,3$



Die Angabe $\pm 0,3$ (Toleranz) bedeutet, daß
der Anriß z. B. des Maßes 7 nicht größer als
7,3 mm und nicht kleiner als 6,7 mm sein darf

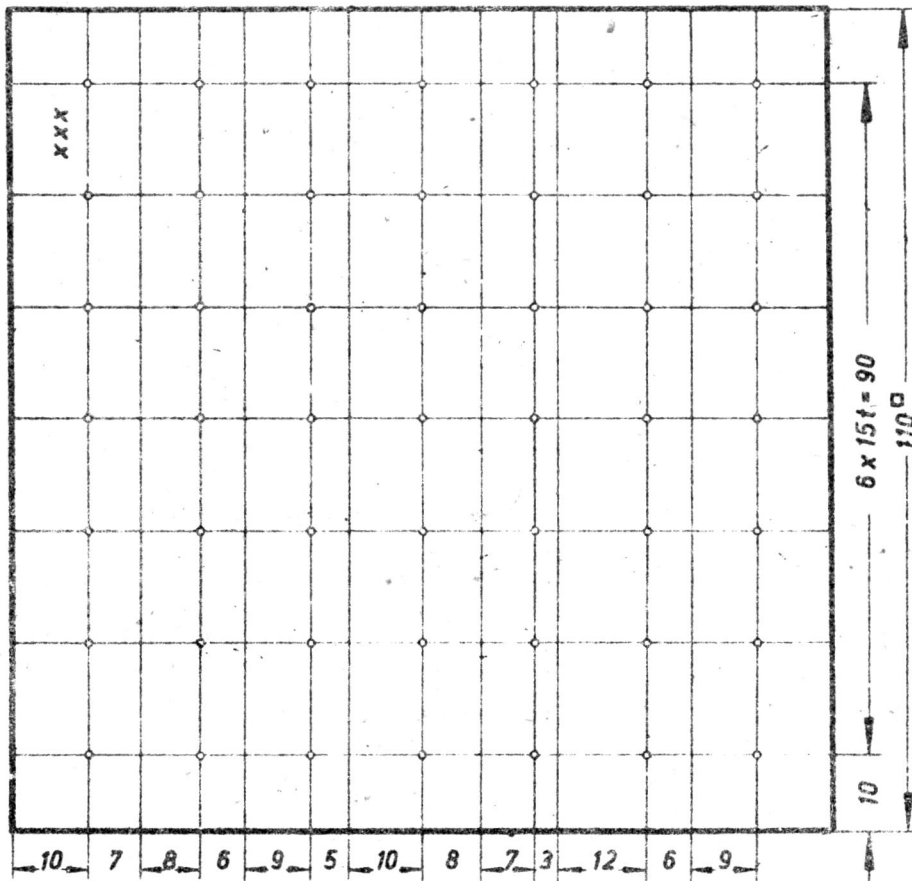


xxx Bezeichnung
(siehe LLFI 8a)
Vom Unterweiser
nachzuprüfen

Werkzeuge: Stahlmaß, Reißnadel, Bleistift, Anschlagwinkel,
Körner, Niethammer

  Stahlmaß




Für Leichtmetall nur Bleistift

 


Für Stahlblech Reißnadel

 Körner





Anschlagwinkel


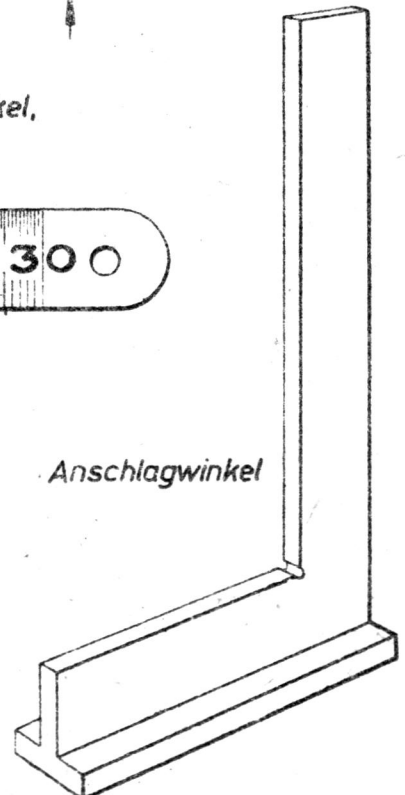


Arbeitsgänge:

1. Einteilen

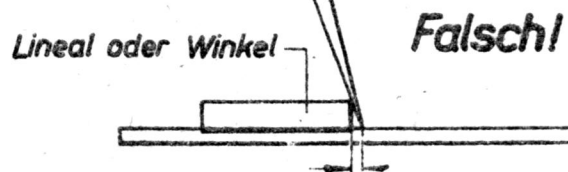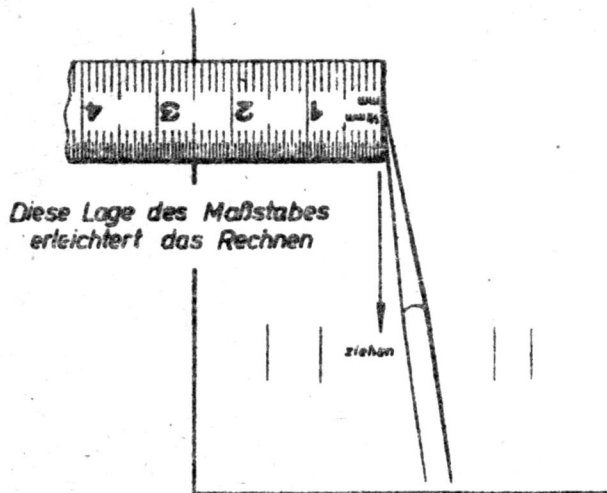

2. Linien ziehen

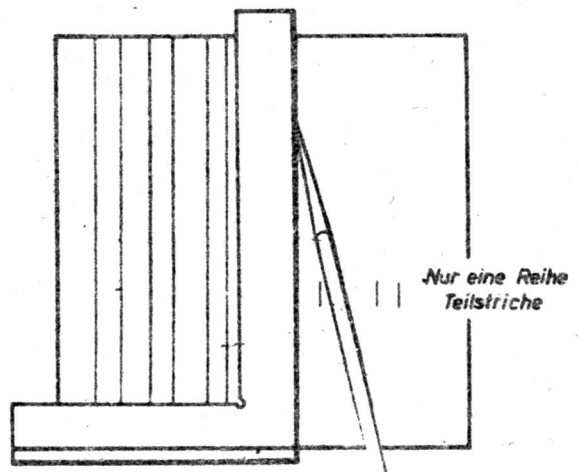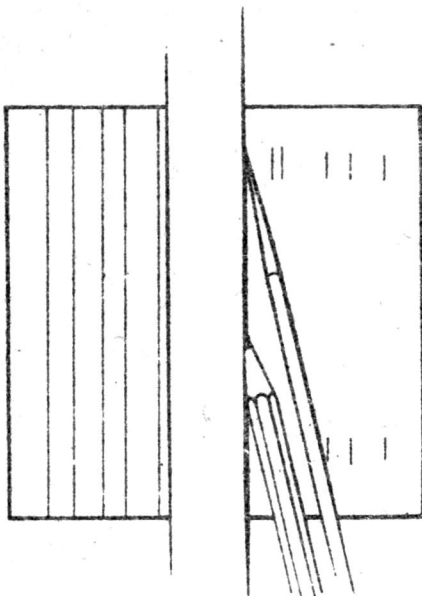




Teilstriche verbinden mit Lineal bei großen Blechen

oder: Linien ziehen mit Anschlagwinkel bei kleinen Blechen

3. Kreuzlinien einteilen und ziehen

4. Schnittpunkte ankörnen (nur bei Stahlblech)

Falsch!

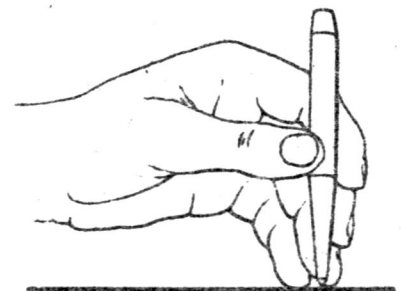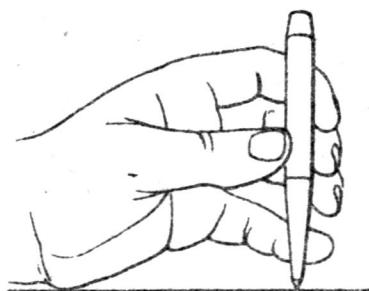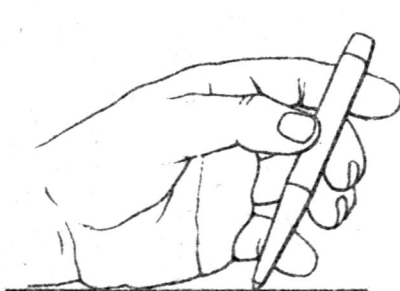

Spitzen von Reißnadel und Körner müssen gut gehärtet und geschliffen sein

Stück wird gebraucht für LLFI 15 III

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Kreise vorzeichnen

Ausgabe
Febr 1938

Kenn-Nr.
LLFI 10a

Übung Nr.


Werkstück:

1. Stahlblech St II 23 110[□] 1 dick
2. Duralblech Du 40 110[□] 0,8 dick (Für Motorenbauer nur Teil 1)


Zulässige Abweichung
aller Maße: $\pm 0,3$

xxx Bezeichnen

Vom Unterweiser
beim Ausgeben
an den Lehrling
au-zuführen

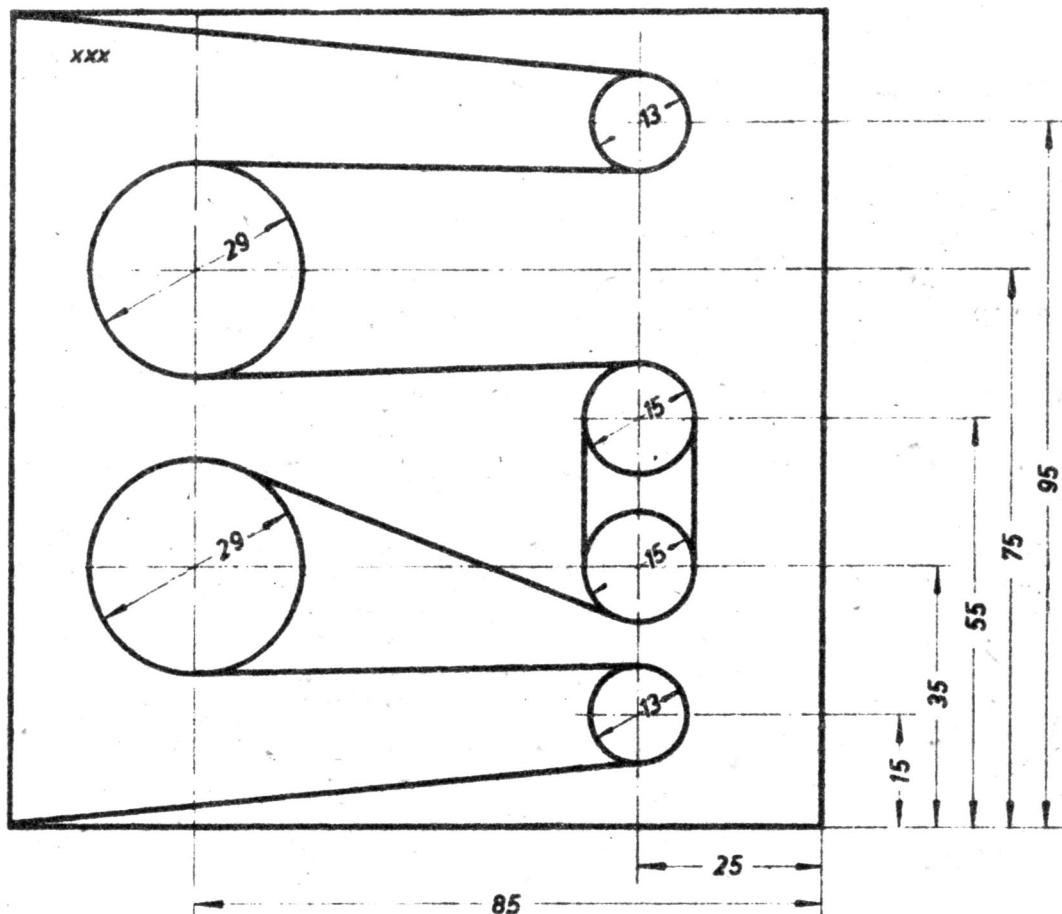


Werkzeuge: Flachslichtfeile 10", 90°-Winkel, Stahlmaß, Reißnadel, Bleistift, Anschlagwinkel, Körner, Niethammer, Zirkel, Bleistiftzirkel

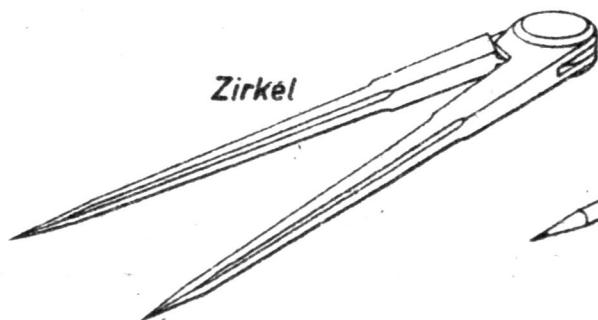

Zirkel

Nur für Stahlblech

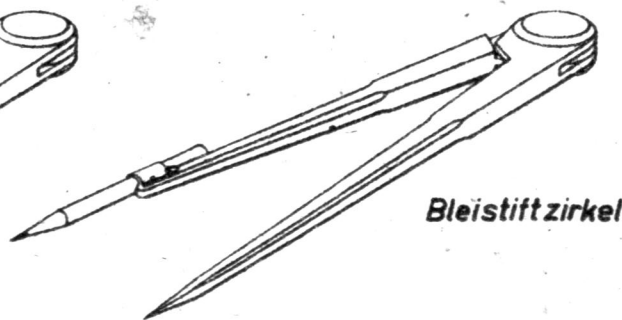


Bleistiftzirkel


Für Leichtmetall

Arbeitsgänge:

 
1. Richten und zwei Kanten rechtwinkelig feilen
2. Vorzeichnen der Reißkreuze für die Kreis-Mittelpunkte
3. Körnen der Mittelpunkte (nur bei Stahlblech)
4. Vorzeichnen der Kreise




Halbmesser in den Zirkel nehmen

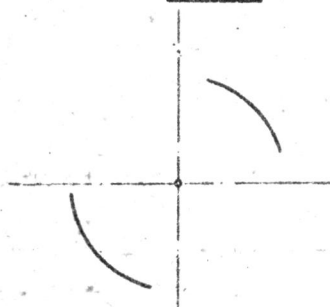

Anzeichnen

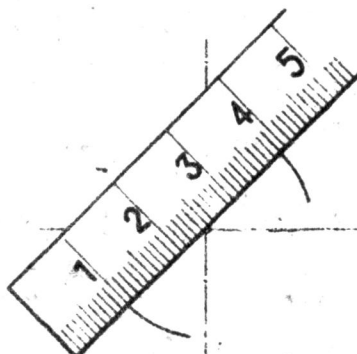


Durchmesser prüfen

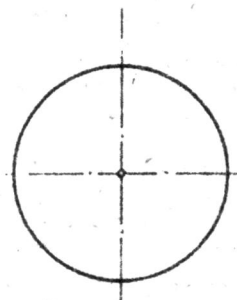

Vorzeichnen

Richtig!


Der Druck liegt auf dem im Mittelpunkt sich drehenden Zirkel

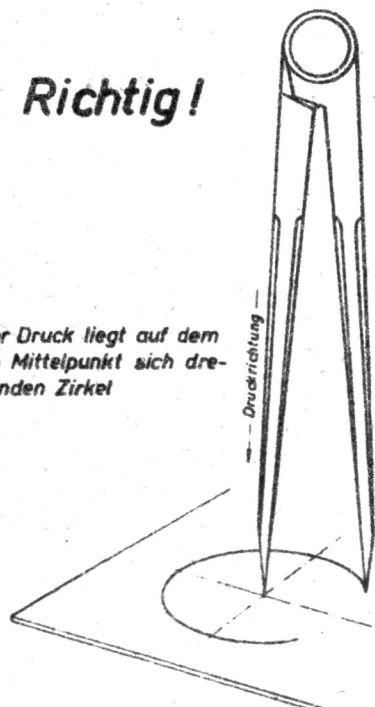


Zirkelspitzen gut gehärtet und geschliffen

Falsch!

Der Druck darf nicht auf dem zeichnenden Schenkel liegen. Zirkelspitze verläuft und verkratzt das Werkstück

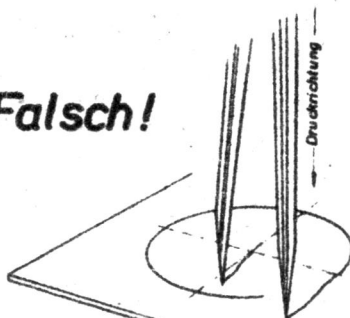

Körner war stumpf Zirkel sitzt nicht fest. Spitze verläuft und verkratzt das Werkstück

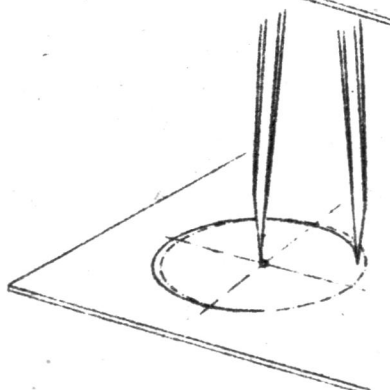

Stück wird gebraucht für LLFI 11a

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Vorzeichnen eines Formbleches

Ausgabe
Febr. 1938
Kenn-Nr.
LLFI 11a

Übung Nr.


Werkstück:

von Übung LLFI 10a verwenden (Rückseite)

Zulässige Abweichung
aller Maße: $\pm 0,3$

a und b rechtwinkelig
befeilte Kanten

XXX Bezeichnung
(siehe LLFI 10a)
Vom Unterweiser
nachzuprüfen

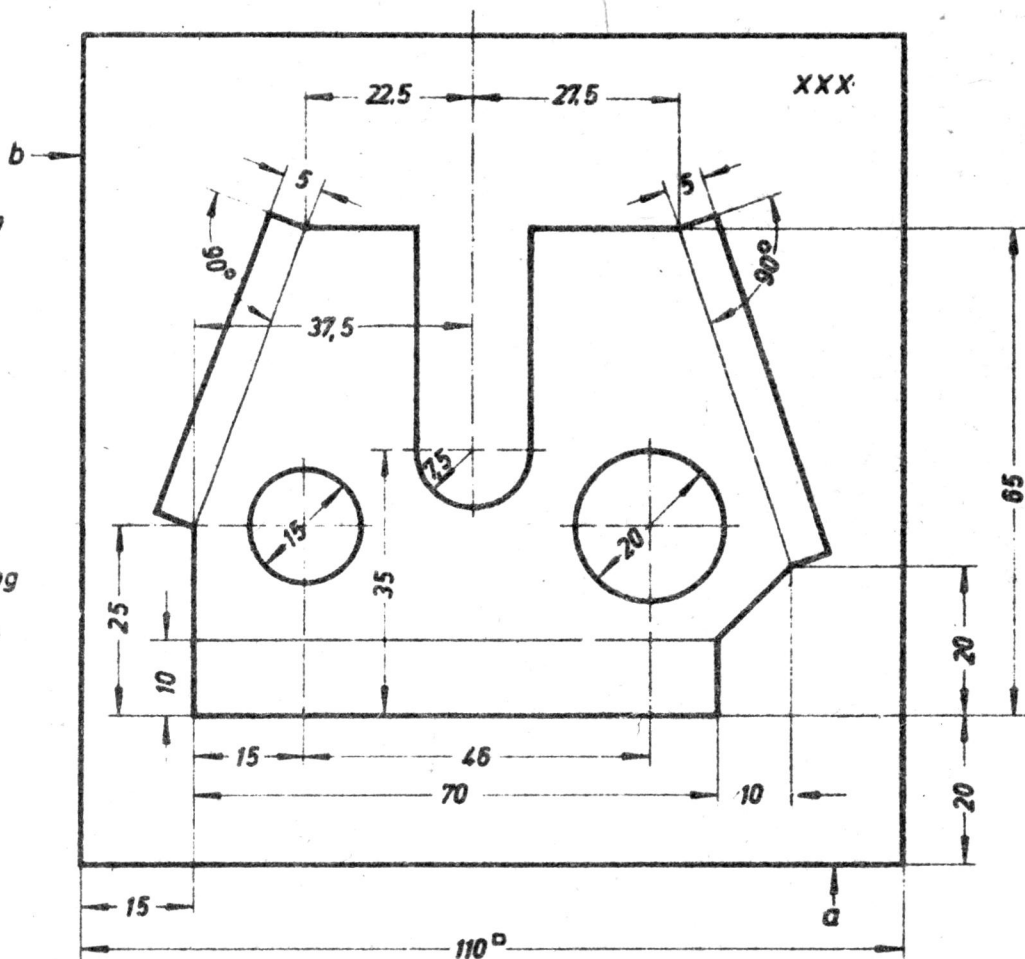

Werkzeuge:

Stahlmaß, Reißnadel, Bleistift, Anschlagwinkel, Zirkel,
Bleistiftzirkel, Körner, Niethammer


Arbeitsgänge:

1. Lege das Blech mit seinen befeilten Kanten so, wie es die Zeichnung angibt! Trage alle von der Kante a ausgehenden Maße an

Ziehe alle zu a parallelen Linien


Zeichne die Linien nur in der Nähe der Schnittpunkte

a

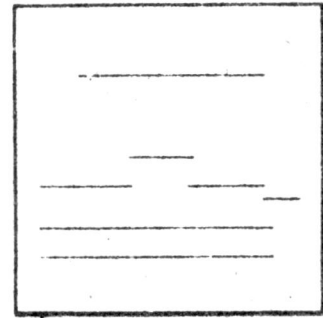


2. Ziehe ebenso alle zur Kante b parallelen Linien


b

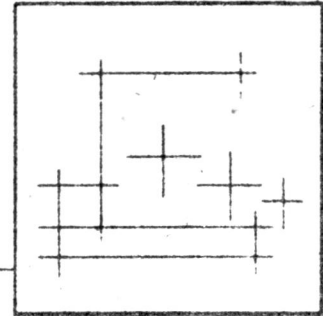


3. Suche die Schnittpunkte für die Mittelpunkte der Kreise, körne sie an (Leichtmetall nicht körnen) und zeichne die Kreise

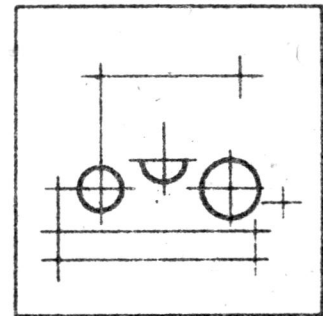

4. Ziehe die noch fehlenden Verbindungslinien

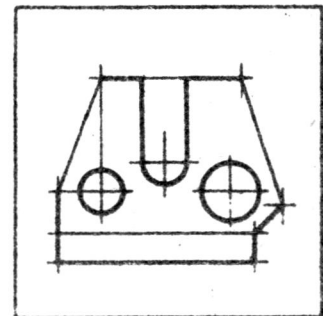


5. Trage an den Eckpunkten der Kantungslinien viermal den Winkel 90° an und ziehe mit 5 mm Abstand von den Kantungslinien parallele Linien


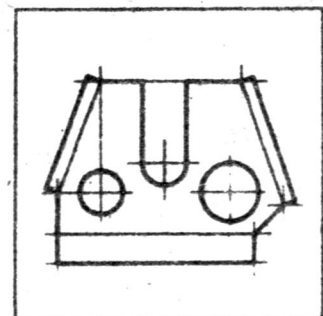


Bezeichnen (Stempeln)

Werkstück: Teil 2 von LL Mo 6b verwenden und Rundstahl St 00. 21gez. 15^φ x 40

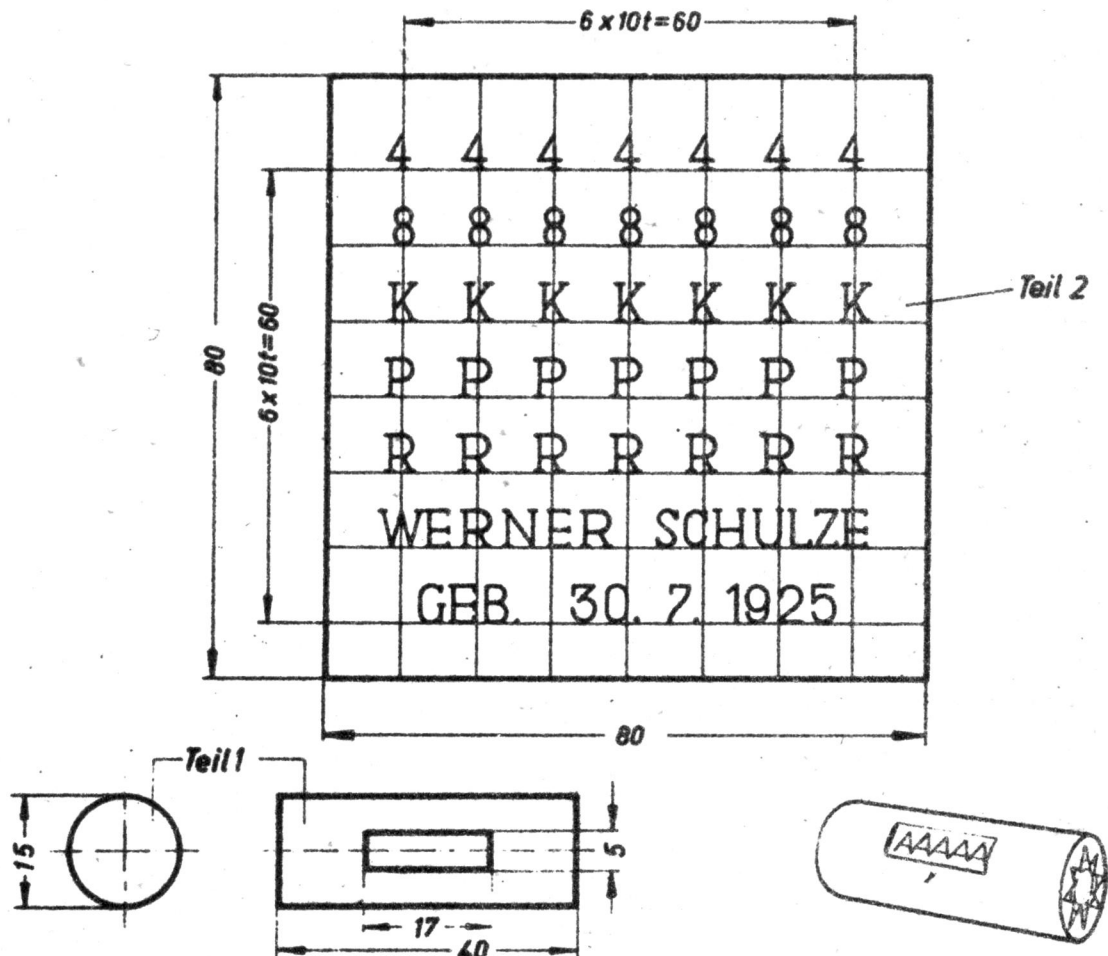


Werkzeuge: Stahlmaß, 90° Winkel, Reißnadel, Stahlstempel 5mm (Buchstaben und Zahlen), Niethammer, Körner, Zirkel, Schlichtfeile, Vierkantfeile

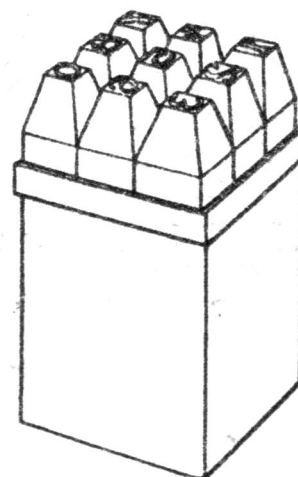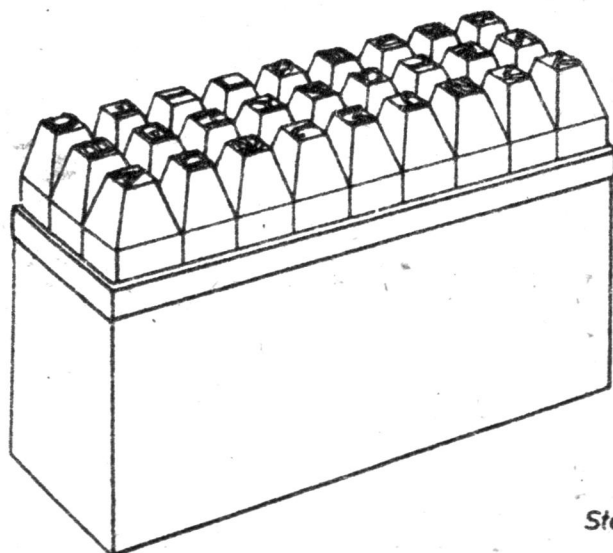


Stahlstempel

Arbeitsgänge:

- Teil 2
1. Zurichten wie bei Übung LLMo 8a
 2. Vorzeichnen
 3. Bezeichnen

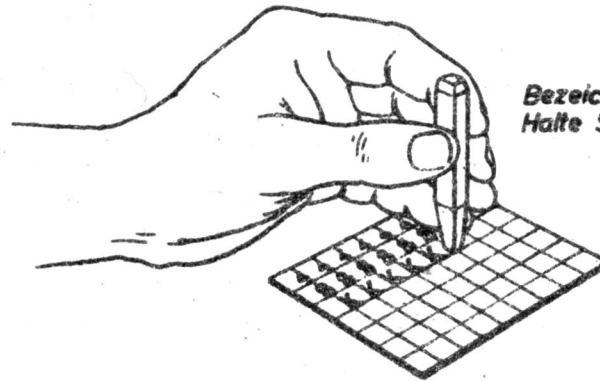

Bezeichnung liegt frei.
Halte Stempel senkrecht!

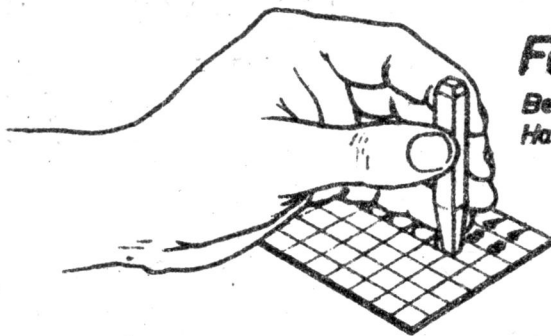


Falsch!

Bezeichnung durch
Hand verdeckt

4. Entgraten

- Teil 1
1. Vorzeichnen zum Anfeilen der Fläche
 2. Vorzeichnen der Stirnseite (Mittelpunkt nach Augenmaß ankörnen)
 3. Fläche anfeilen
 4. Bezeichne Fläche und Stirnseite

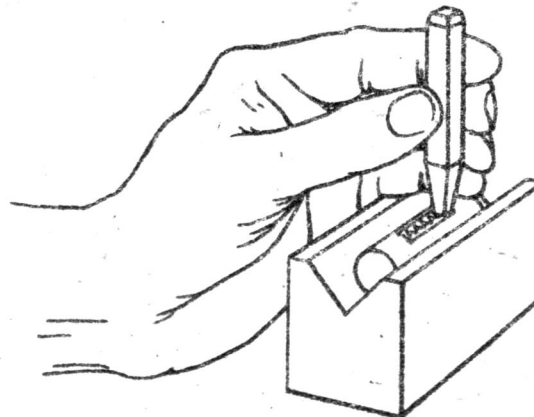

5. Entgraten

Für den Unterweiser:

Der Lehrling ist auf die Gefahren hinzuweisen, die durch unsachgemäßes Bezeichnen entstehen (Beschädigungen, Dauerbrüche)

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Vorzeichnen nach Standmaß


Ausgabe
Sept. 1939

Kenn-Nr.
LLMo12 b


Übung Nr.

Werkstück:

Von Übung LLMo7a verwenden
(U-Stahl NP 6 1/2)

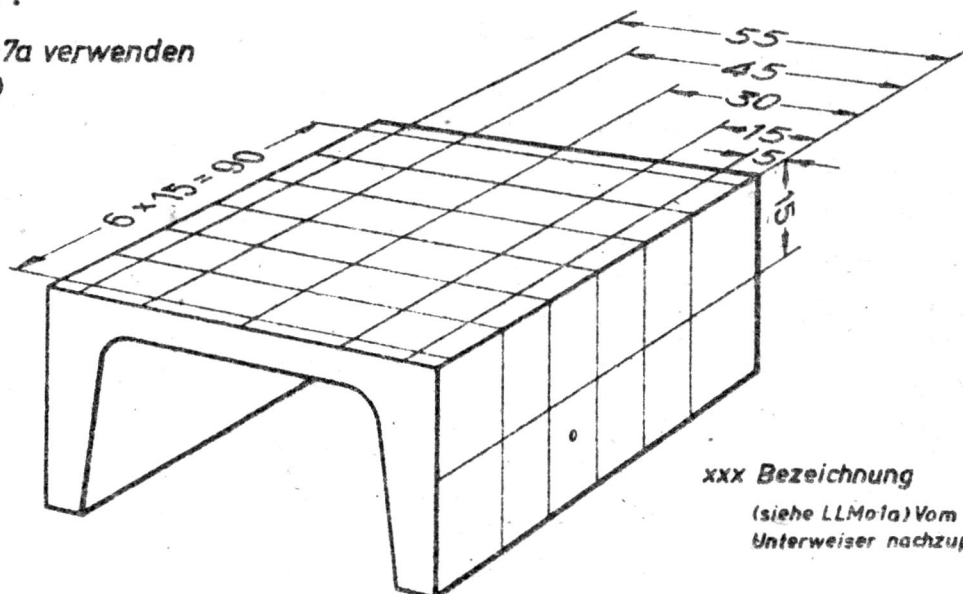


Werkzeuge: Stahlmaß, Reißnadel, 90°-Winkel, Parallelreißer, Standmaß

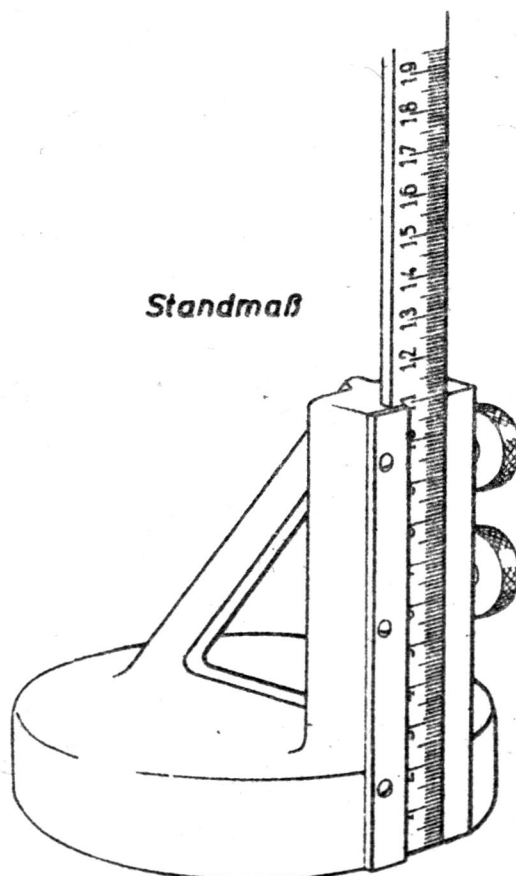


Arbeitsgänge:


1. Auf der Stegfläche Linien ziehen mit Parallelreißer, nach Standmaß (angekörnte Schenkelfläche liegt auf)

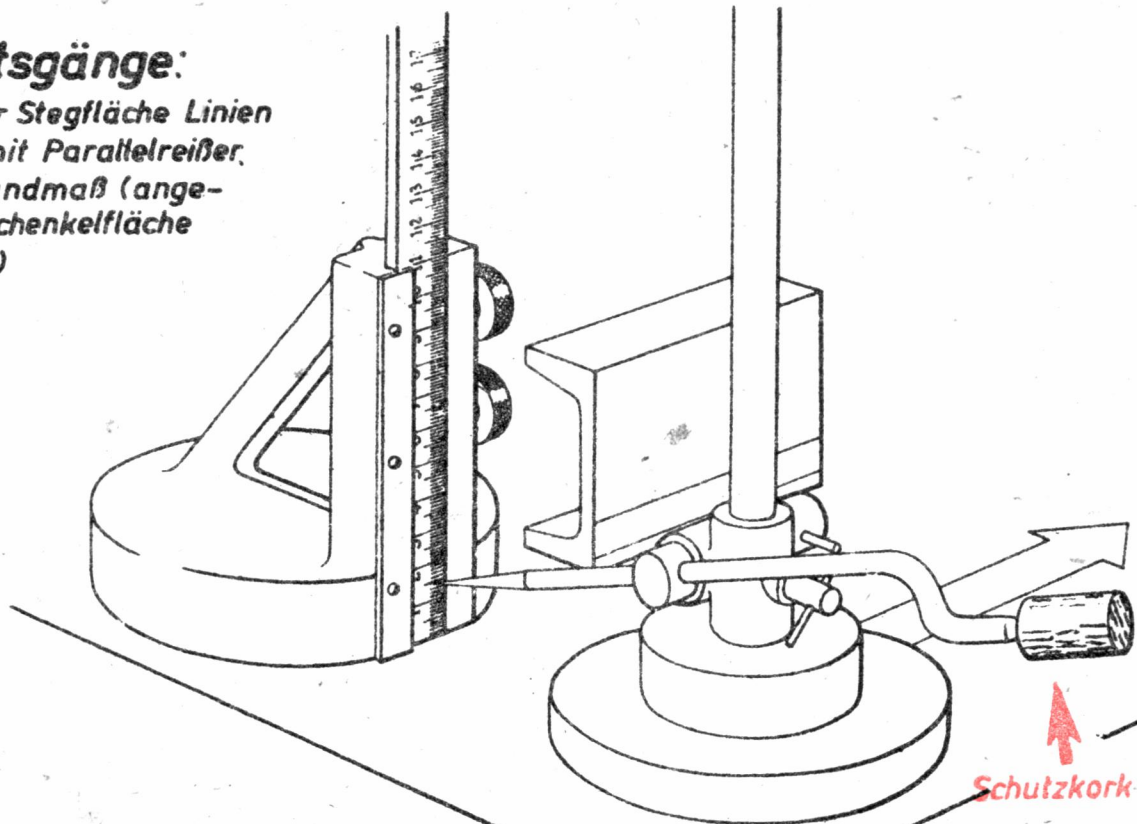


2. Auf beiden Schenkelflächen Linien ziehen mit Parallelreißer nach Standmaß (Stegfläche liegt auf)

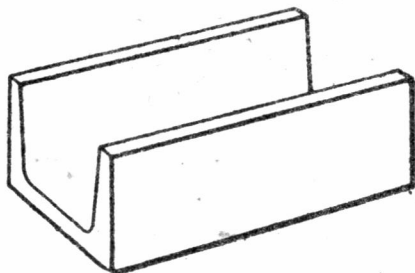


3. Prüfe, ob die Risse winkelig sind, sonst werden die nächsten Anrisse falsch

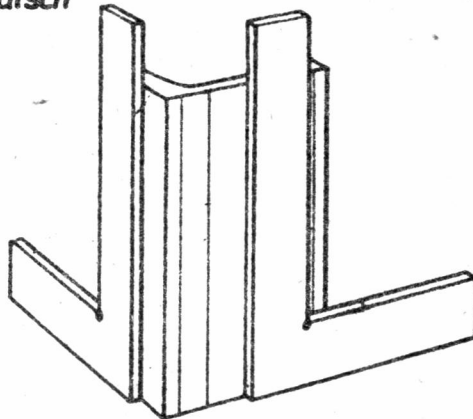

4. Mitte suchen durch Umschlag

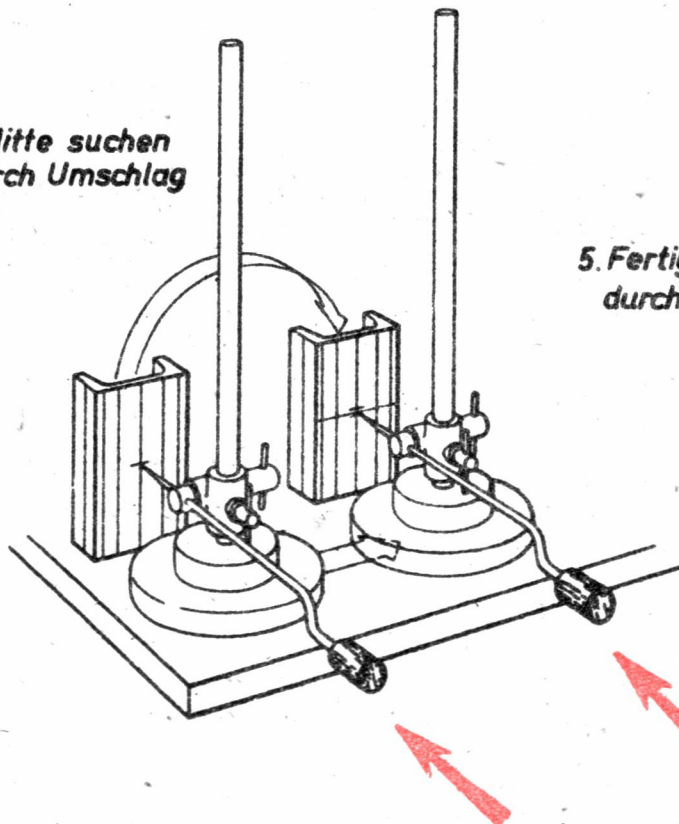

5. Fertig vorzeichnen durch Umschlag

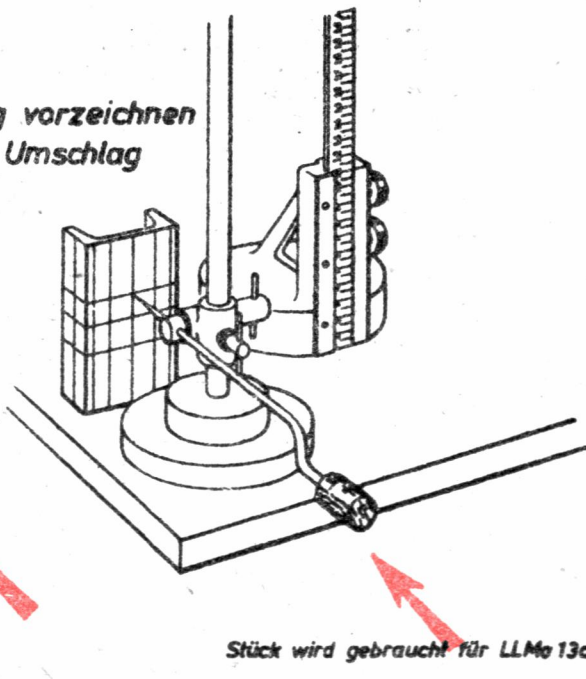

Stück wird gebraucht für LLMo 13a

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Ankörnen zum Bohren


Ausgabe
Febr. 1938

Kenn-Nr.
LLMo 13a

Übung Nr.

Werkstück:

von Übung LLMo 12a verwenden

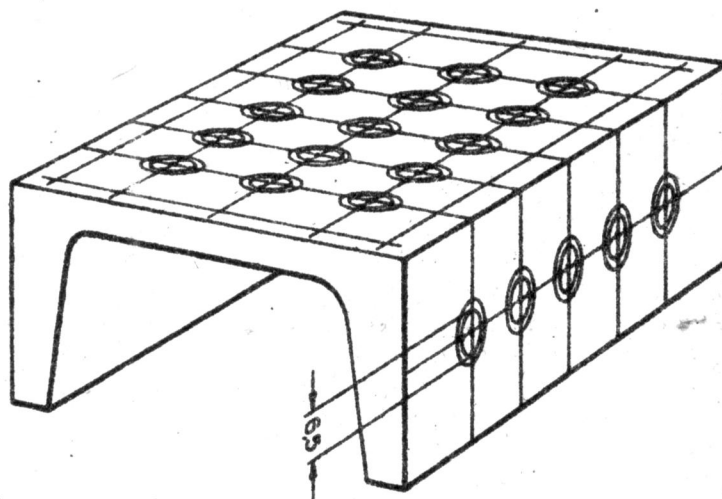


XXX Bezeichnung
(siehe LLMo 1a)
Vom Unterweiser
nachzuprüfen

Werkzeuge:


Körner, Niethammer,
Stahlmaß, Zirkel

Arbeitsgänge:

1. Mittelkörner setzen
2. Bohrkreise vorzeichnen 6,5°
3. Bohrkreise kören

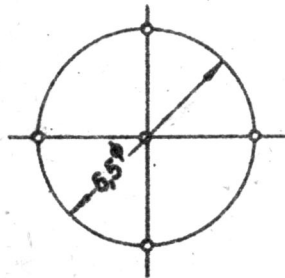


Richtig!

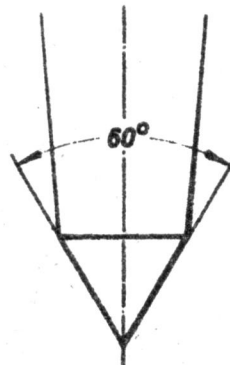

Körnerspitze gut geschliffen

4. Prüfkreise vorzeichnen etwa 2mm größer

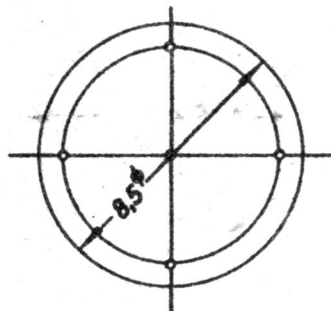


Falsch!



zu flach



stumpf

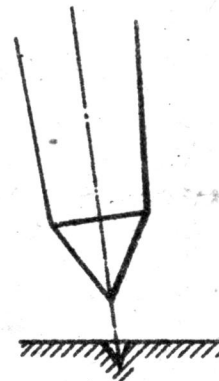


schief gekörnt


Der Zirkel wird schlecht geführt, und der Bohrer verläuft

5. Mitte nachkören

Richtig!

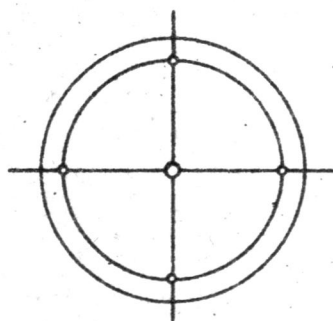

Falsch!

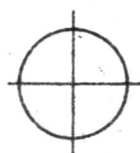

Die Spitzen des Zirkels berühren sich



Stück wird gebraucht für LLMo 14a

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Bohren an der Ständerbohrmaschine


Angabe
Febr. 1938

Kenn-Nr.
LLMo 14a


Übung Nr.

Werkstück:

von Übung LLMo 13 a verwenden


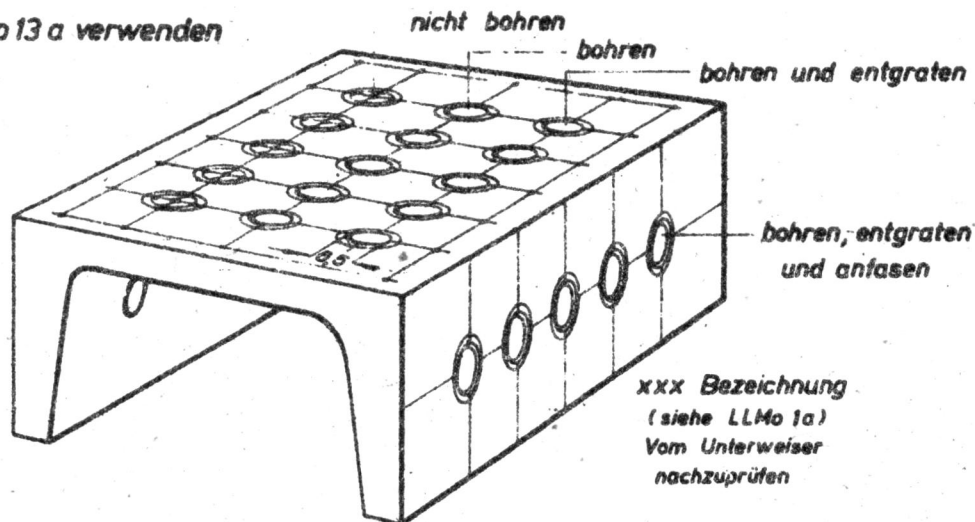


Werkzeuge: Spiralbohrer 6,5 ϕ , Bohrfutter, Spitzsenker, Körner, (Nutenmeißel) Niethammer, Feilkloben

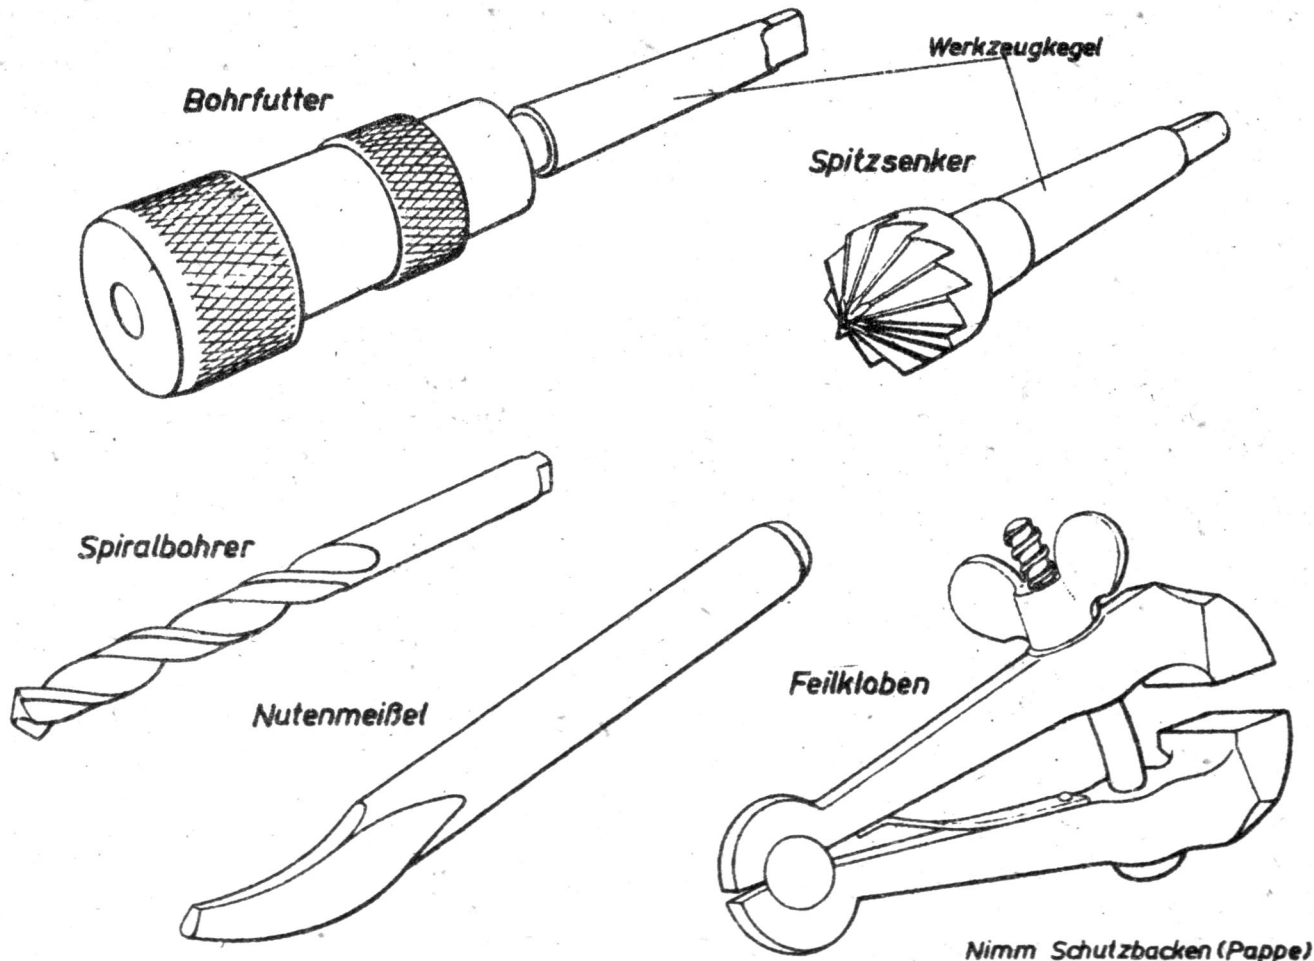


Arbeitsgänge:


1. Anbohren

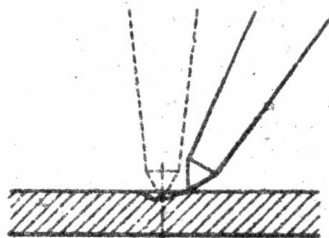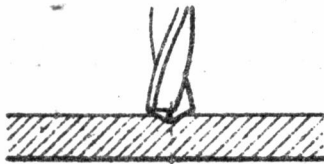

Nutenmeißel
(für größere Löcher)

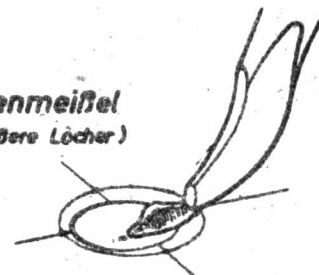

Prüfe rechtzeitig, ob Du
auf Mitte angebohrt hast!

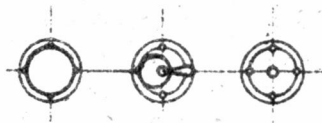

Ist die Bohrspitze verlaufen
so ziehe mit dem Körner
(Nutenmeißel) in den Bohr-
trichter eine Nut. Der Bohrer
läuft dann dorthin

2. Weiterbohren



Gleichmäßig drücken
und reichlich kühlen

Bemerkest Du Störungen,
zu große Löcher, blau, angelaufene
Späne, Quietschen des Bohrers,
so gehe zum Unterweiser

3. Durchbohren




Verringere den Druck,
wenn Du merkst, daß
der Bohrer durchkommt...




... sonst hakt der
Bohrer ein und
bricht ab

Falsch!

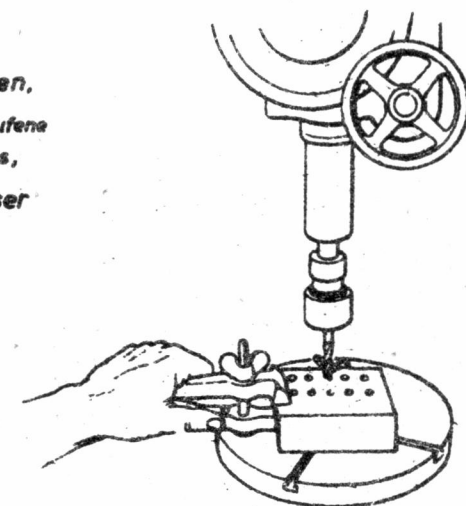


**Sichere das Werkstück mit Feilkloben
gegen Herumschlagen, sonst droht
Gefahr!**

4. Entgraten und Ansenken

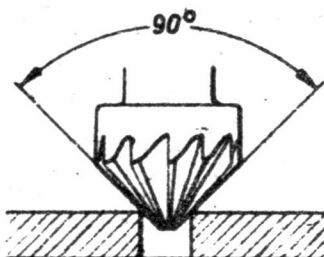


Entgrate jedes Loch!

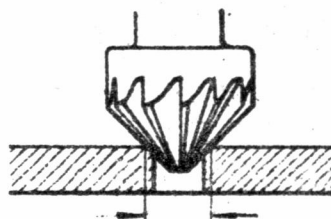

Gewindelöcher werden bis auf
den Gewindedurchmesser angesenkt

Für den Unterweiser: Den Spiralbohrer soll der Lehrling noch nicht selbst schleifen
Über Schonung des Werkzeugkegels belehren

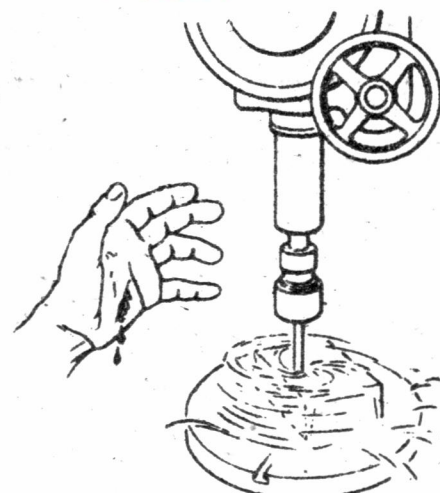


Stück wird gebraucht für LLMo-15a

Du darfst nicht selbständig schleifen, ehe es Dir der Unterweiser gezeigt und ausdrücklich erlaubt hat

**Denke stets daran, daß das Arbeiten mit der Schleifscheibe
sehr gefährlich ist**

Gegen die Schneide bei
richtiger Lage (Winkel)
des Meißels schleifen!


Nie ohne Schutzkappe schleifen!

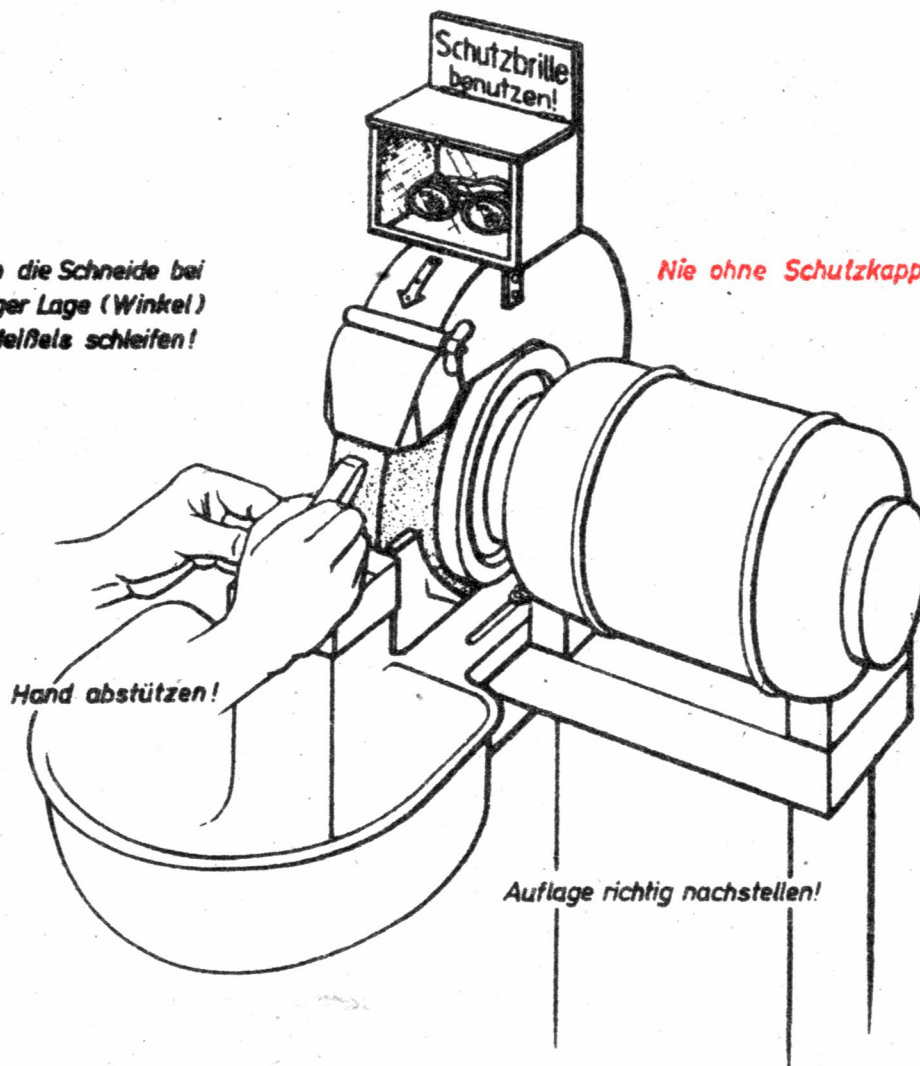

Schleife nur mit leichtem Druck. Wenn die gehärtete Schneide des Meißels braun anläuft, ist sie ausgeglüht

Falsch!

Schutzkappe fehlt

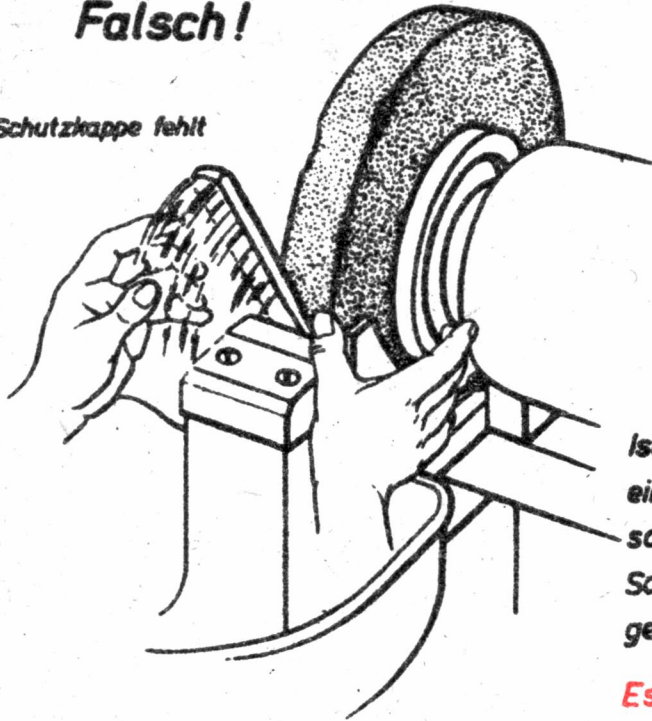

An unrunnen und
ausgebrochenen
Scheiben schleife nicht

Ist zwischen Auflage und Scheibe
ein zu großer Spalt,
so melde es dem Unterweiser.
Sonst wird der Meißel dazwischen-
gezogen und die Hand verletzt.

**Es besteht Lebensgefahr
wenn die Scheibe dabei zerspringt**

Melde jeden Zwischenfall an der Schleifscheibe, auch solchen ohne Folgen, dem
Unterweiser, der durch Abklopfen prüft, ob die Scheibe einen Sprung bekommen hat
Sei ehrlich und denke an das Leben Deiner Kameraden

Schleifböcke für Trockenschliff müssen eine Absaug-Vorrichtung
haben

Falsch!



Gut gemeint, aber gefährlich! Geh' zum Sanitäter oder zum Arzt!

Für den Unterweiser: Scheiben-Durchmesser in mm: 750 500 250 100
 Höchstdrehzahl in U/min: 760 1150 2300 5700

Umfangsgeschwindigkeiten der Schleifscheibe über 35m je Sekunde sind gesetzlich verboten

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Gewindeschneiden mit Gewindebohrer


Ausgabe
Sept. 1939

Übung Nr.

Kenn-Nr.
LLMo 15b


Werkstück:

von Übung LLMo 14a verwenden


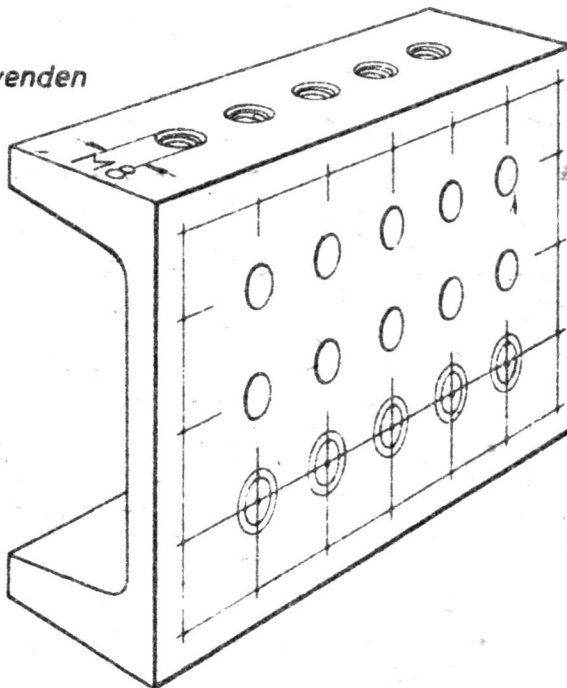


XXX Bezeichnung
(siehe LLMo 1a)
Vom Unterweiser
nachzuprüfen

Werkzeuge: 1 Satz Gewindebohrer M8, Windeisen,
90°-Winkel, Gewindelehrdorn M8

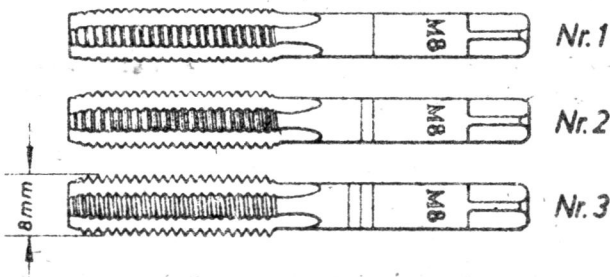



M8 bedeutet: Metrisches Gewinde
mit 8 mm Außendurchmesser
(Metrisch = in Millimeter gemessen)

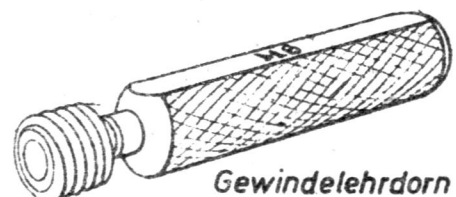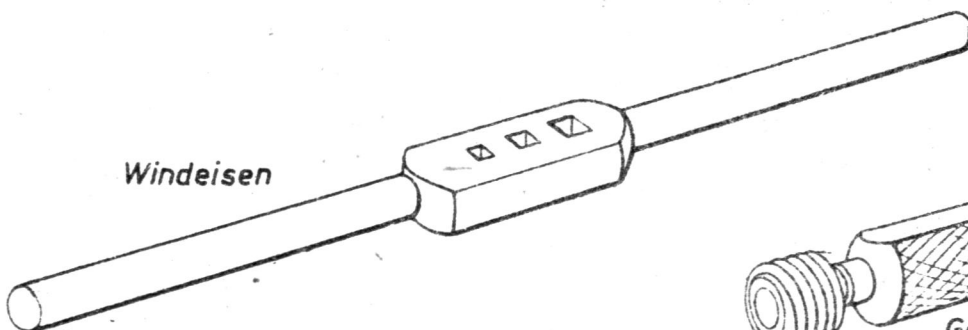


Nachdruck, auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Reichsluftfahrtministeriums—ATA

Arbeitsgänge:

1. Vorschneiden mit Bohrer Nr.1 (Vorschneider)

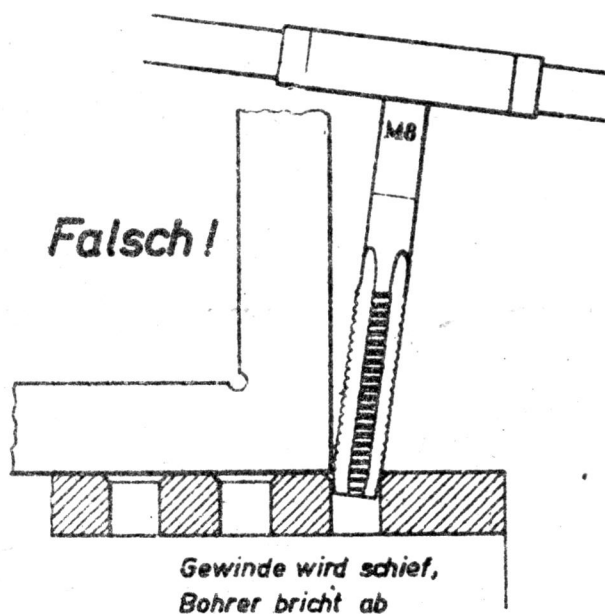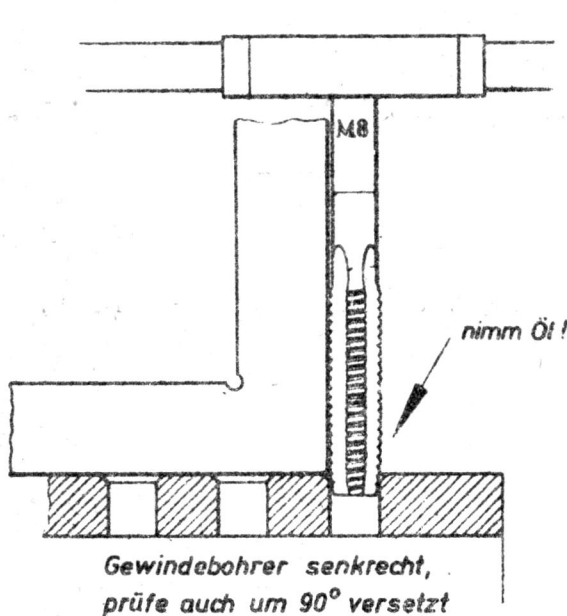

2. Schneiden mit Bohrer Nr.2 (Mittelschneider)

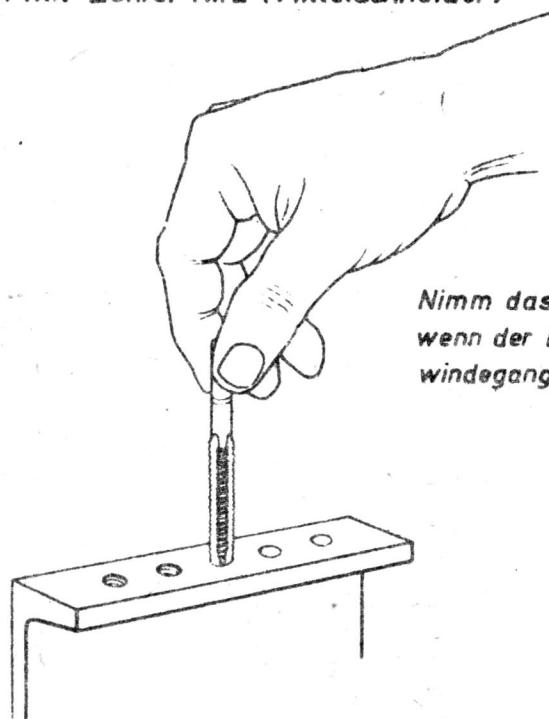


Nimm das Windeisen erst,
wenn der Bohrer den Ge-
windegang gefunden hat

3. Fertigschneiden mit Bohrer Nr.3 (Fertigschneider)

4. Prüfen mit Gewindelehrdorn


Der Gewindelehrdorn muß sich
leicht einschrauben lassen,
darf aber nicht klappern

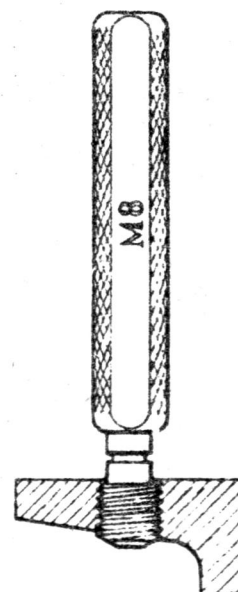

Für den Unterweiser:


An der Wandtafel zu erklären: Gewindeform (aufgewickelte schiefe Ebene),
Unterschied zwischen Bohrer I, II und III, Normangabe M8

Werkstück: Rundstahl St 00.12 $8^{\frac{1}{2}}$ x 85


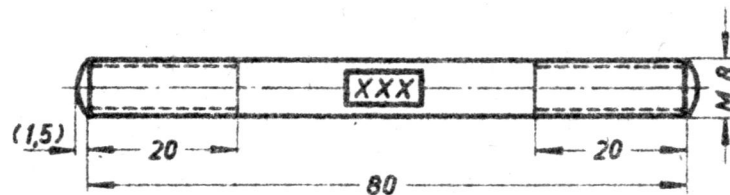


Werkzeuge: Stahlmaß, Schrupp- und Schlichtfeile, Reißnadel,
 Schneideisen M8 mit Halter, Gewindelehrring M8,
 Niethammer, Stahlstempel 3mm

Schneideisenhalter

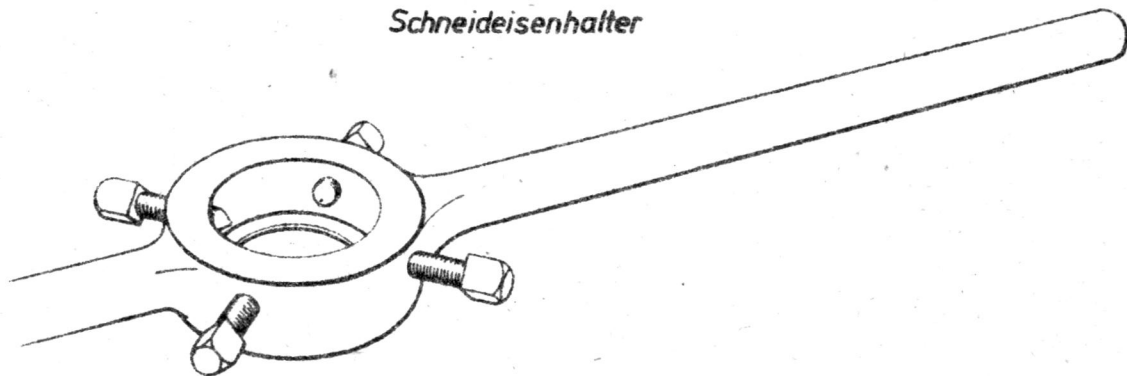

Gewindelehrring

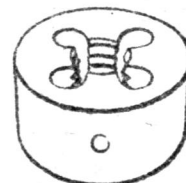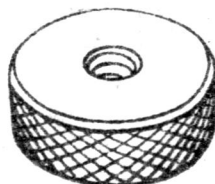
Schneideisen
(geschlossen)

Gewindedarstellung:

bildlich




 sinnsbildlich (technisch)





Arbeitsgänge:


1. Bolzen auf Länge feilen
2. a) Kuppen ballig feilen
- b) Schrägen anfeilen

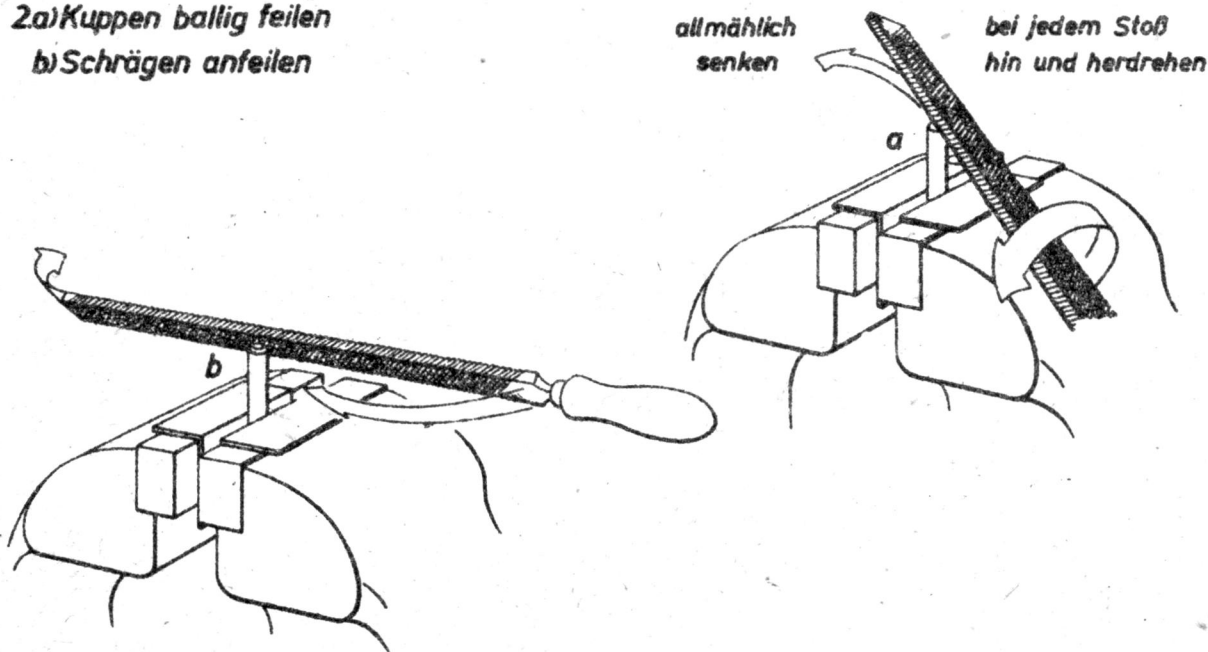

3. Gewindelänge vorzeichnen
4. Gewinde schneiden

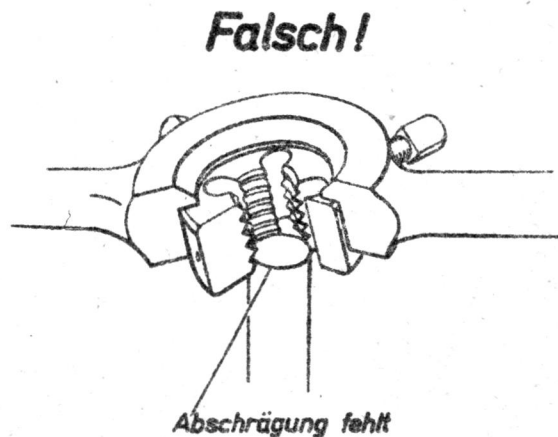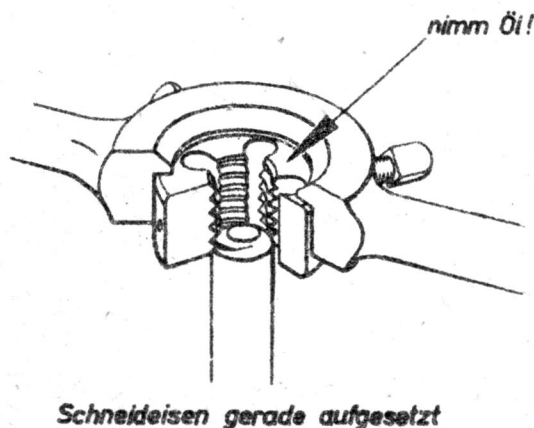


5. Gewinde prüfen mit Gewindelehrring

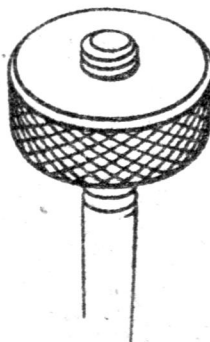

6. Bezeichnen (XXX)


Werkstück:

Stahlblech St 00.21 120 x 74 x 5

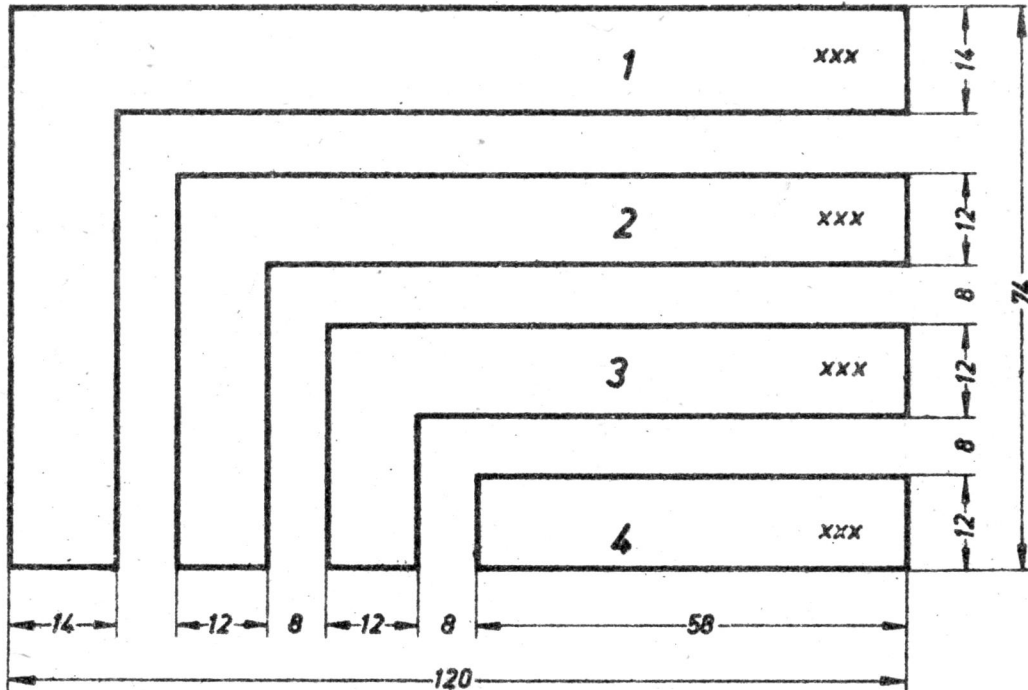


Werkzeuge:

Flachschlichtfeile 10", 90°-Winkel, Stahlmaß, Reißnadel, Bügelsäge,
Niethammer, Stahlstempel 3mm

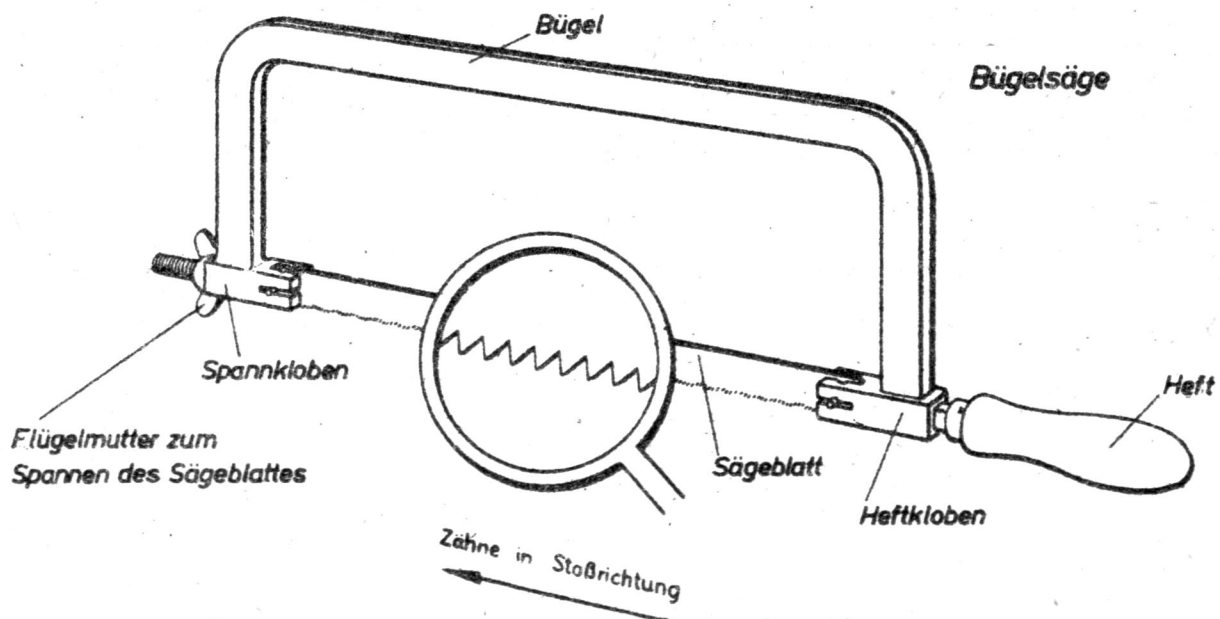


Arbeitsgänge:

1. Zwei Kanten gerade und rechtwinklig feilen
2. Vorzeichnen
3. Ansägen

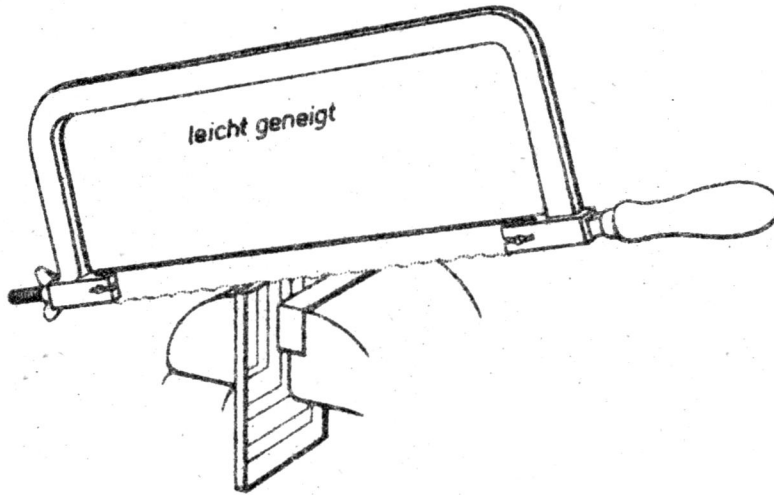


Vorsicht beim Ansägen, gegebenenfalls vorher mit Dreikantfeile leicht ankerben

Falsch!

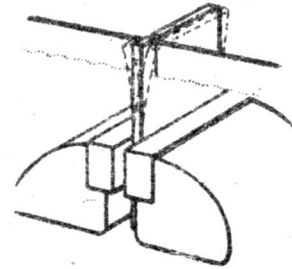


Werkstück federt, weil es zu hoch eingespannt ist

4. Sägen Teil 1 + 4

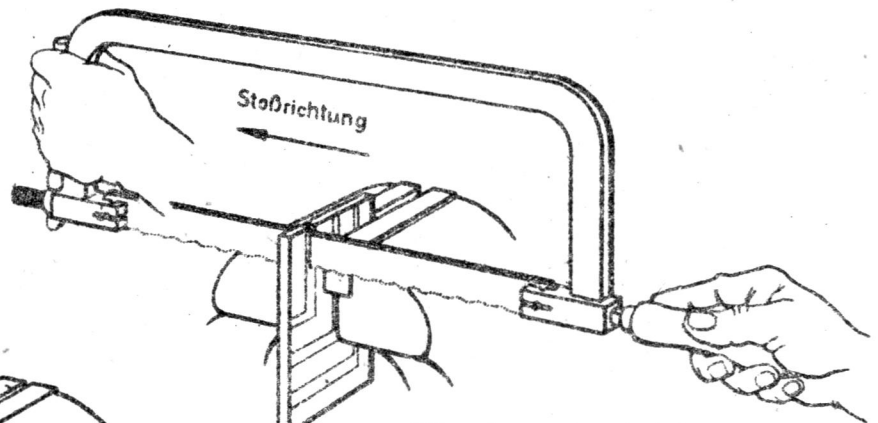


Säge lang durchziehen
Sägeschnitt stets etwa 0,5mm neben dem Riß

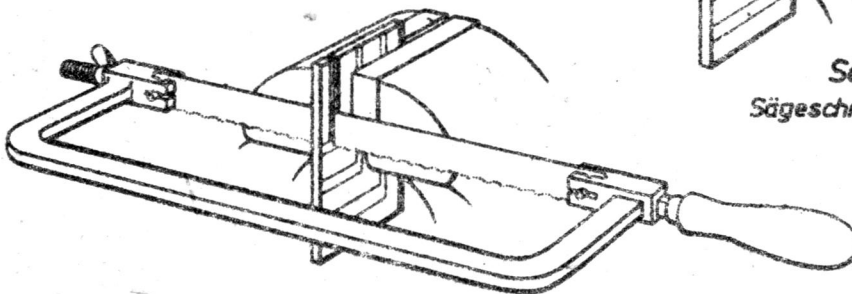


Sägeblatt für tiefe Schnitte quer eingespannt

Nach dem Sägen muß der Riß noch sichtbar sein

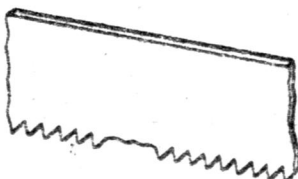

Sind Sägezähne ausgebrochen...

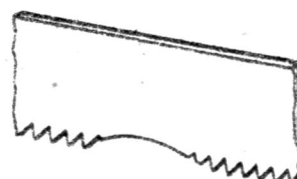

...so mußt Du sofort die schadhafte Stelle etwas ausschleifen

5. Bezeichnen (xxx)

Teil 1 wird gebraucht für LL-Mo 35b
Teil 2 und 3 wird gebraucht für LL-Mo 55

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.


Formfeil-Vorübung

Ausgabe
März 1940
Kenn-Nr.
LLMo 48

Übung Nr.

Werkstück:



Flachstahl St 34.30, 24x14x40 blank gezogen
wenn nicht vorhanden, ähnliche Abmessungen

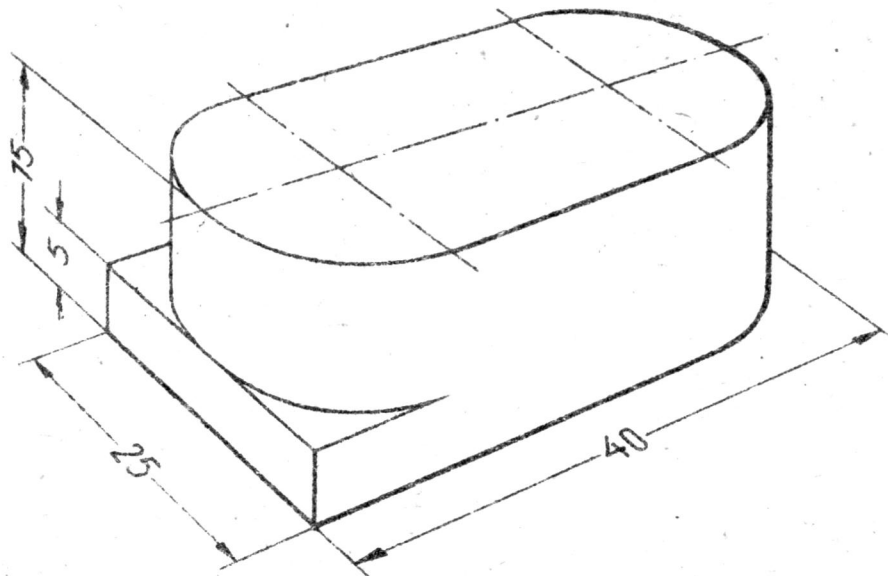





Werkzeuge: Schruppfeile, Niethammer, Stahlstempel 3mm

Arbeitsgänge:

1. Kanten schrappen

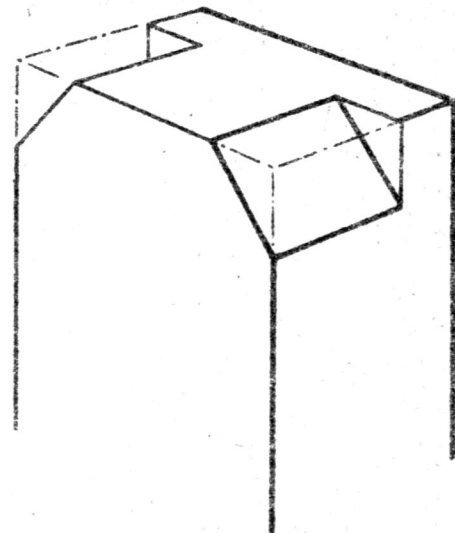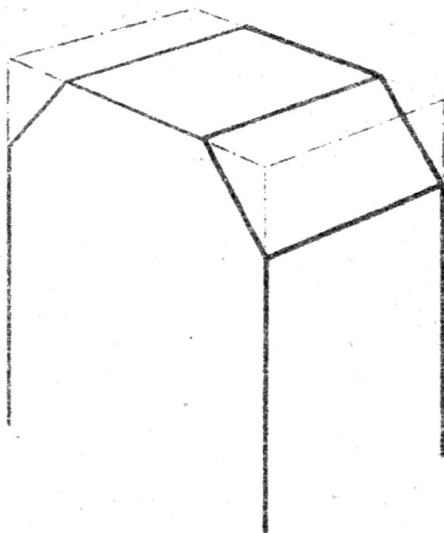

Halbrund feilen nach Augenmaß

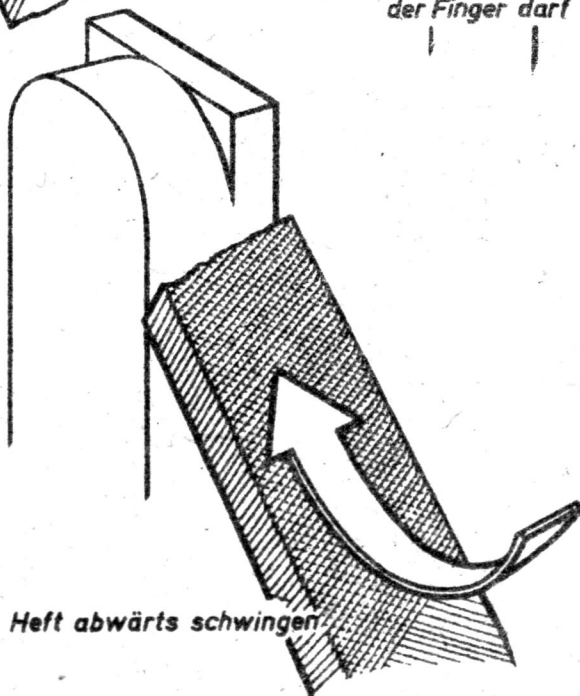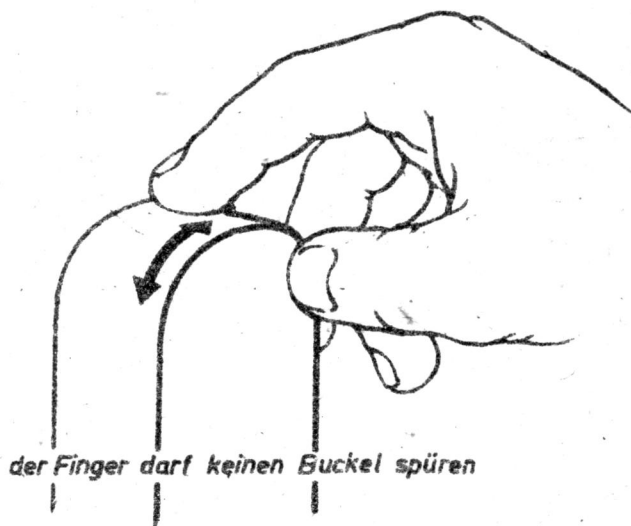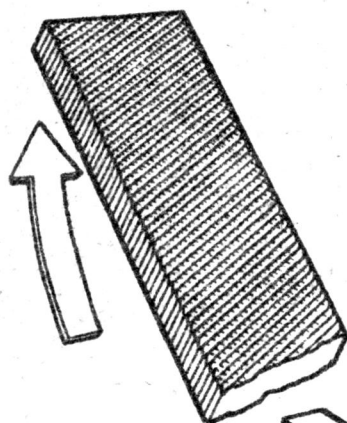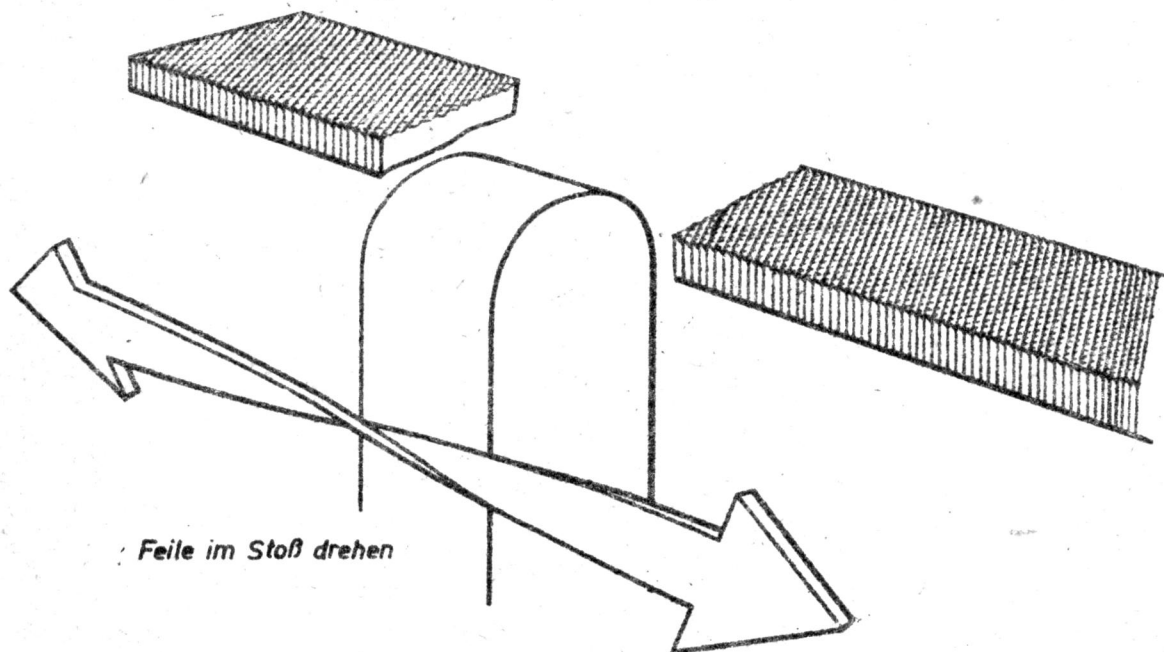

Richtig!

Falsch!

Rundung hat zu langen Auslauf

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Maßhaltiges Feilen einer Platte


Ausgabe
Sept. 1939

Kenn-Nr.

LLFI 28 b

Übung Nr.


Werkstück: St 00.11 82 x 45 x 12

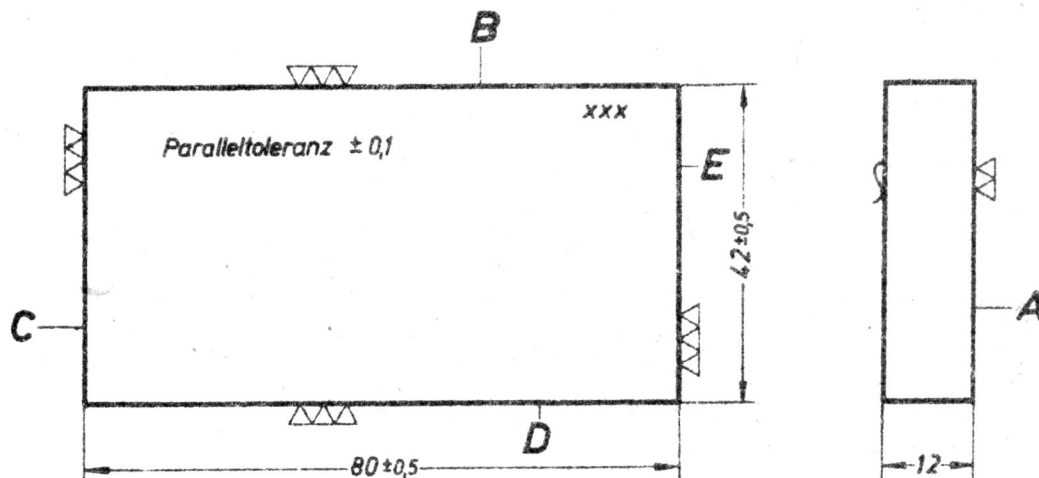

Werkzeuge: Schrupp- u. Schlichtfeile, Stahlmaß, 90°-Winkel, Reißnadel, Parallelreißer, Gegenlage, Schieblehre, Niethammer, Stahlstempel 3 mm

Schieblehre.


Sie dient zum Messen kleiner Längen mit einer Ables-Genauigkeit von $1/10$ mm

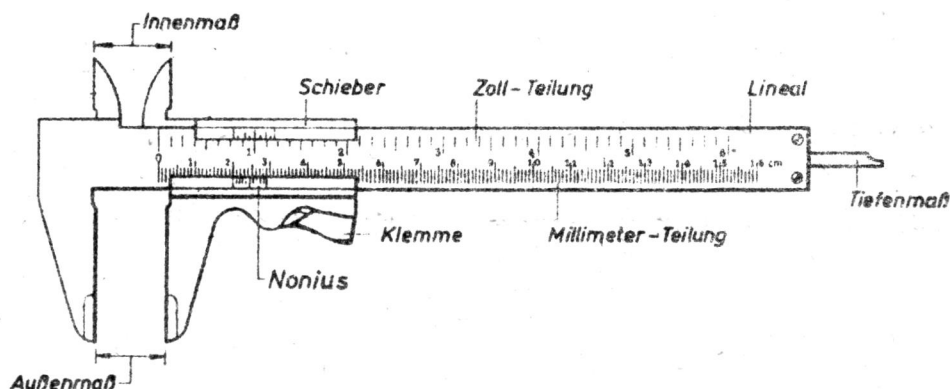

Der Nonius ist ein Hilfsmaßstab auf dem Schieber, an dem Bruchteile der Hauptteilung abzulesen sind, zum Beispiel die Zehntel-Millimeter

Beispiel:

Nonius eingestellt
auf 13,6 mm

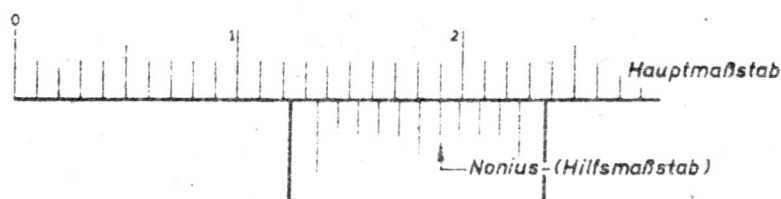


9 mm sind in 10 gleiche Teile geteilt, sodaß jeder Teil des Nonius $1/10$ mm kleiner ist als 1 mm.
Man kann in diesem Fall auf $1/10$ mm genau ablesen

Arbeitsgänge:

1. Fläche A eben feilen, schlichten und prüfen




2. Fläche B zu A winklig feilen, feinschlichten und prüfen

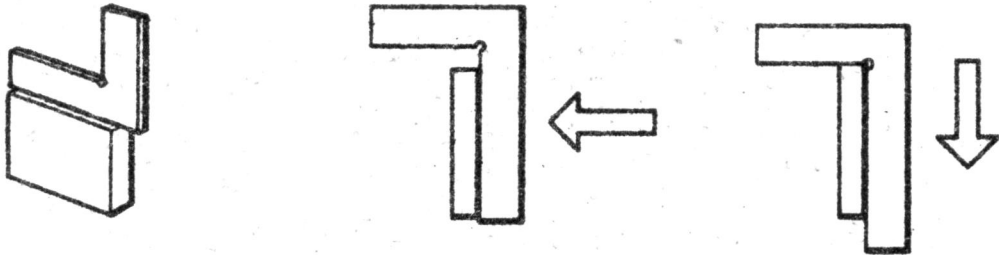


Winkel anlegen und nach unten führen

3. Fläche C zu A und B winklig feilen, feinschlichten und prüfen

4. Fläche D und E auf Maß vorzeichnen, feilen und feinschlichten

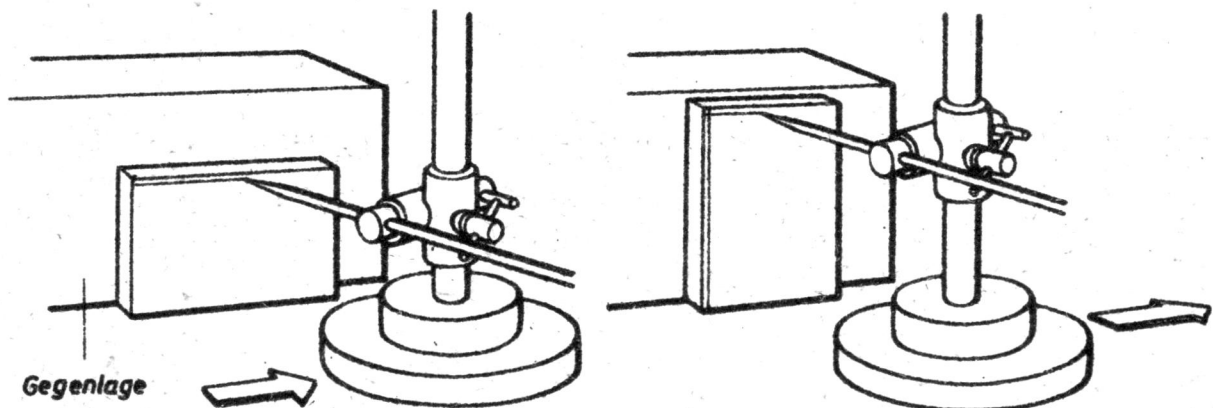

5. Mit Schieblehre prüfen

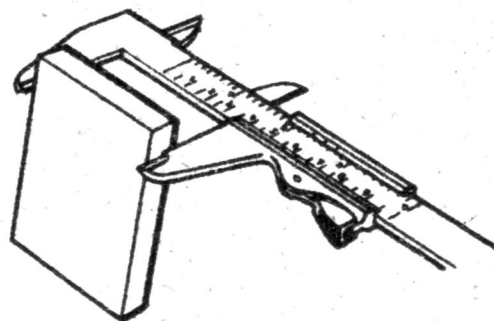

6. Bezeichnen (xxx)

Stück wird gebraucht für LLMo 42b

Für den Unterweiser:

Die Bearbeitungszeichen:



kratzen



schlichten



schruppen





feinschlichten


sind dem Lehrling zu erläutern

Werkstück:

St 00.12 80x42x12 von Übung LLFI 28 b

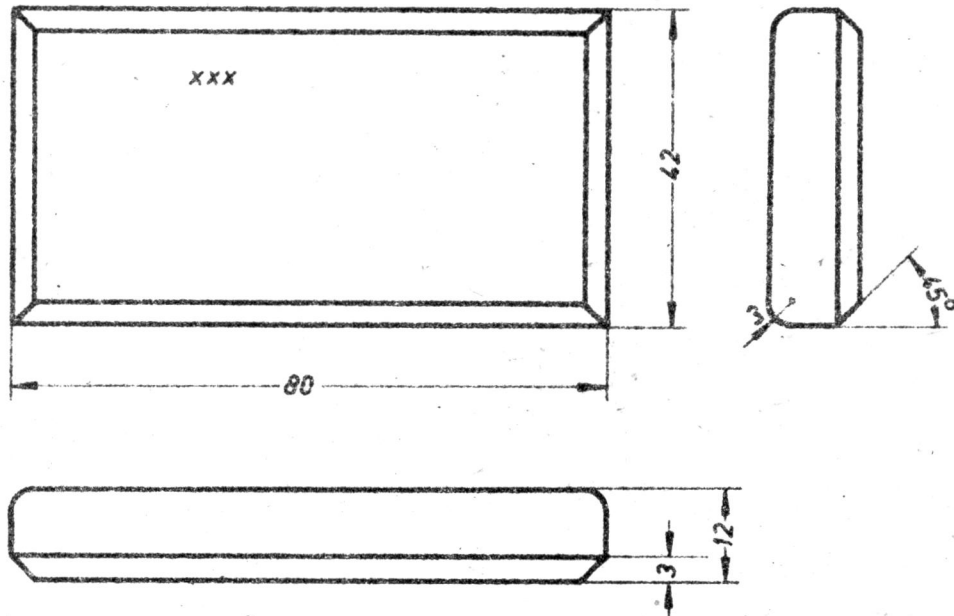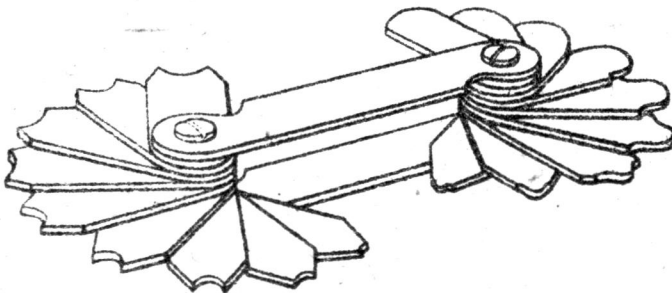
Werkzeuge: Schrupp- und Schlichtfeile, Gehrungswinkel 135°, Reifkolben, Schutzblech, Rundungslehre, Niethammer, Stahlstempel 3 mm


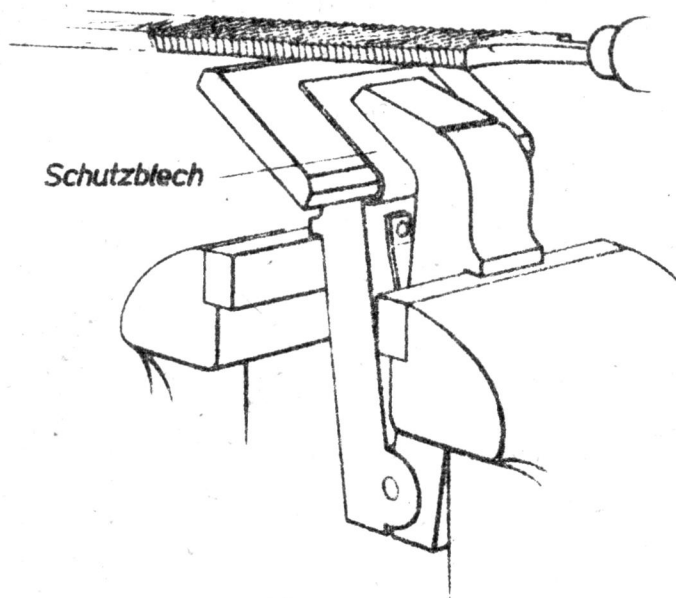
Rundungslehre

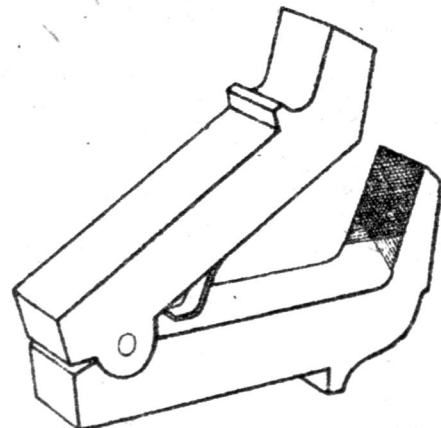


Reifkolben

Arbeitsgänge:


1. Fasen anfeilen



Prüfe!

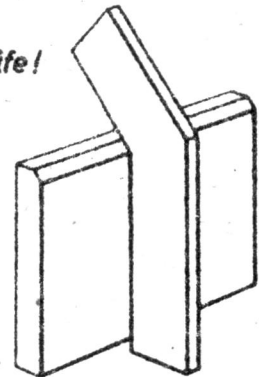


2. Rundungen anfeilen

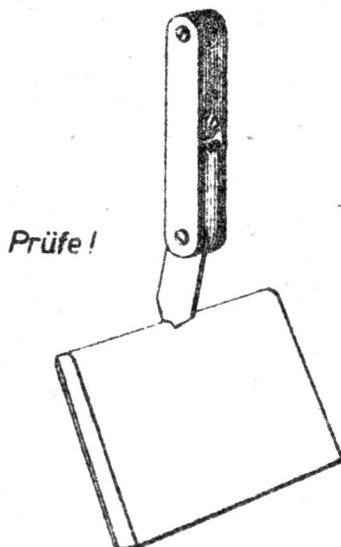

Richtig!



Lehre

Rundung passt sich der Lehre an

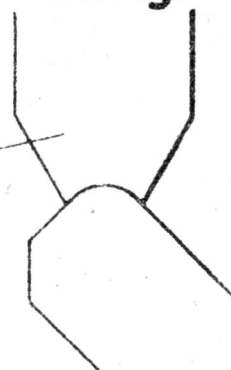

Falsch!

Lehre

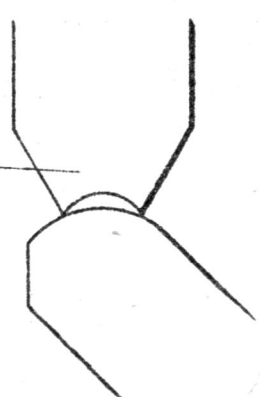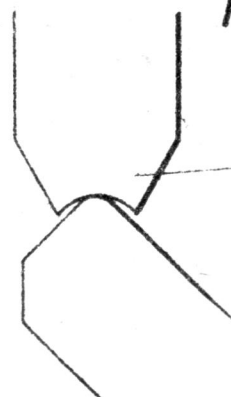

3. Bezeichnen (xxx)


Rundung noch zu klein

Rundung bereits zu groß

Stück wird gebraucht für LLMo 43a oder LLMo 54

Für den Unterweiser: Abrundungen an den Längskanten im Längsstrich feilen, an den Schmalkanten im Querstrich

St 00.21 90 x 85 x 6

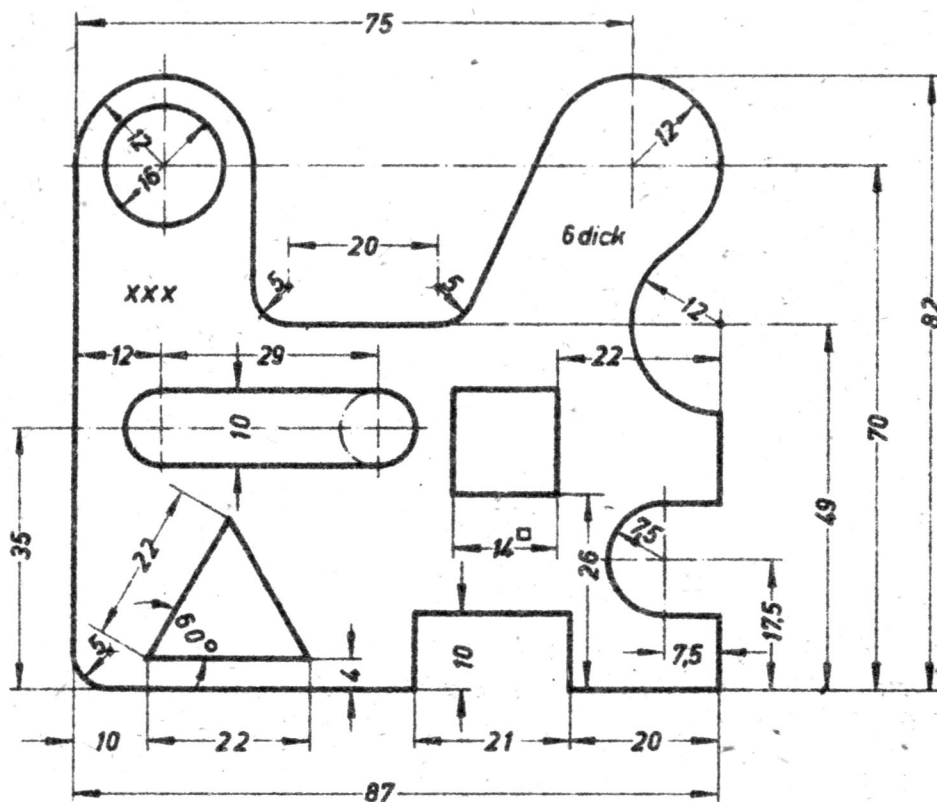

Werkzeuge: Stahlmaß, Reißnadel, Winkel, Zirkel, Körner, Niethammer, Feilen, Spiralbohrer 5^ø, 8^ø, 10^ø, 12^ø, 15^ø, Trennstemmer, Stahlstempel 3mm



Flachfeile



 
Halbrundfeile



Vierkantfeile




Dreikantfeile




Rundfeile

Arbeitsgänge:

1. Seite A und B winkelig feilen
2. Form vorzeichnen und an-
können
3. Form ausbohren, sägen und
mit Stemmer trennen
4. Rechteck, Viereck und Dreieck
feilen
5. Rund- und Langloch feilen

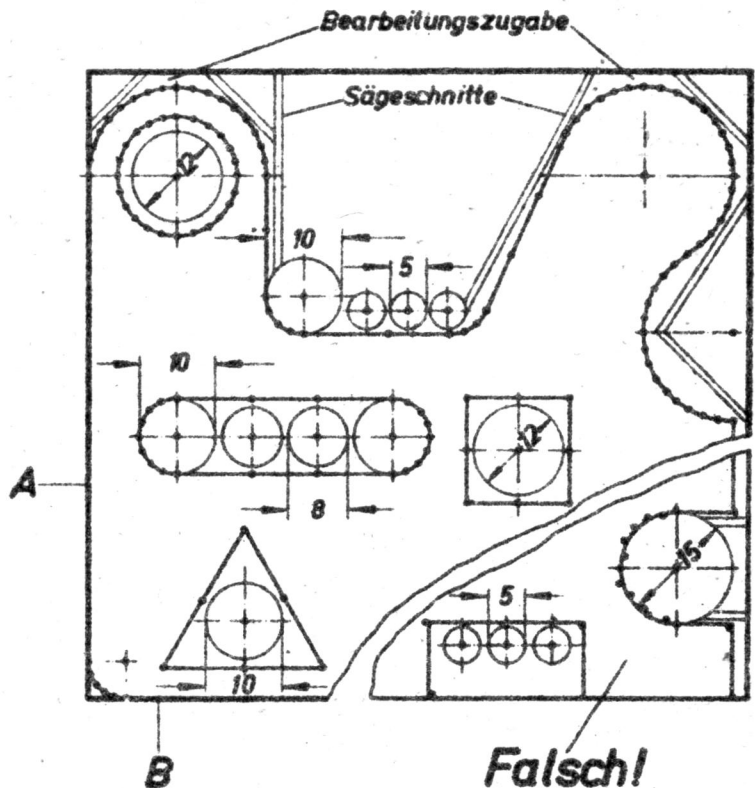

6. Außenform feilen

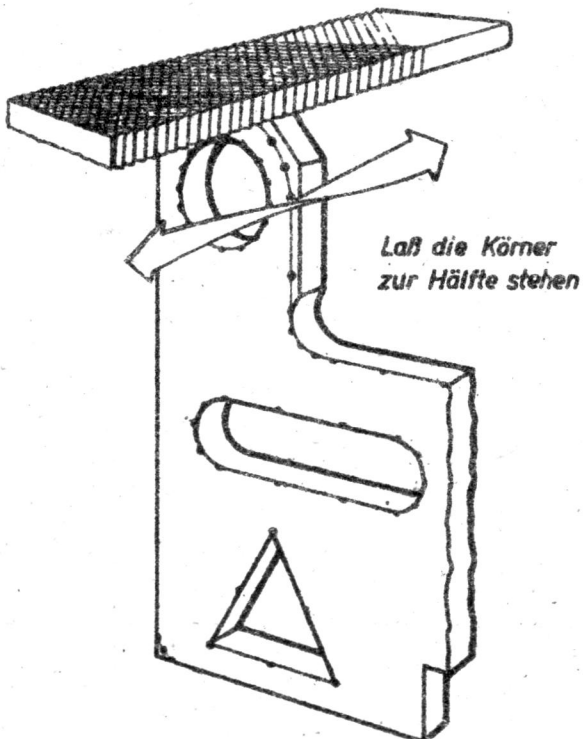

Nur im Querstrich kannst Du
Rundungen buckelfrei herausholen



So darfst du nur
nachschießen,
nicht die Form feilen

Die Körner sind nicht
mehr zu sehen

7. Bezeichnen (xxx)

Stück wird gebraucht für LL Mo 41 b

Für den Unterweiser:

Diese Augenmaßübung ist gleichzeitig eine Probe, ob der Lehrling bereits
genau anreißen, bohren und gut winkelig feilen kann und ob er beharrlich
arbeitet.
Schmiermittel = Bohrlölwasser

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.


Feilen von Fasen

Ausgabe
Sept. 1939
Kenn-Nr.
LL Mo 41b


Übung Nr.

Werkstück:

von Übung LLMo 40b verwenden

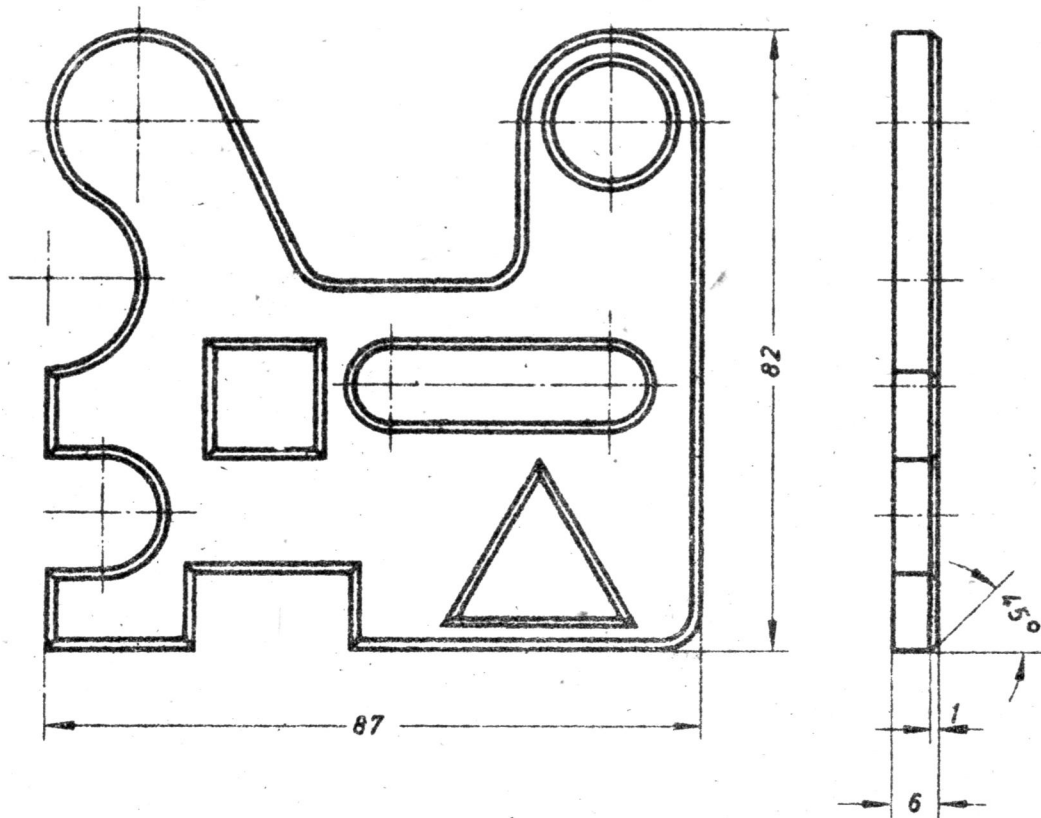


Werkzeuge: Reifkloben, Schutzbacke, Schlichtfeilen verschiedener Form (siehe LLMo 40b)
Gehrungswinkel 135°

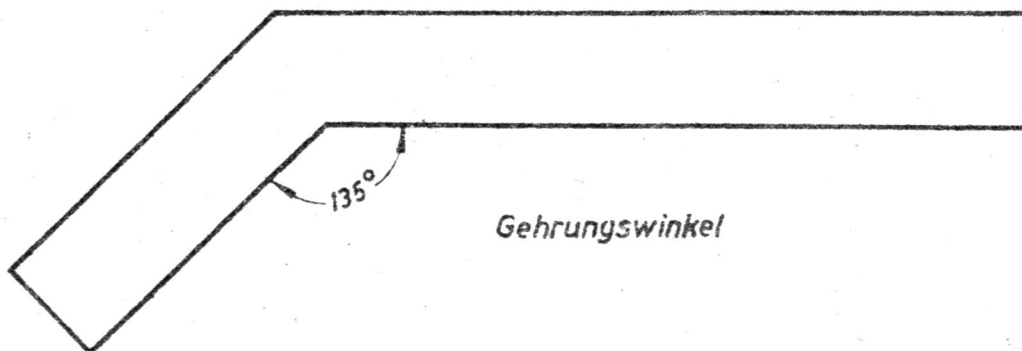


Arbeitsgänge:

1. Werkstück in den Reifkloben spannen und Fasen feilen

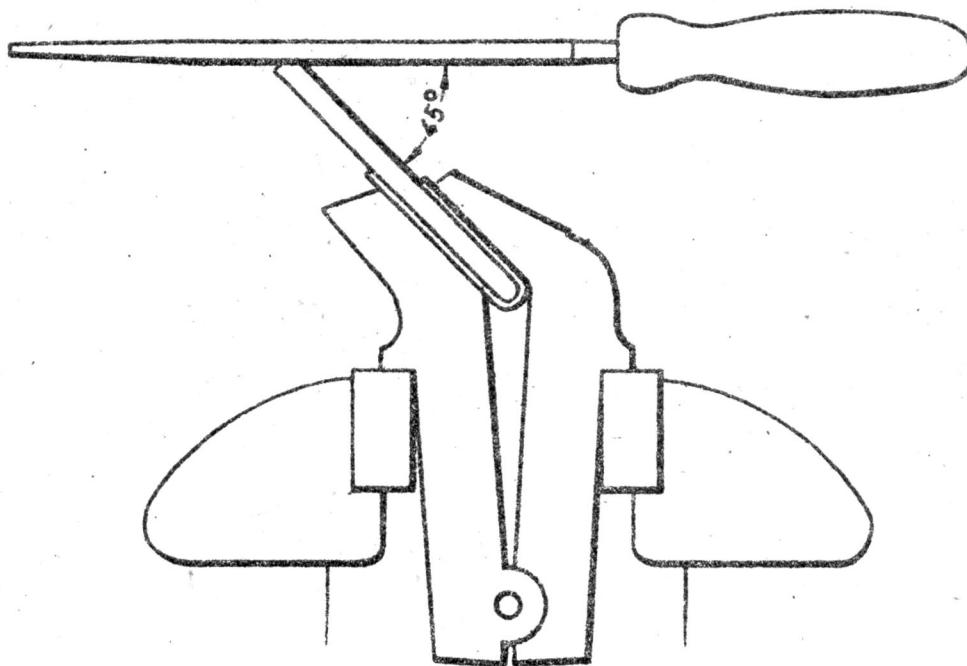

Feile waagerecht führen

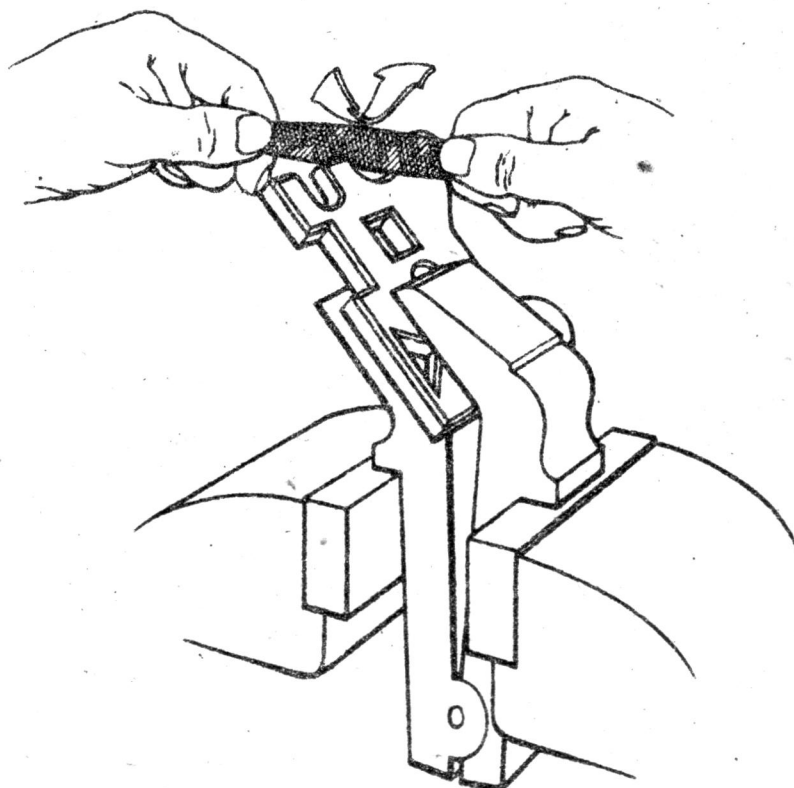

Für den Unterweiser: Nicht gekörnte Seite anfasen
Körnerpunkte werden ausnahmsweise nicht weggenommen, da sie zum
Prüfen von LLMo 40 b gebraucht werden

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Fläche u. Vierkant feilen nach Schieblehre


Ausgabe
Sept. 1939
Kenn-Nr.
LLMo 18 b

Übung Nr.

Werkstück:

Rundstahl St 00.12 16^ø x 172


Zulässige Abweichung für
Maße ohne Toleranzangabe: $\pm 0,3$

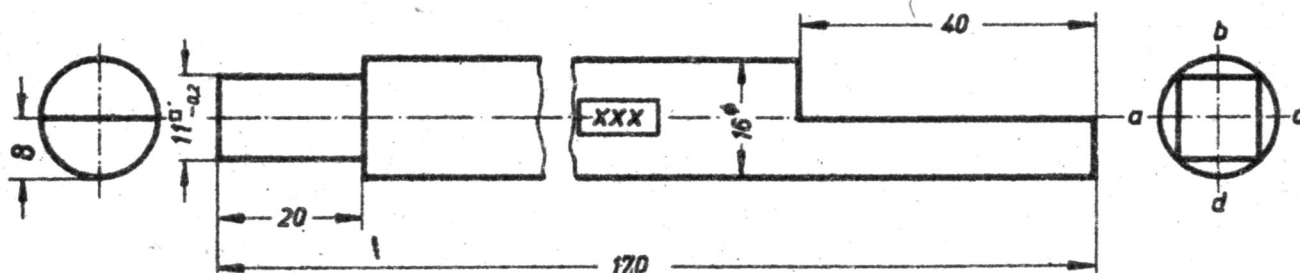

Werkzeuge: Schruppfeile 10", Schlichtfeile 8", Schieblehre, Niethammer, Stahlstempel 3mm


Arbeitsgänge:

1. Fläche auf Mitte feilen

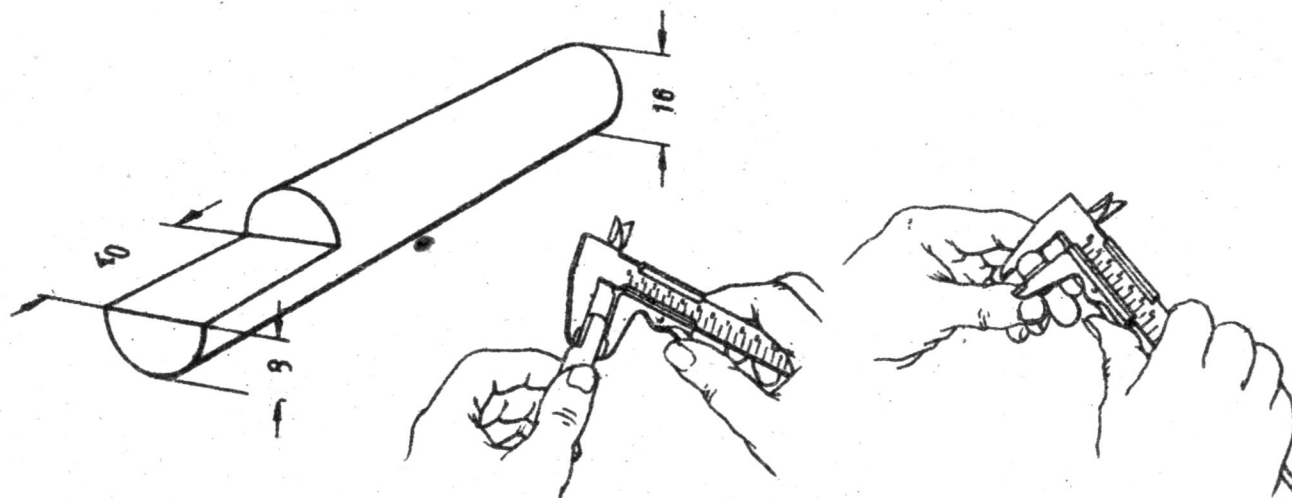


Prüfe ob das Stück parallel und maßhaltig ist
Nimm die Schieblehre erst, wenn Du das Maß
fast erreicht hast!



2. Ecke ausgleichen und Stirnseite auf Maß $40 \pm 0,3$ fertigfeilen

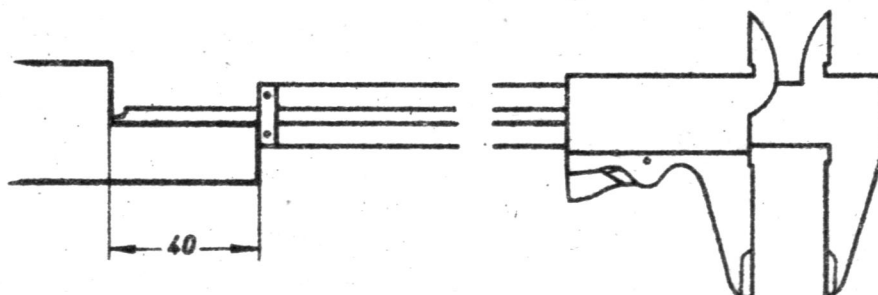

3. Seite a vor- und fertigfeilen


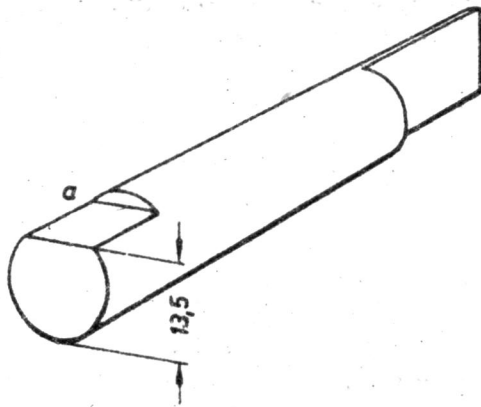


4. Seite c vor- und fertigfeilen

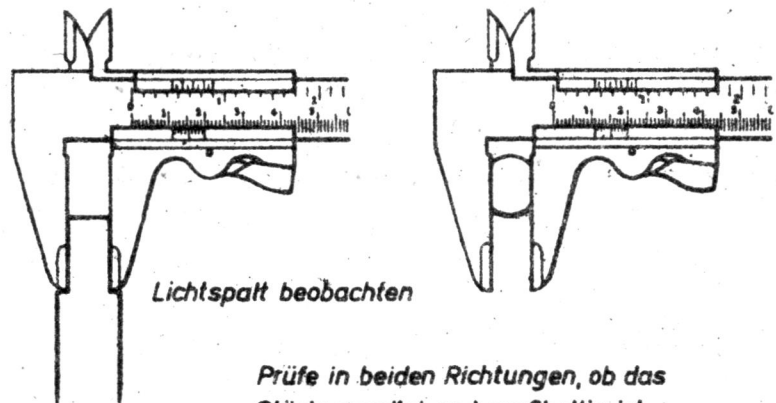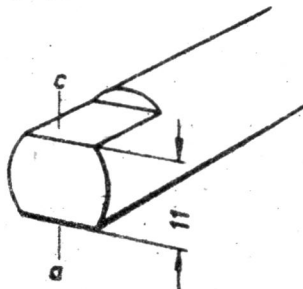

Prüfe in beiden Richtungen, ob das Stück parallel und maßhaltig ist


5. Seite b vor- und fertigfeilen

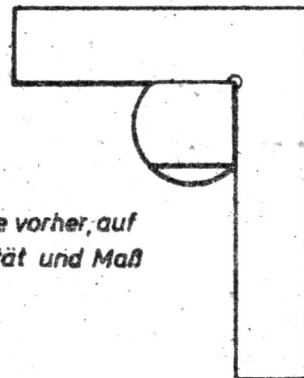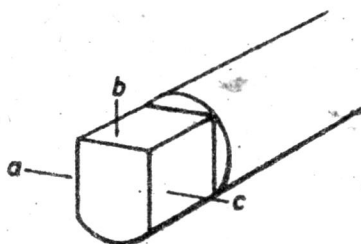

Prüfe auf Winkeligkeit

Prüfe wie vorher, auf Parallelität und Maß

6. Seite d vor- und fertigfeilen

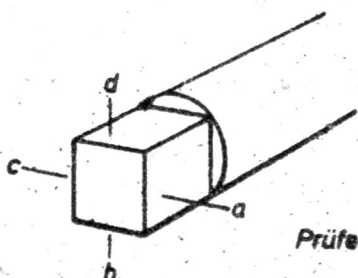


Prüfe wie vorher

7. Ecken ausgleichen und Stirnseite auf Maß $20 \pm 0,3$ fertigfeilen

8. Bezeichnen (xxx)

Werkstück: von Übung LLMo 18b verwenden
(Vierkant und Halbrund bis auf 100 mm absägen)



Zulässige Abweichung für Maße
ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$

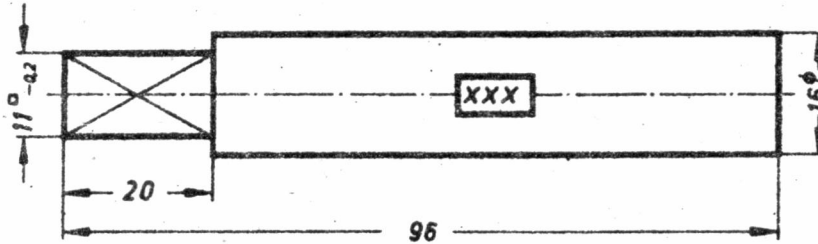

Werkzeuge: Prisma, Parallelreißer, Stahlmaß, Anschlagwinkel, Körner, Niethammer, Zirkel, Schruppfeile 10", Schlichtfeile 8", Schieblehre, Bügelsäge


Arbeitsgänge:
1. Vorzeichnen des Mittellisses

Ungefähre Mitte einstellen

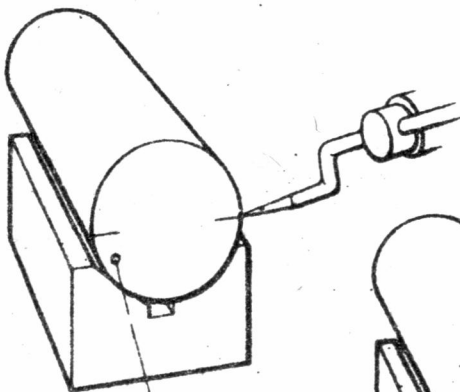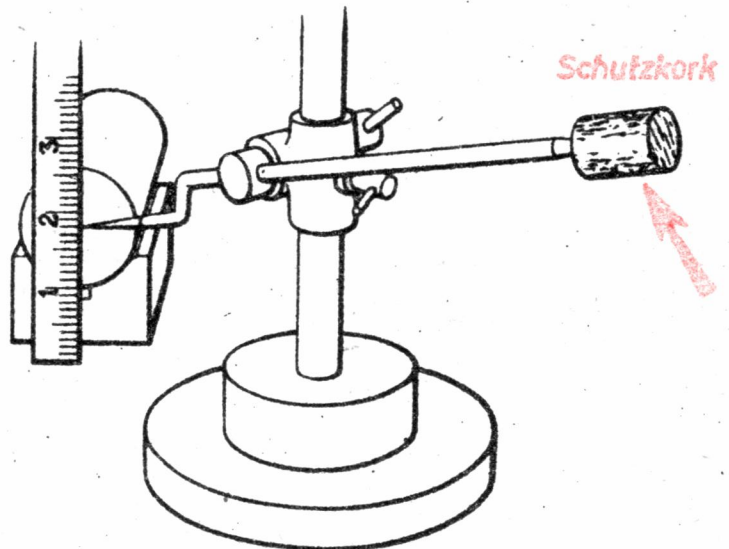


Körner

Beiderseits kurz anreißen

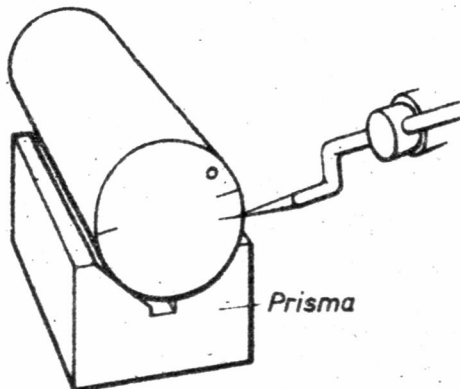




Prisma

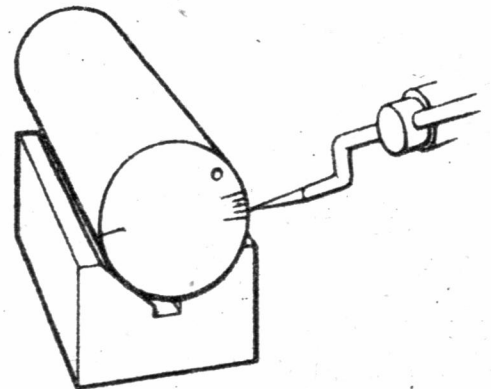

Der Körner zeigt, wie das
Werkstück gedreht worden
ist

Drehe das Werkstück herum, stelle
einen Anriß wieder auf die Reißnadel-
spitze ein und reiße auf der anderen
Seite an

Verstelle die Reißnadel um ein
Viertel der Strecke bis zum früheren
Riß

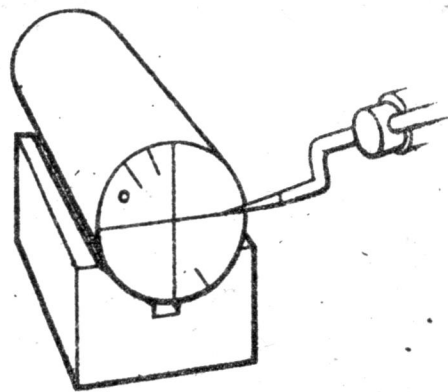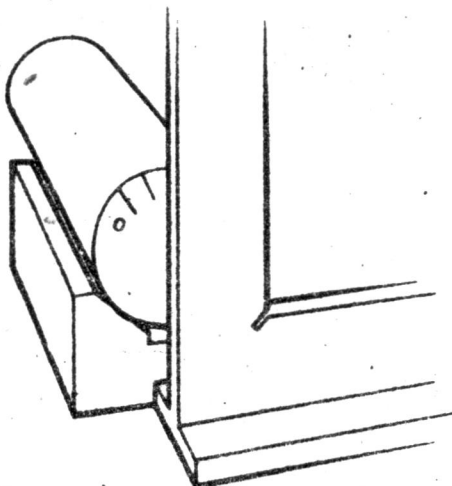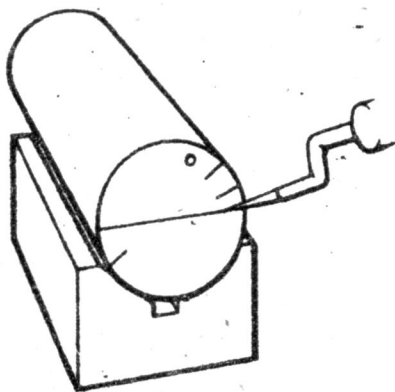


Drehe das Werkstück etwas weiter
und ziehe den Mittelriß....




....stelle ihn senkrecht....

...und ziehe den Kreuzriß

2. Ankörnen und Kreis 11 ϕ vorzeichnen

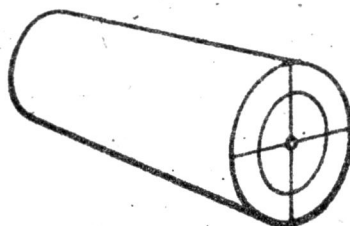

3. Vierkantseite vorzeichnen

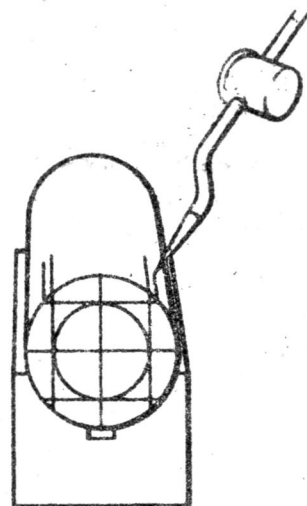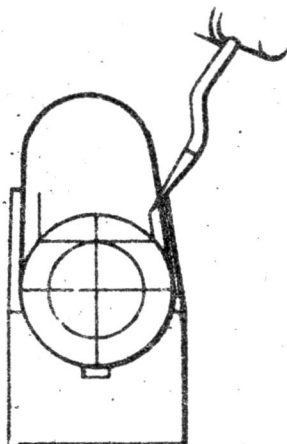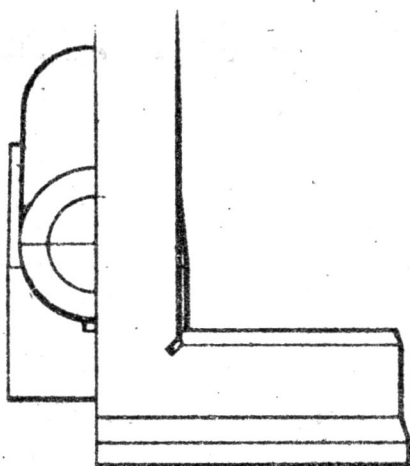


Lehre den Mittelriß aus!

Ziehe die Vierkantlinien an Stirnseiten und Umfang.
Drehe dabei das Werkstück um 180°, 90° u. wieder 180° weiter

4. Vierkantlänge vorzeichnen

Stück mehrmals drehen

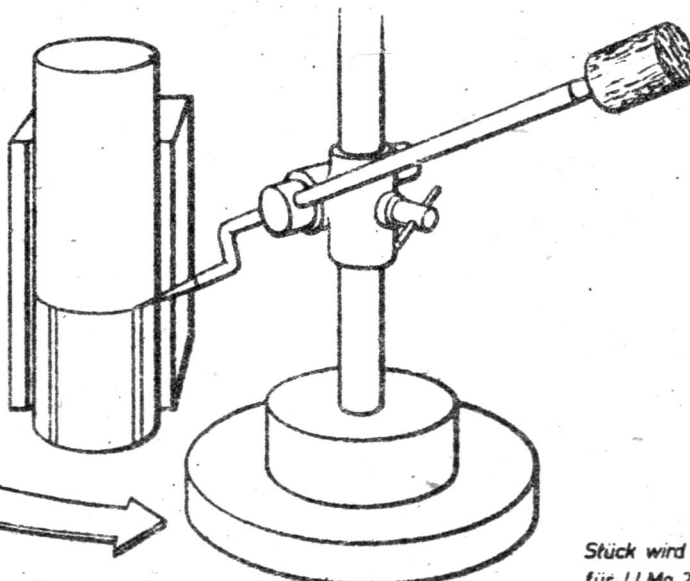

5. Vierkant feilen

Stück wird gebraucht
für LLMo 22b

Für den Unterweiser:

Arbeitsgang 1 (Mittelpunkt suchen) ausführlich erklären
Das Vorzeichnen wird zweckmäßig am Rundstahl von 50 ϕ vorgeübt

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Körner feilen


Ausgabe
Nov. 1939

Kenn-Nr.
LLMo 21b

Übung Nr.


Werkstück:

Werkzeugstahl 10⁶ x 102 lg.

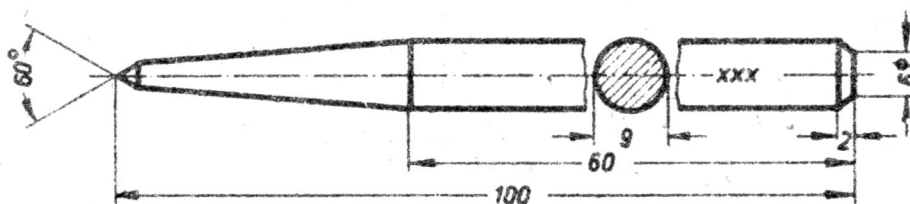

Werkzeuge:


Schruppfelle 10", Schlichtfeile 8", Holzprisma, Feilkloben
Stahstempel 3 mm, Niethammer

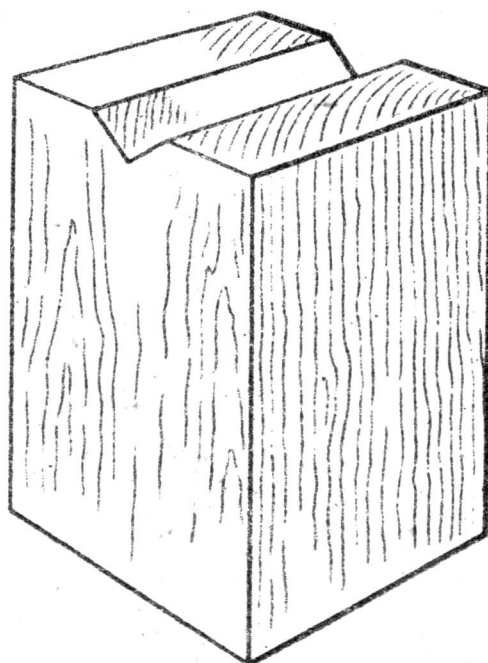

Holzprisma

Arbeitsgänge:

1. Schaft auf 9° zufeilen nach Augenmaß

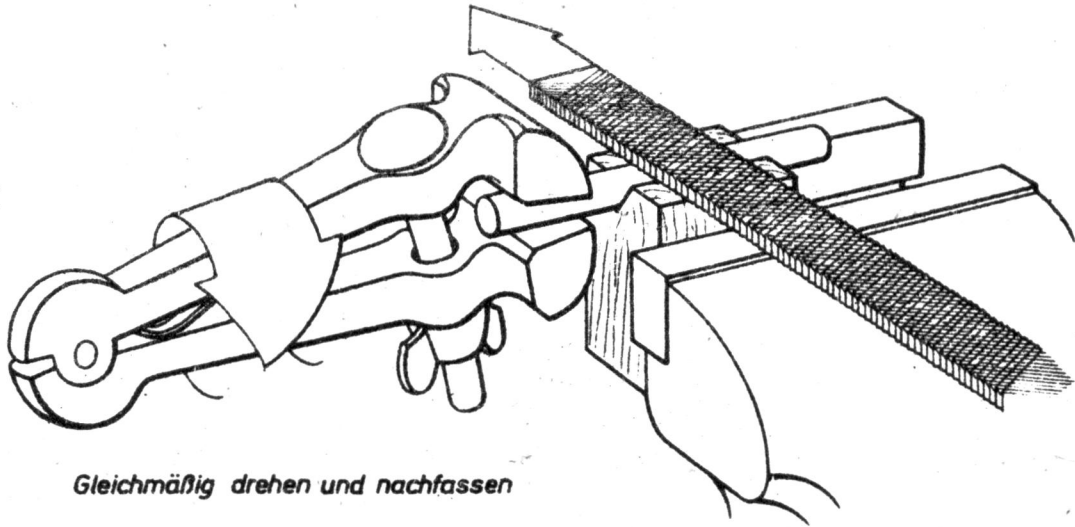

Prüfe durch Augenschein nach einem Vergleichsstück
Spiralbohrer oder dergleichen


2. Kegel anfeilen

3. Körnerspitze anfeilen

Die Spitze muß in der
Mittelachse liegen



4. Schlagkopf anschrägen

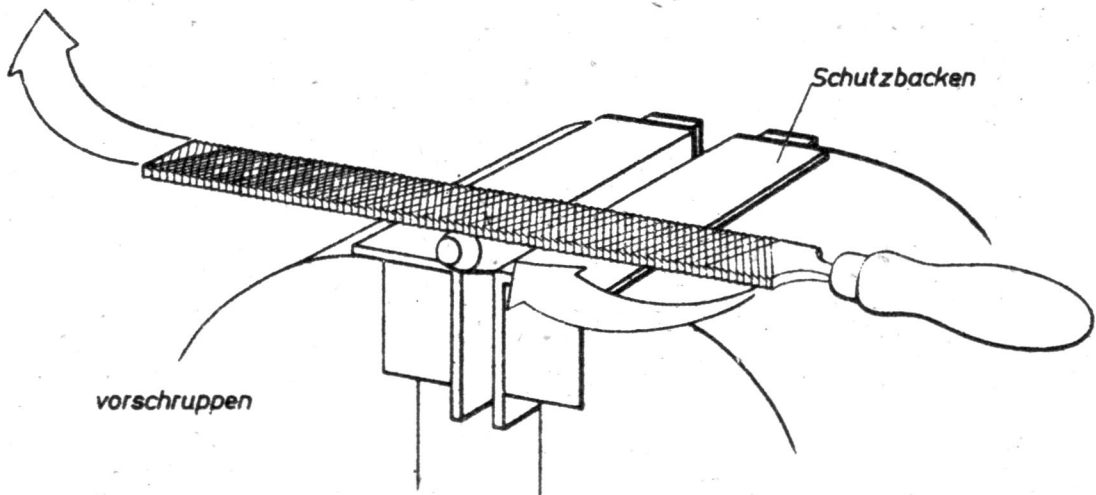

5. Bezeichnen (xxx)

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Feilen eines Zapfens

Ausgabe
März 1939


Übung Nr.

Kenn-Nr.
LLMo 22b

Werkstück:

Verwende Stück von LLMo 19b

Zulässige Abweichung für
Maße ohne Toleranzangabe: $\pm 0,3$

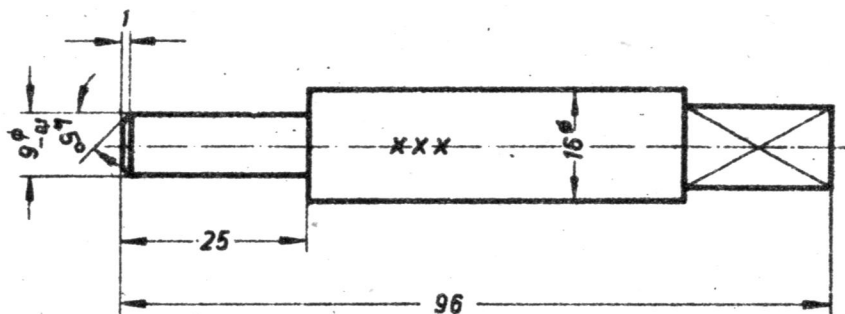


Werkzeuge:


Reißnadel, Zirkel, Stahlmaß, Körner, Niethammer,
Schruppfeile, Schlichtfeile, Feilkloben, Holzprisma

Arbeitsgänge:

1. Zapfendurchmesser 9mm
vorzeichnen und körnen
2. Vierkant schrappen nach
Augenmaß
3. Achtkant schrappen durch
Kanten brechen

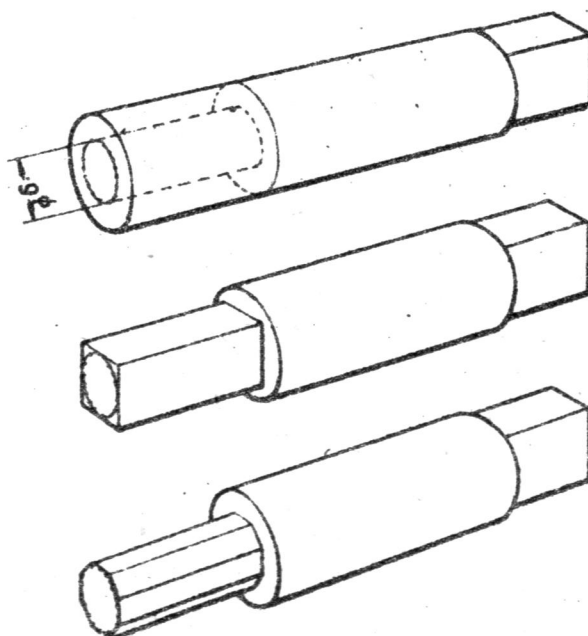


4. Zapfen schrappen

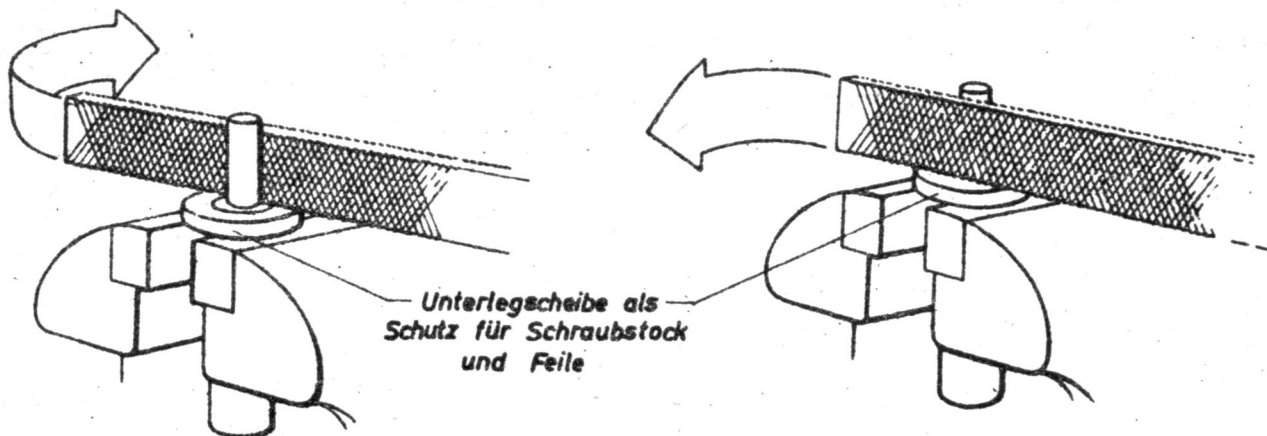


Beim Zapfenrunden Feile bogenförmig führen

5. Zapfen auf Maß schlichten

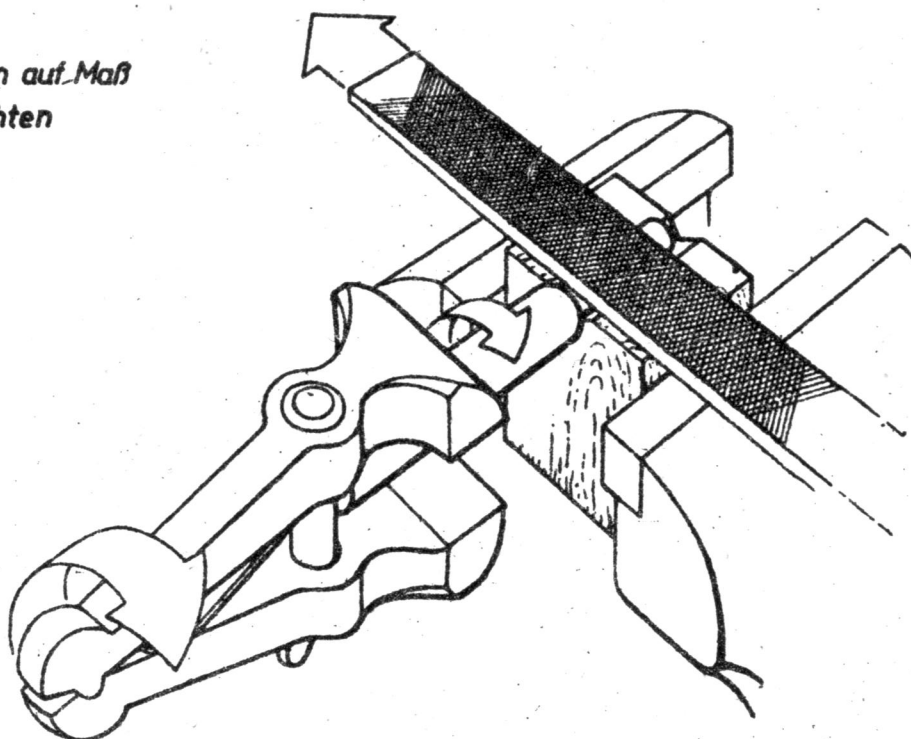

6. Fase anfeilen

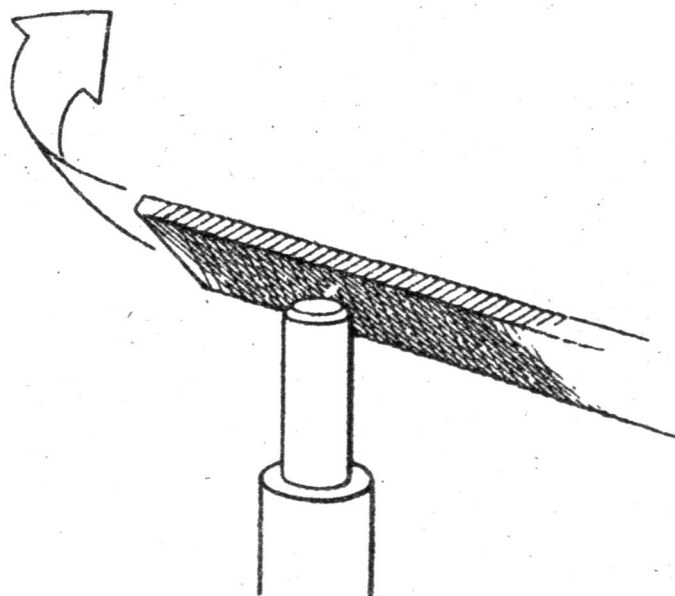

Stück wird gebraucht für LLMo 53

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Bohren von Nietlöchern


Ausgabe
März 1939

Kenn-Nr.
LLFI 15a


Übung Nr.

Werkstück:

von Übung LLFI 9a und LLFI 11a verwenden

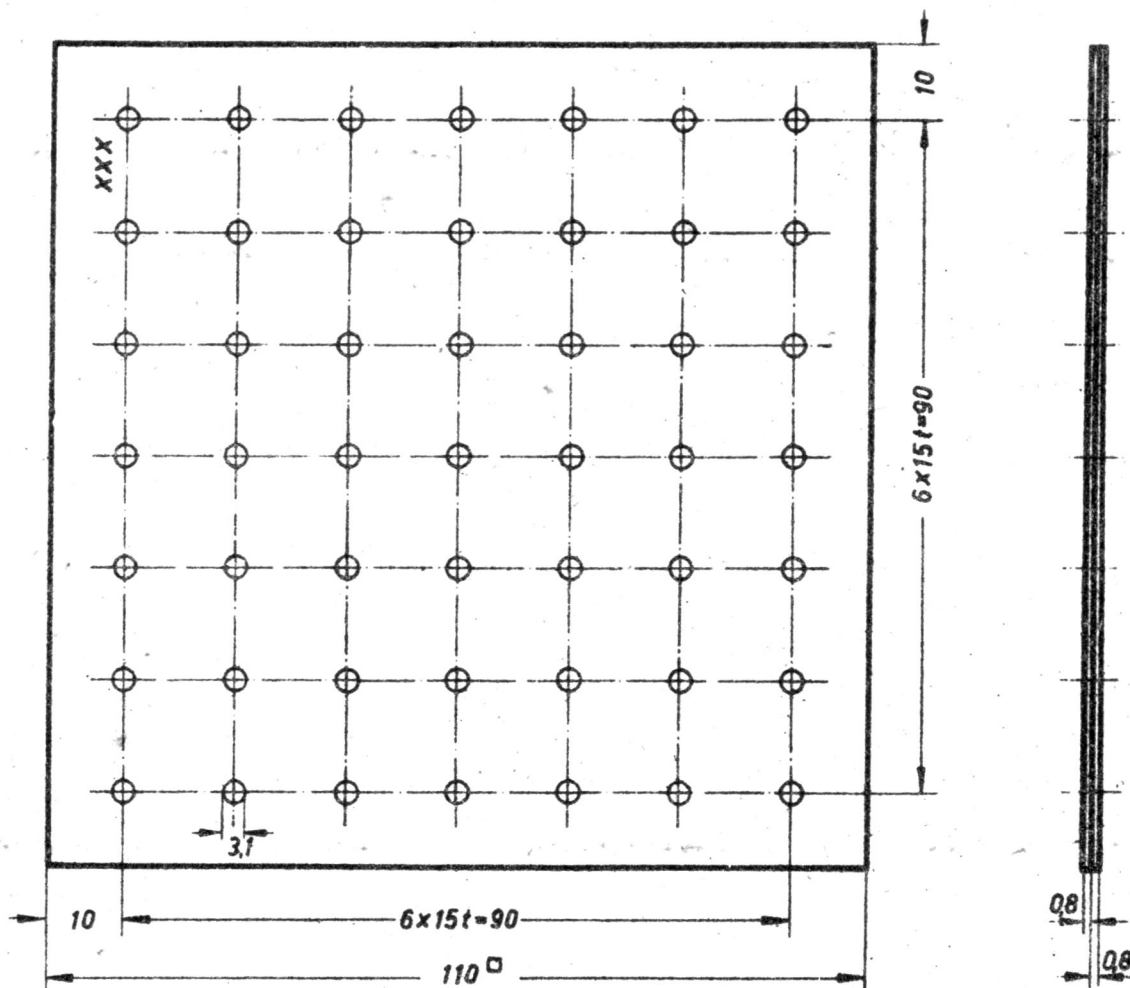


Werkzeuge: Schweißklemme od. Feilkloben, Spiralbohrer 3,1 ϕ , elektrische Handbohrmaschine, Spitzsenker od. Krauskopf

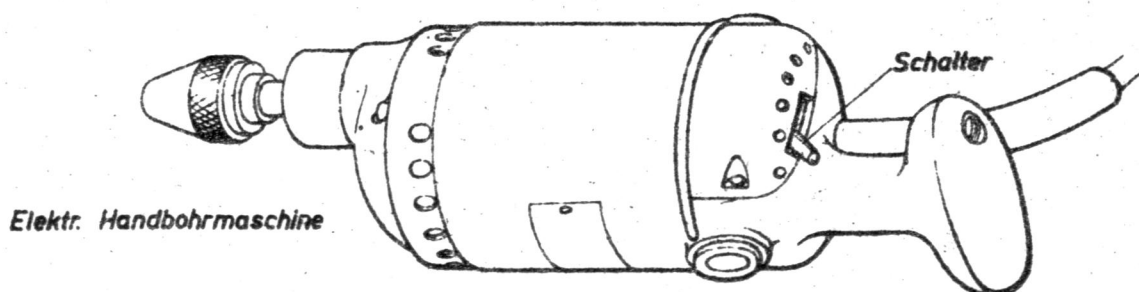

Arbeitsgänge:


1. Bleche zusammenheften
2. Bohren

Richtig!

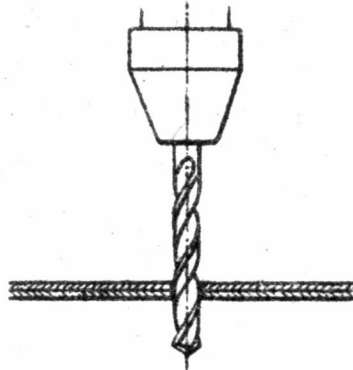

Bohrer immer winkelig ansetzen

Falsch!

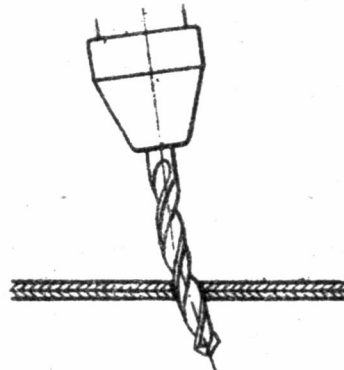

Bohrer schief angesetzt

Bei Leichtmetall zu beachten:

Bohrerspitze auf Risikreuz setzen, Bohrmaschine aufrichten und einschalten


Drückst Du vor dem Einschalten zu wenig, so läuft die Bohrmaschine fort und verletzt Dich

Beim Durchbohren nicht zu stark drücken

Jedes Blech beidseitig entgraten

Rechte Hand

Bleche müssen gut aufeinanderliegen

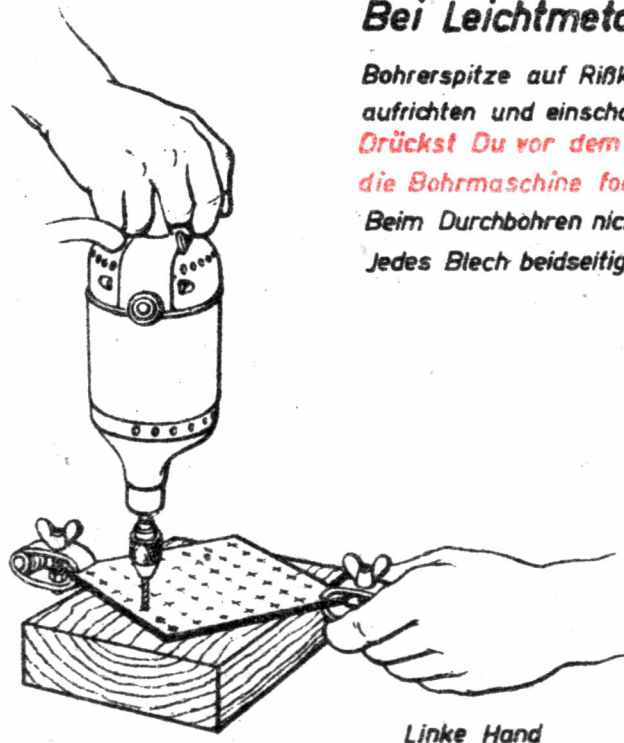

Linke Hand

Stück wird gebraucht für LLFI 38a u. LLFI 39a

Für den Unterweiser:

Auf Unfallgefahren hinweisen!

Die Kleidung darf nicht zu nahe an die Bohrmaschine kommen, sonst wickelt sie sich um das Futter

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Rundkopfnietung von Hand

Ausgabe
März 1939

Übung Nr.


Kenn-Nr.
LLFI 39a

Halbrundniet DIN L71	Schlagrichtung bei	Anwendung			
		Kurzzeichen	DuR 4 x 10 Fs	DuR 3 x 8 R	DuR 3 x 8 F
	Preßluft-nietung	Setzkopf			
	Hand-nietung	Schließkopf			

Werkstück:

von Übung LLFI 15a
verwenden


Zulässige Abweichung
aller Maße $\pm 0,3$

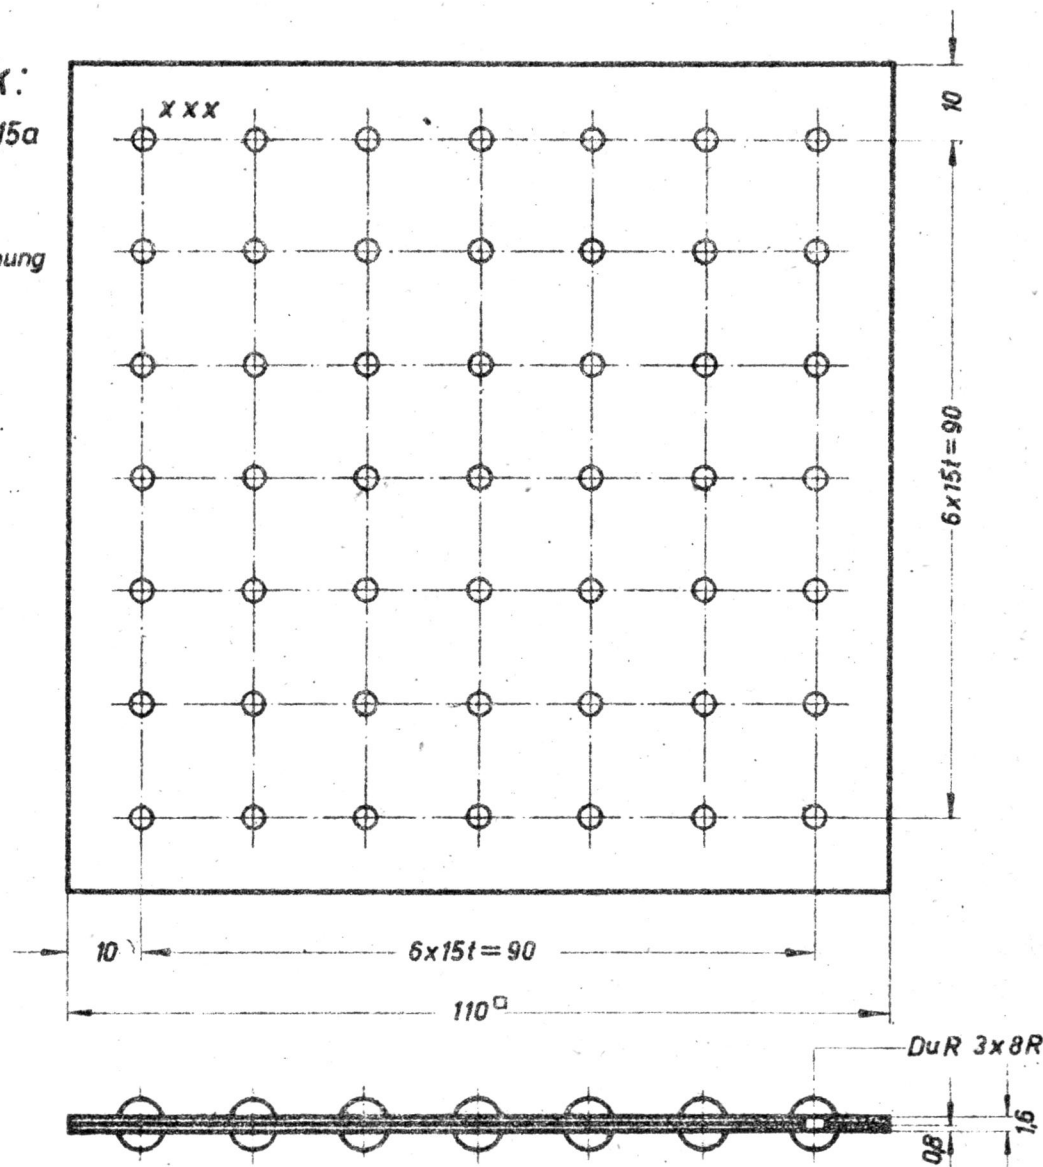

Werkzeuge: Niethammer, Nietzieher, Kopfmacher, Nietkeuleneinsatz, Nietkeule, Nietkeulenständer, Stahlstempel 3mm



 
Kopfmacher



Nietzieher


Arbeitsgänge:

1. Niet einführen und anziehen

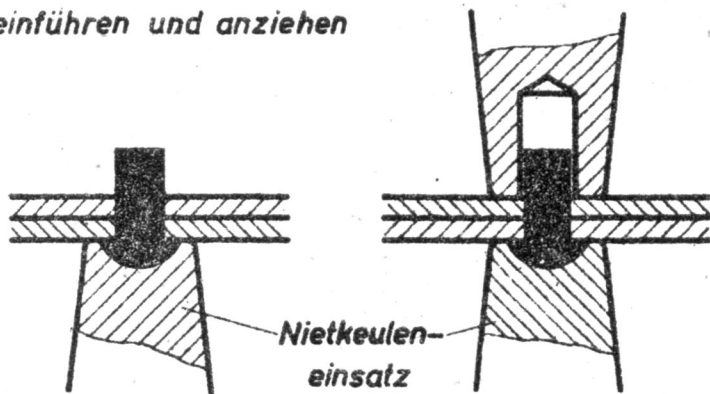

Größe der Niethammer	
Niet ϕ	Gewicht in Gramm
3	200g
4	300g
5	400g

2. Stauchen

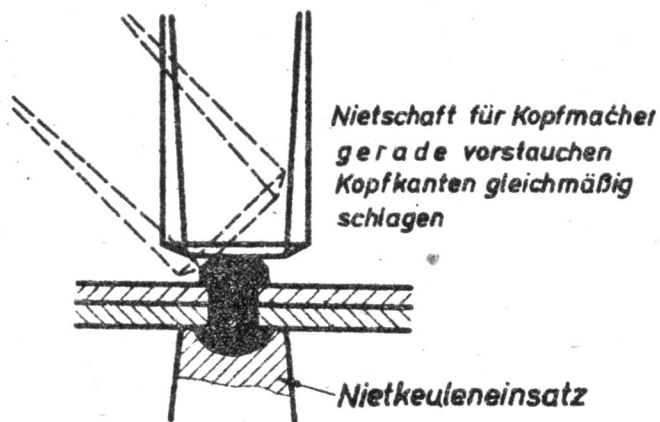


Falsch!




Schlecht angezogen. Nietschaft staucht sich zwischen die Bleche und erzeugt Beulen

3. Kopf formen

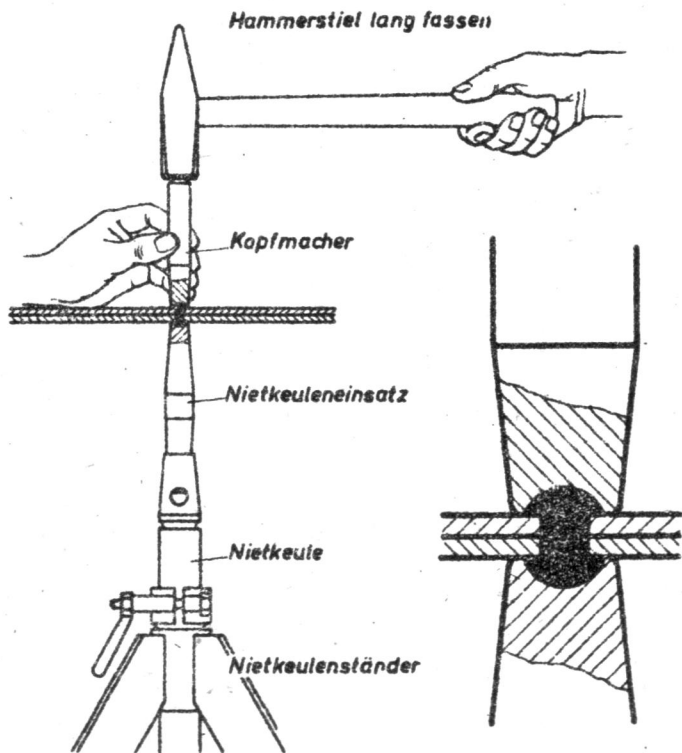

Kopfmacher ist schief angesetzt und kerbt das Blech ein

Falsch!

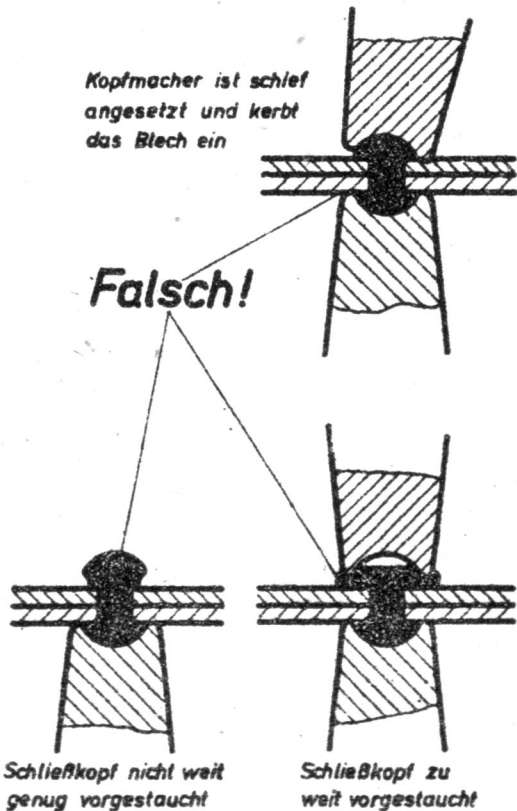

4. Bezeichnen (xxx)

Stück wird gebraucht für LLF140a

Für den Unterweiser: Die richtige Nietform und Nietgröße nach dem Kurzzeichen DuR 3x8R aus der Tabelle aufsuchen lassen!

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.


Biegen von dünnem Draht

Ausgabe
Sept. 1939
Kenn-Nr.
LLMo 26 b

Übung Nr.

Werkstück:


Schweißdraht $2\phi \times 500$

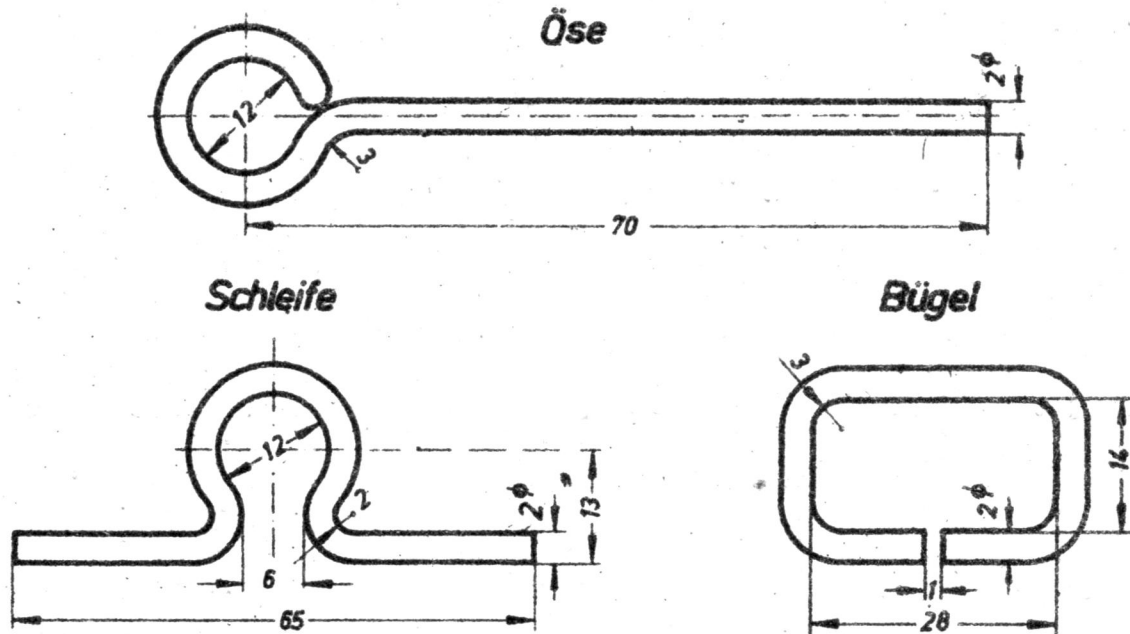


Nicht maßstäblich gezeichnet

Werkzeuge: Hebelvorschneider, Rundzange, Flachzange


Hebelvorschneider

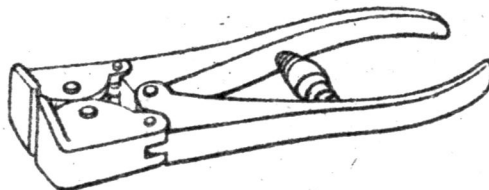

Flachzange

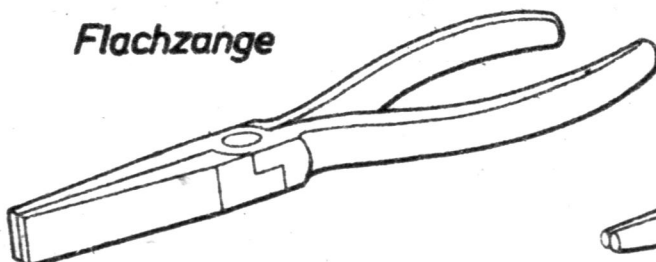


Rundzange

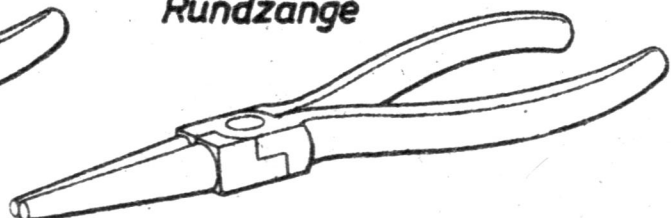


Arbeitsgänge: von Teil 1÷3

1. Draht abschneiden mit Hebelvorschneider
2. Biegen


Öse

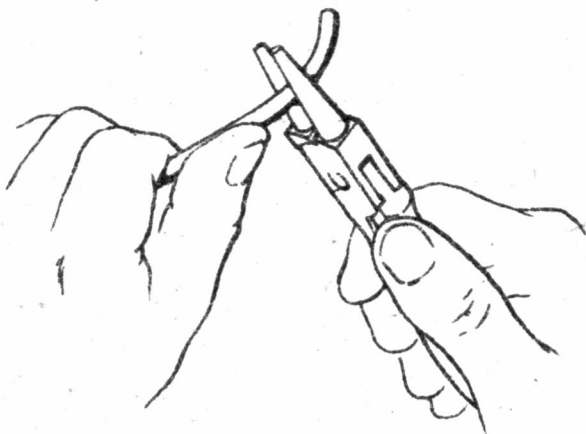

Draht in Rundzange nehmen und mit Daumen gegenhalten


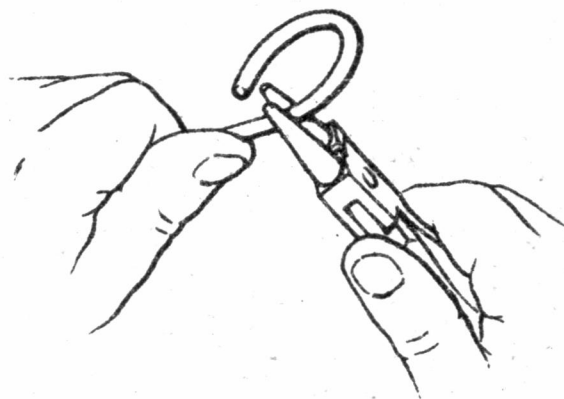


Mit der Rundzange kurz nachfassen und weiterbiegen

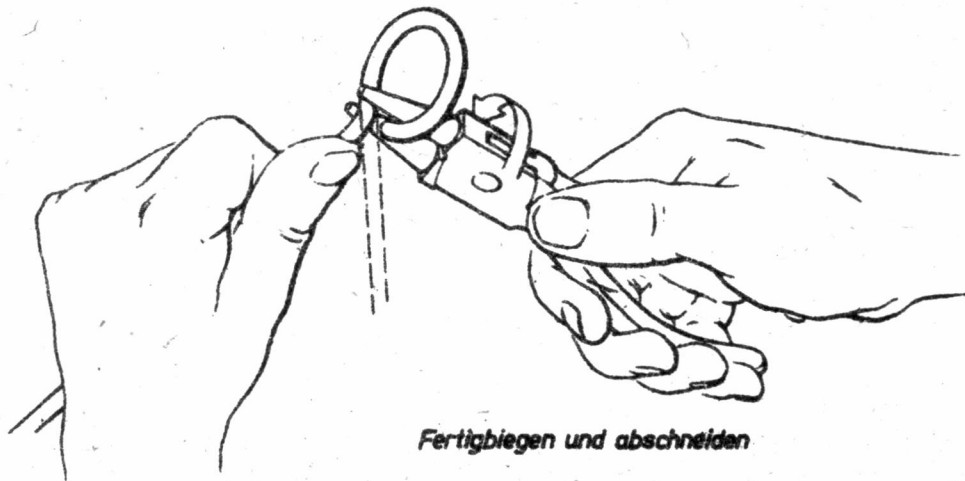

Fertigbiegen und abschneiden

Schleife

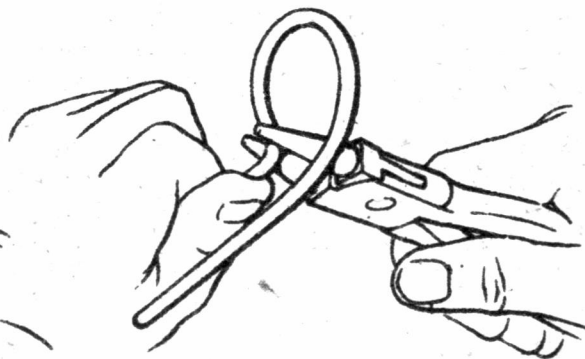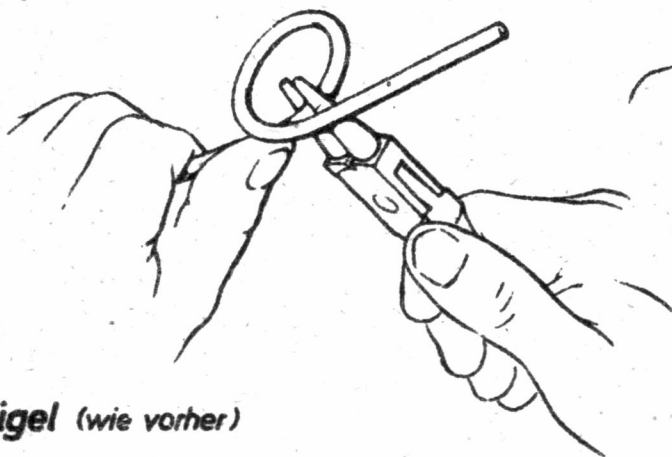

Bügel (wie vorher)

3. Richten und auf Länge schneiden

Für den Unterweiser:

Man kann Draht bis 25⁶ mit der Rundzange biegen. Bei dickerem Draht ist es vor-
teilhaft, Hammer und Biegevorrichtung zu verwenden.

Unfallbelehrungen geben: Draht nicht mit der Blechschere abschneiden

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Biegen v. dickem Draht u. Stahlblech

Angabe
Sept. 1939

Übung Nr.


Keim-Nr.
LL Mo 27b

Werkstück:


Stahldraht St 00.12 2 Stck. 4^ø x 140

Stahlblech St II 23 55 x 50 x 2


Bügel

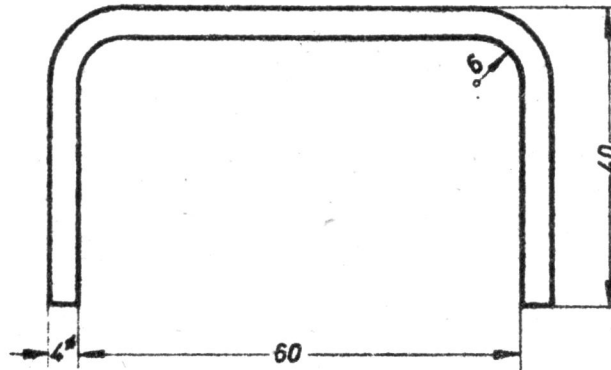

Öse

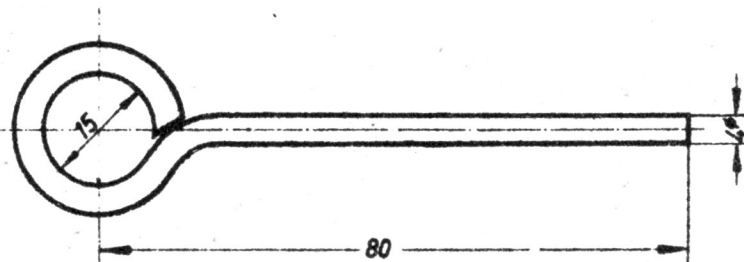

Hülse



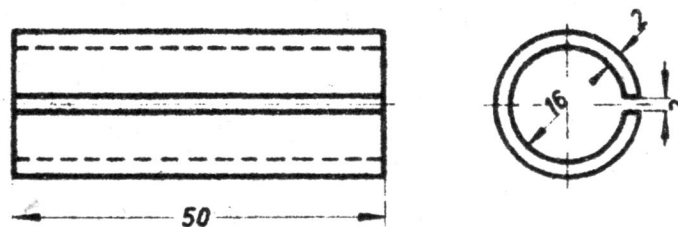


Werkzeuge: Dorn, Stahlmaß, Reißnadel, Beilage, Niethammer, Bügelsäge, Richtplatte, Blechschere, Stahlstempel 3 mm




Arbeitsgänge für Teil 1+3

1. Vorzeichnen
2. Abschneiden und Entgraten
3. Biegen

Bügel

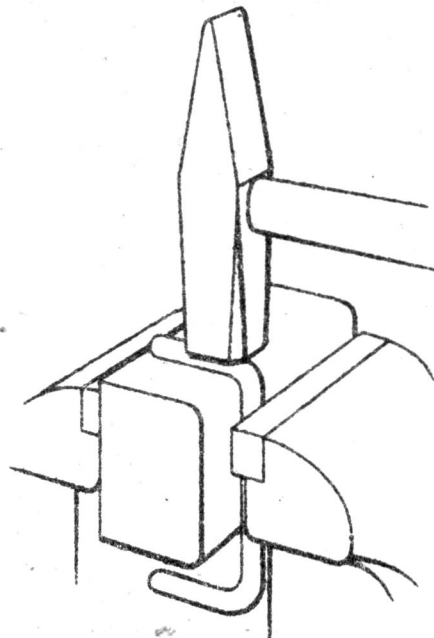
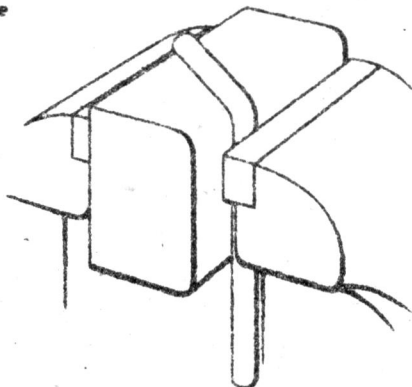
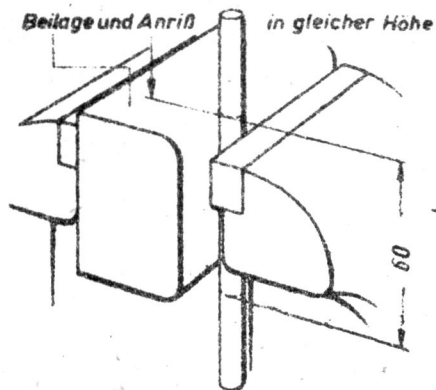


Öse

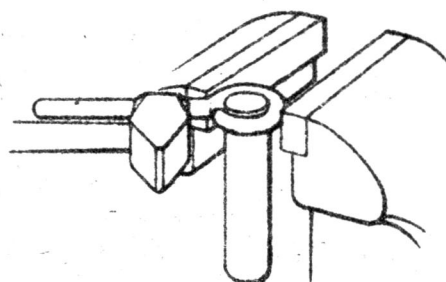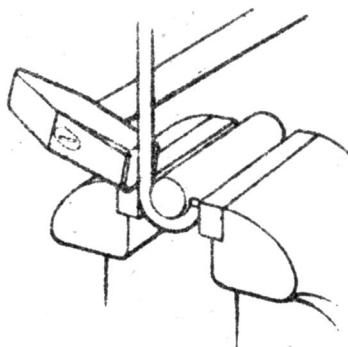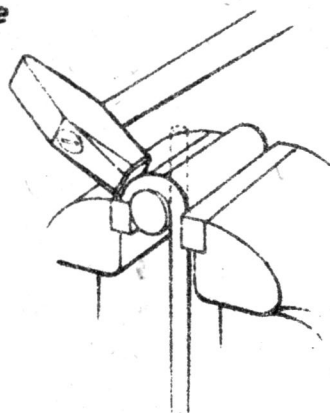

Biegen des kurzen Drahtes mit Hammer

Hülse

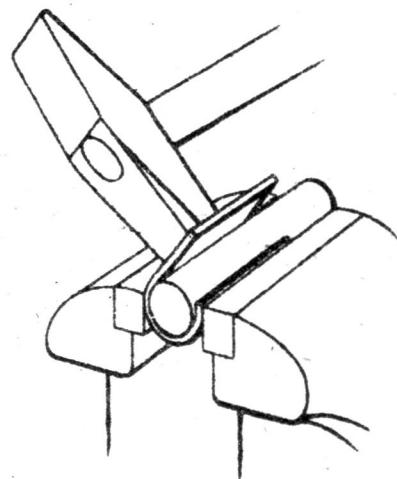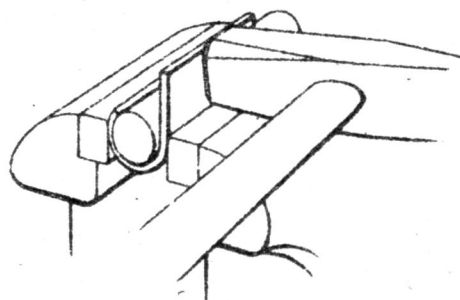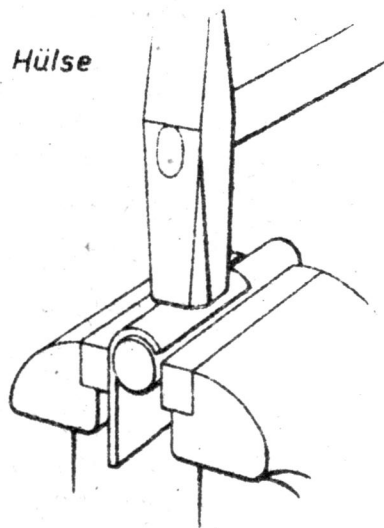

4. Richten
5. Bezeichnen (xxx)

Blech gleichmäßig und mit leichten Schlägen bearbeiten, sonst wird es verellt

Hülse wird gebraucht für LLMo 50

Für den Unterweiser: Die fertigen Werkstücke dürfen keine tiefen Hammerspuren zeigen

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.


Wickeln einer Druckfeder

Ausgabe
März 1939
Kenn-Nr.
LL Mo 28a

Übung Nr.

Werkstück:

Federstahl Flieg. 1181.8

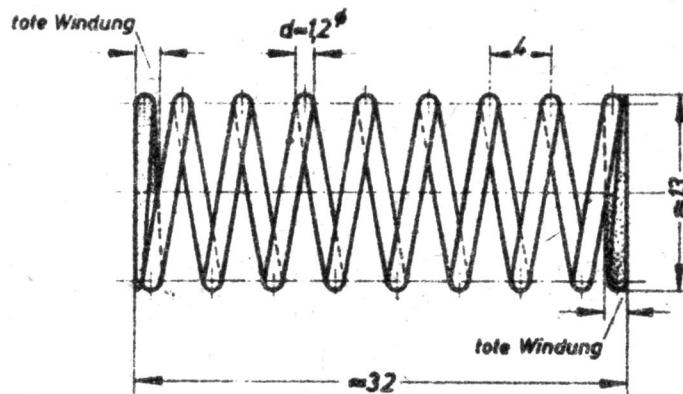


8 federnde Windungen + 2 tote Windungen

Werkzeuge:

90°-Winkel, Stahlmaß, Lederbeilage, Hebelvorschneider
Wickeldorn, Feilkloben, Flachzange

Wickeldorn 9φ

(je nach Anfertigungsmöglichkeit)

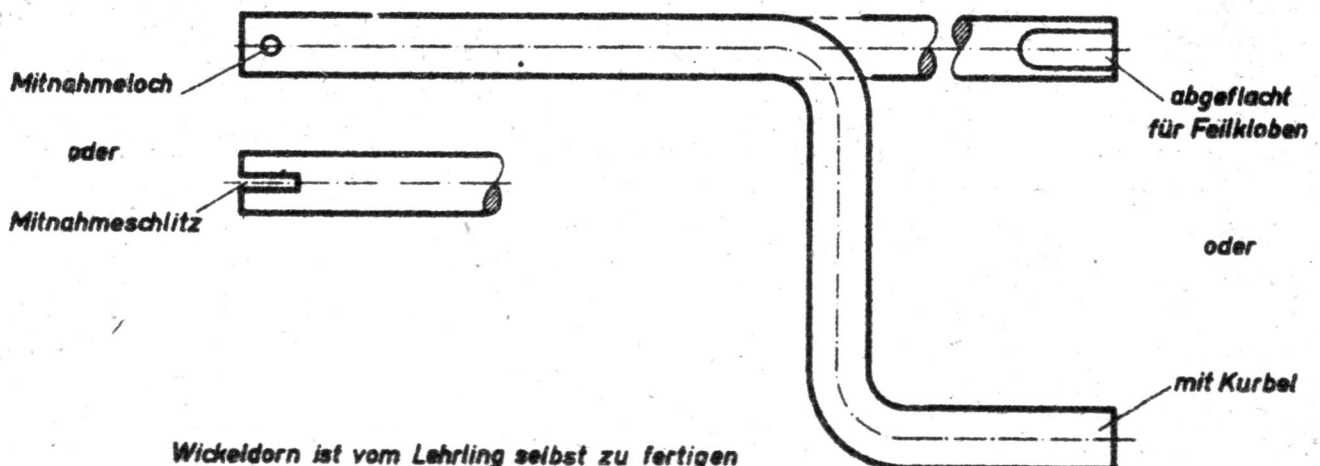


Wickeldorn ist vom Lehrling selbst zu fertigen


Durchmesser des Wickeldornes muß kleiner sein als der innere Durchmesser der Feder, weil sie beim Abnehmen etwas aufgeht.

Arbeitsgänge:


1. Draht scharfkantig abbiegen und in Mitnahmeloch oder Schlitz stecken
2. Feder wickeln

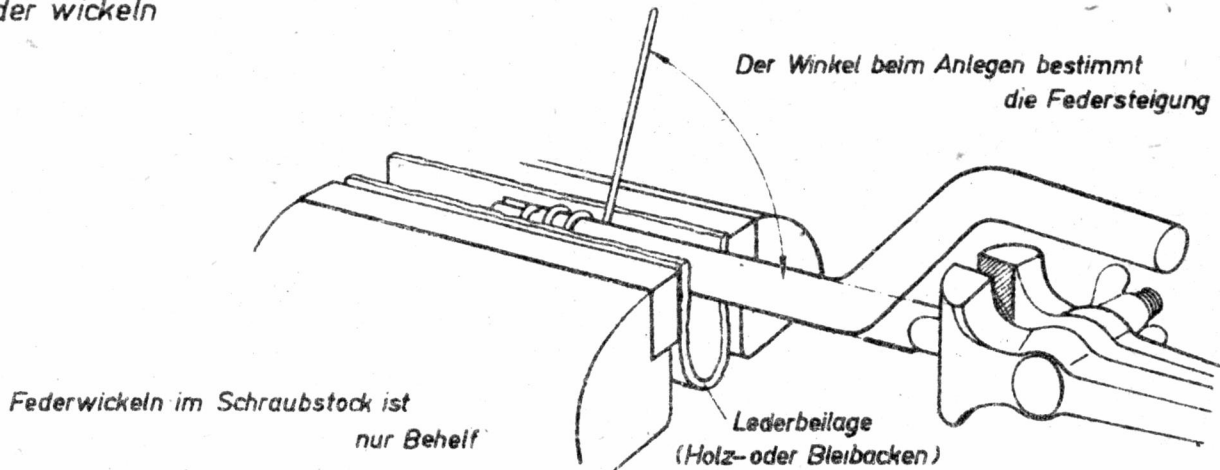

3. Beide Enden abzwicken oder abschleifen

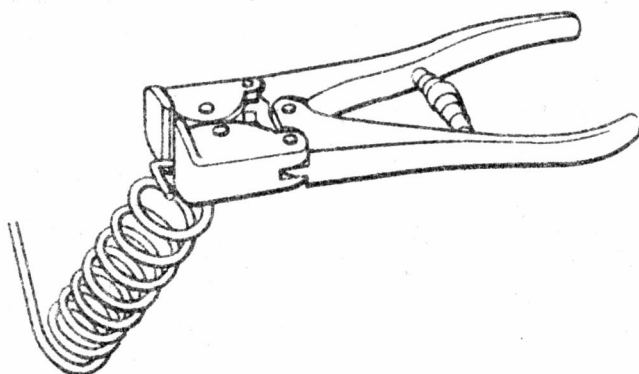


Wenn Feder auf Wickeldorn mit Schlitz gedreht ist, Feder vom Dorn ziehen und abzwicken

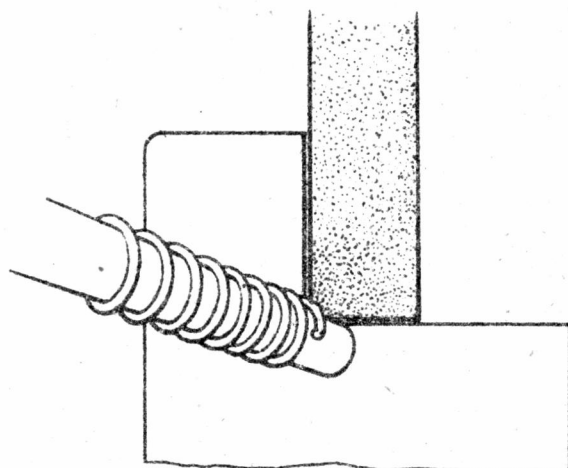


Wenn Feder auf Wickeldorn mit Loch gedreht ist, Feder vom Dorn abschleifen

4. An den Enden je eine tote Windung anlegen und auf Winkligkeit prüfen

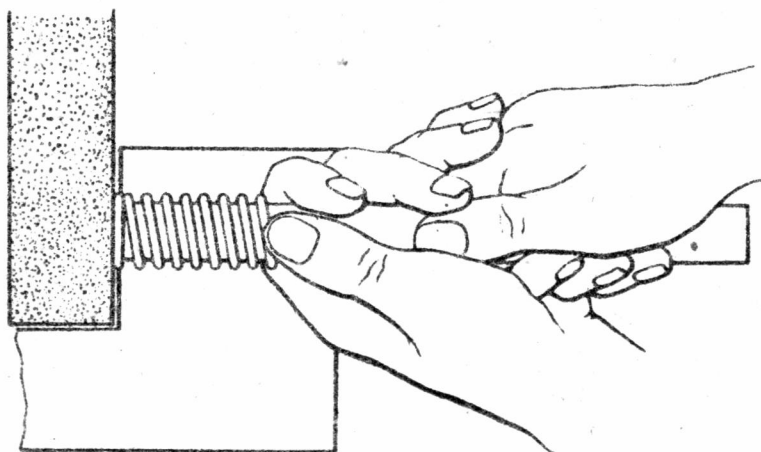

Letzte Windung wird glühend und legt sich an die folgende federnde Windung an

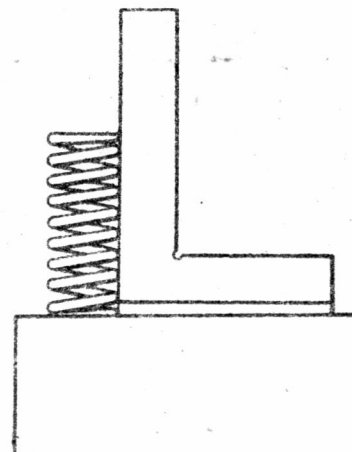

Fertige Feder muß senkrecht stehen

Für den Unterweiser: **Unfallbelehrungen geben: Zange beim Abzwicken unter Tischhöhe halten und Gesicht abwenden, beim Schleifen Schutzbrille tragen**

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Wickeln einer Zugfeder




Ausgabe
März 1939

Kenn-Nr.
LL Mo 29a

Übung Nr.


Werkstück :

Federstahl Flieg. 1181.8

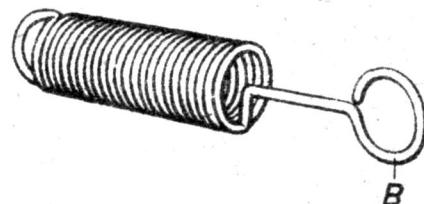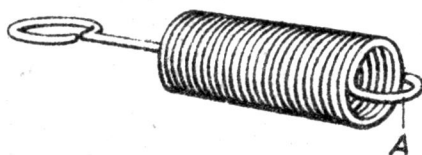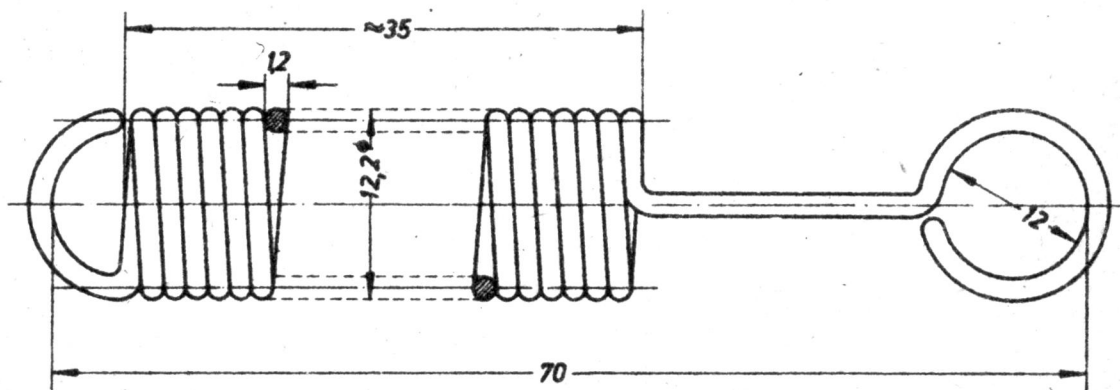

Werkzeuge : Niethammer, Lederbeilage, Wickeldorn, Hebelvorschneider, Spannblech, Stahlmaß, Schraubenzieher, Flachzange, Rundzange


Spannblech

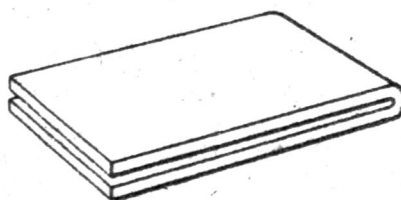


Arbeitsgänge:

1. Drahtende scharfkantig abbiegen (ausglühen) u. in Mitnahmeloch oder Schlitz stecken
2. Feder wickeln

Draht so führen, daß Windungen aneinander liegen

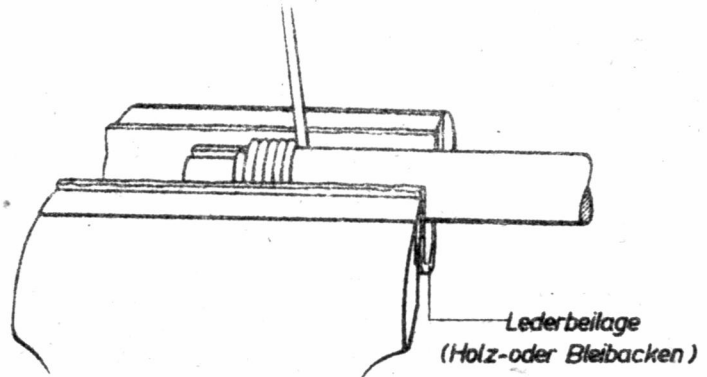


3. Feder vom Wickeldorn abzwicken (abschleifen) und 65 mm aufziehen


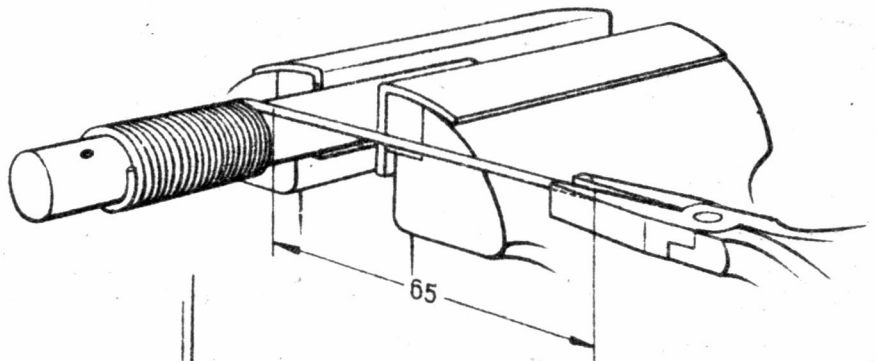


4. Öse (A) biegen

Mit Schraubenzieher und Flachzange abbiegen

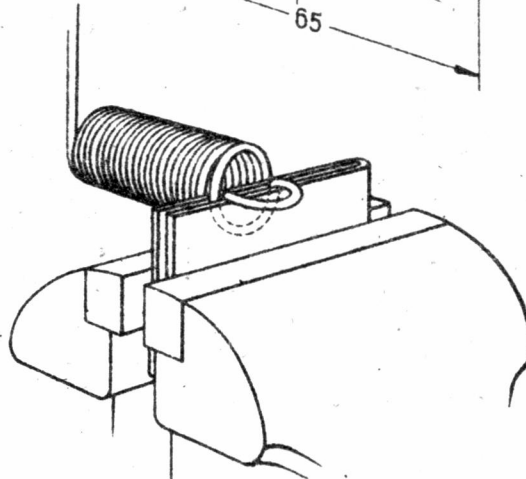

5. Steg und gerades Drahtende für Öse B biegen

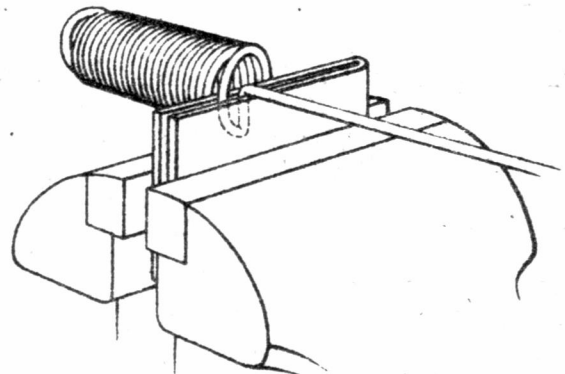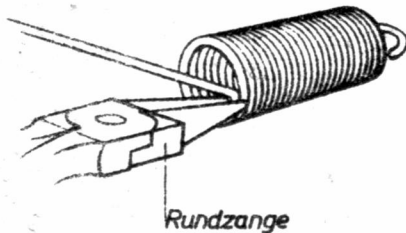


6. Öse (B) biegen (vergleiche LLMo 26 a)

Für den Unterweiser: Hauptpunkt der Übung sind die Ösenformen


Unfallbelehrungen geben: Beim Abzwicken sind die Augen gefährdet

Werkstück:


Stahlblech St II 23 je 1 Stück 12x15 94 u. 78 lang

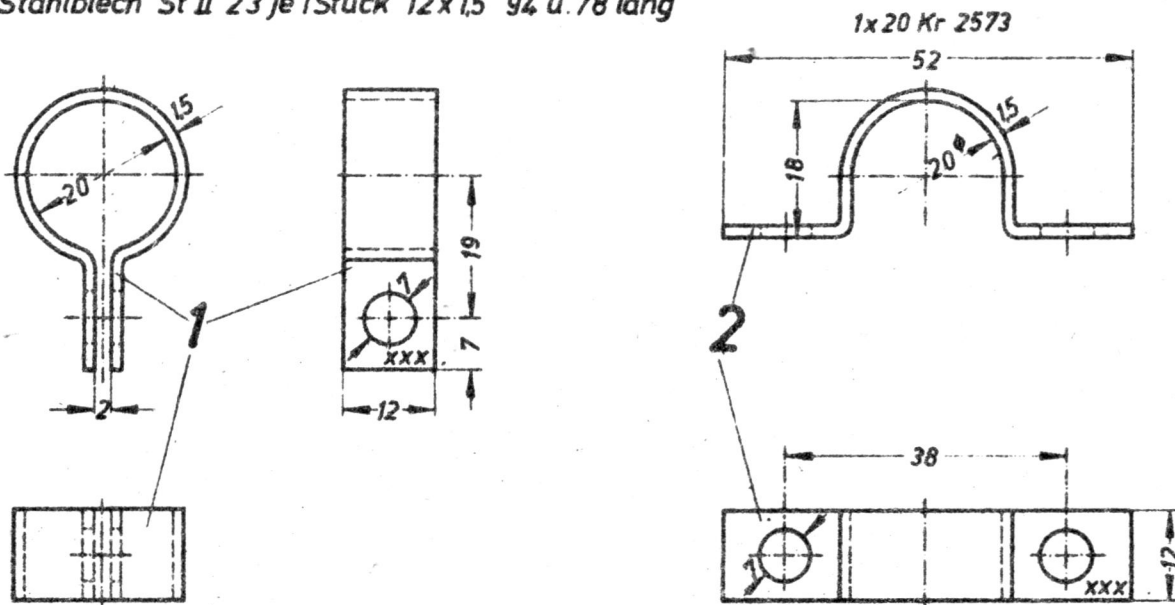

Werkzeuge: Hebelschere, Stahlmaß, Winkel, Reißnadel, Dorn, Flachzangen, Körner, Niethammer, Spiralbohrer 7 mm, Schlichtfeile, Zwischenlage, Stahlstempel 3mm

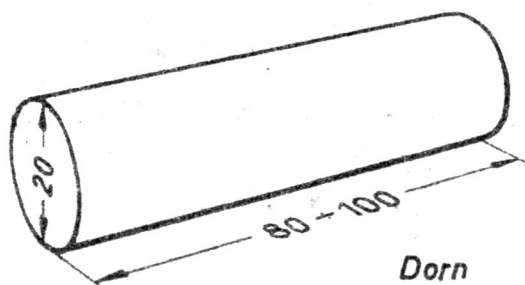


Dorn

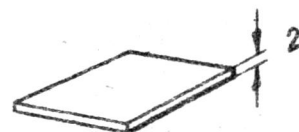


Zwischenlage

Arbeitsgänge: von Teil 1 u. 2

1. Blech zuschneiden
2. Vorzeichnen

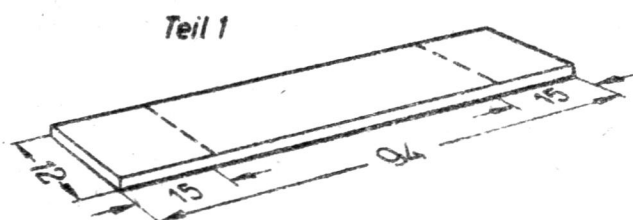


Teil 1

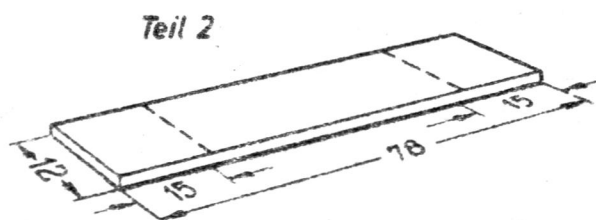


Teil 2


3. Nach Riß abbiegen

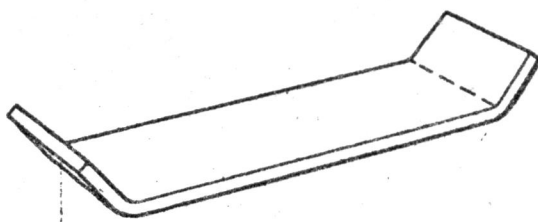


hier einspannen

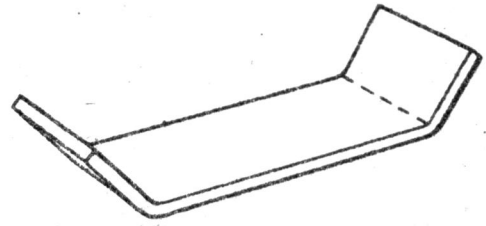


4. Um den Dorn biegen

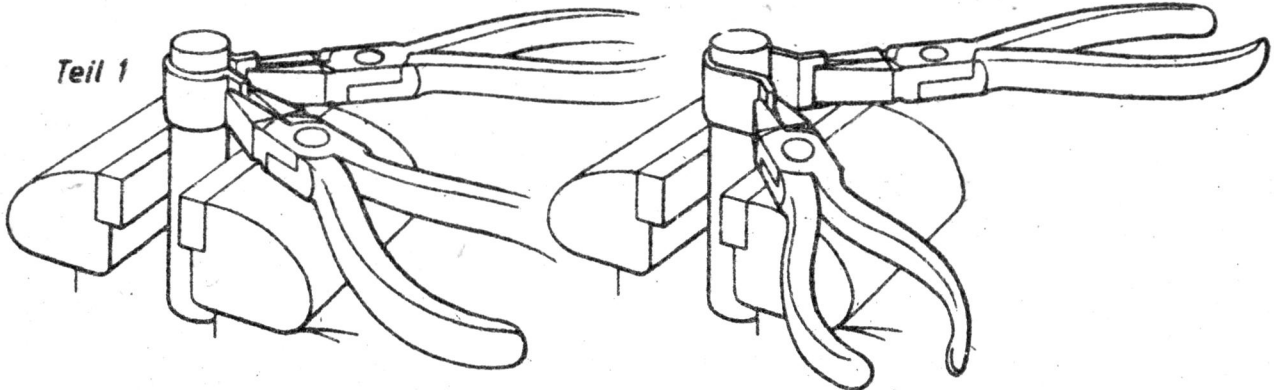

5. Fertigbiegen

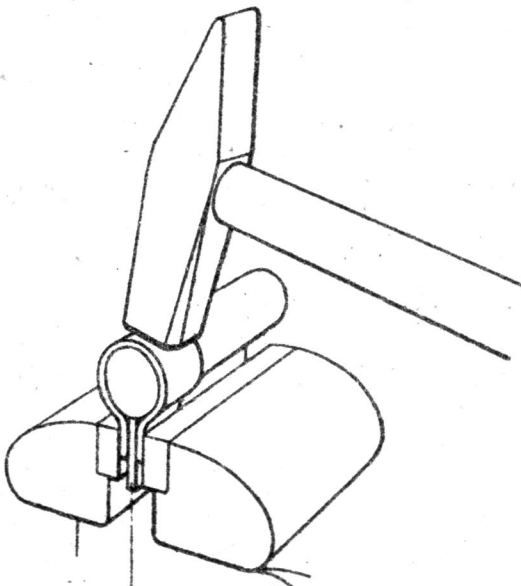

Zwischenlage

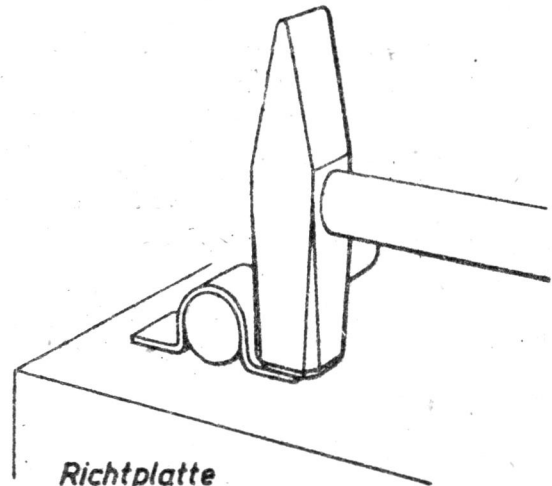

Richtplatte

6. Löcher vorzeichnen u. kören

7. Bohren u. entgraten (Teil 1 mit Zwischenlage)

8. Bezeichnen (x x x)

Stücke werden gebraucht für LL Mo 50

Für den Unterweiser:

Die Arbeitsgänge sind so gewählt, daß die Hand für schwierigere Blecharbeiten geschult wird. Beim Bohren die Schellen mit Feilkloben oder Schraubzwinde halten (Unfall!!)

Schmiermittel = Bohrlwasser

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Blechwinkel biegen





Beugnis
März 1939

Kenn-Nr.
LLMo 31a

Übung Nr.

Werkstück:


Stahlblech St 00.21 30 x 80 x 2 2 Stück

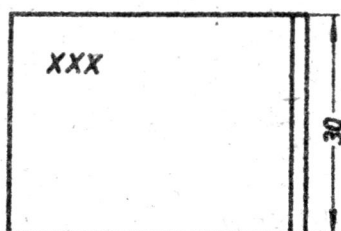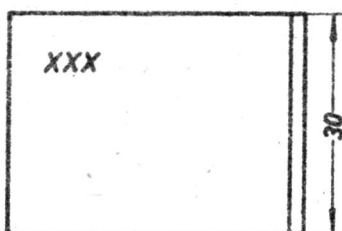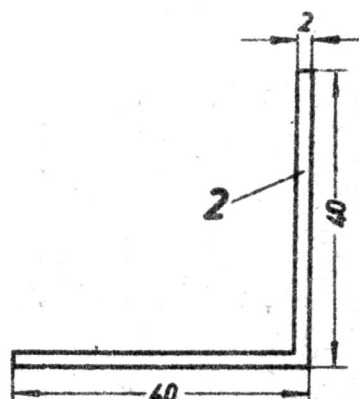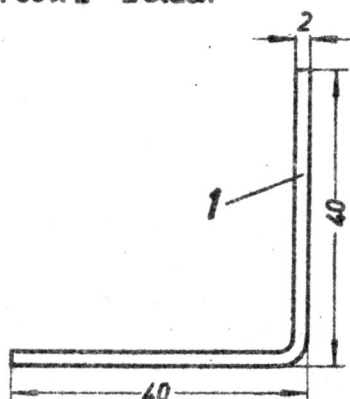

Aus dem Boschlehrgang

Werkzeuge:


Feilbrett, Flatschlichtteile 8", Stahlmaß, Reißnadel,
3 Winkeleisen (als Abkantschiene), Holzhammer,
Winkel, Schieblehre, Niethammer, Stahlstempel 3 mm

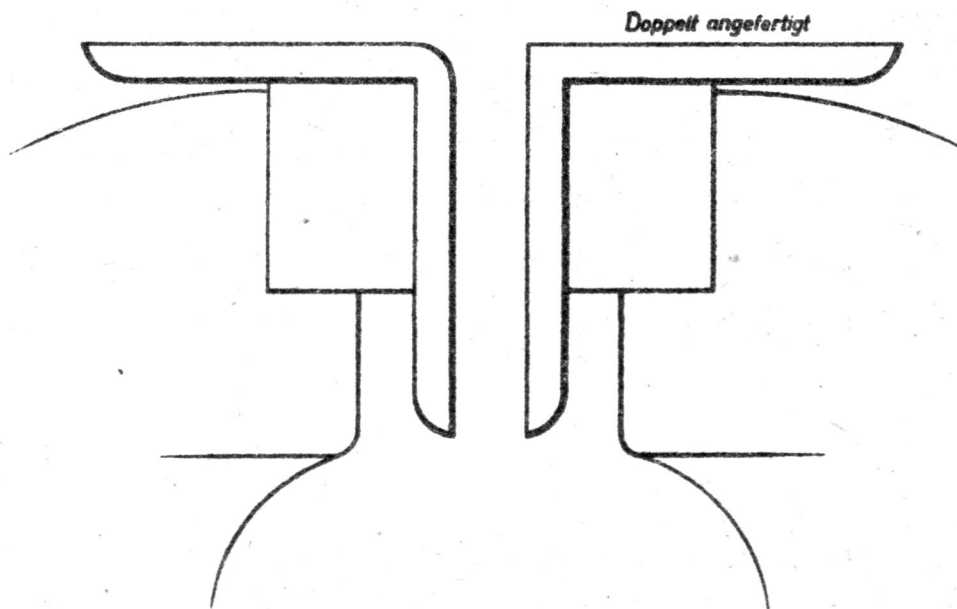

Arbeitsgänge:


Teil 1

1. Allseitig schlichten

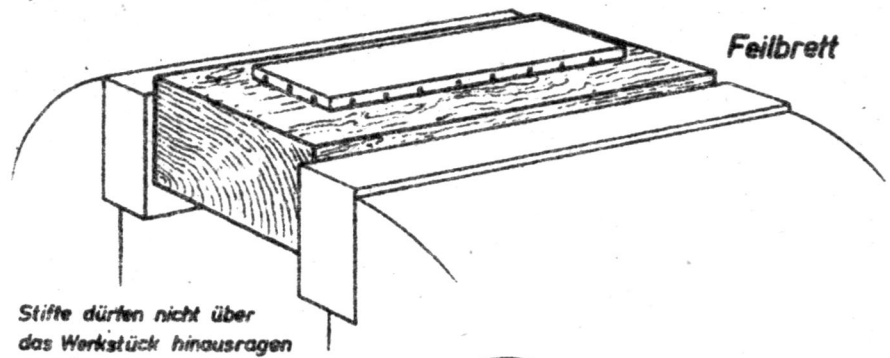


2. Vorzeichnen

3. Biegen

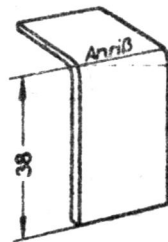

4. Bezeichnen (xxx)


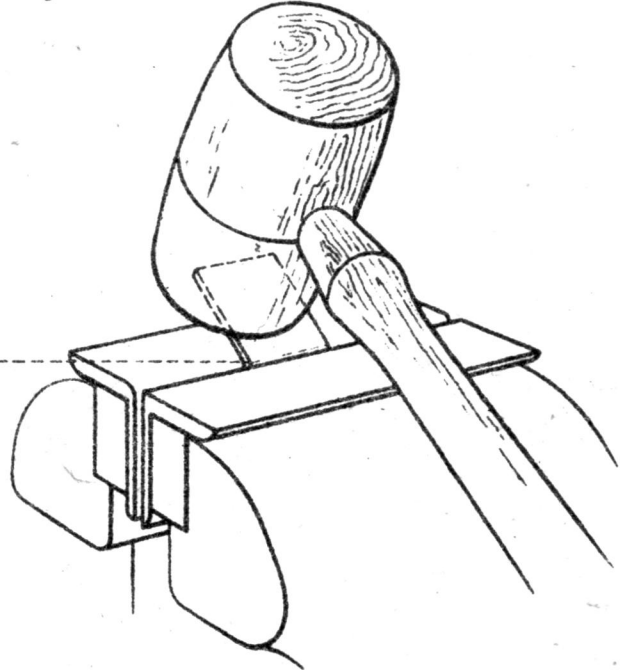


Teil 2


1. Allseitig schlichten

2. Vorzeichnen

3. Winkel biegen und Ecken von beiden Schenkeln her scharf stauchen

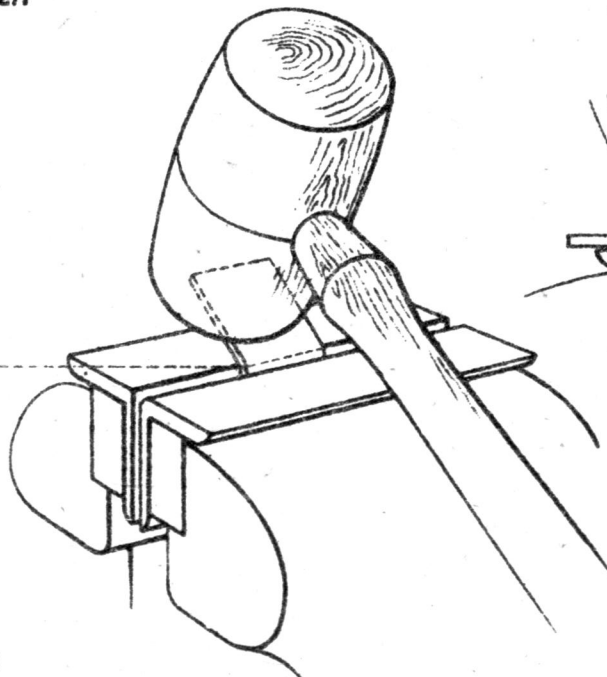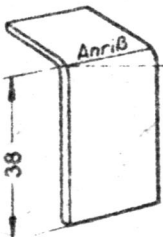

4. Bezeichnen (xxx)

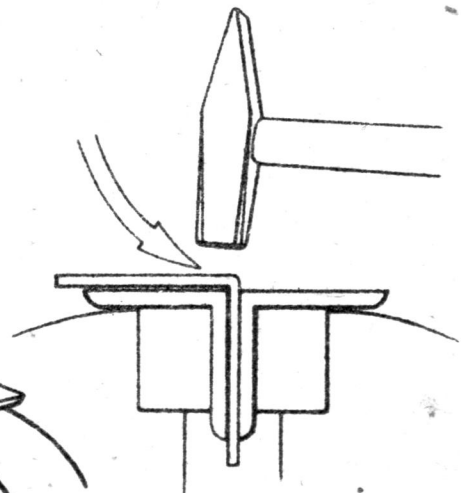

Für den Unterweiser: Die Winkel dürfen nach dem Biegen nicht befeilt werden

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Schneiden mit der Hebelschere

Ausgabe
März 1939


Übung Nr.

Kenn-Nr.
LLFI 22a

Werkstück:

St 34.11 106[□] x 1,5

Zulässige Abweichung für alle Maße: $\pm 0,3$



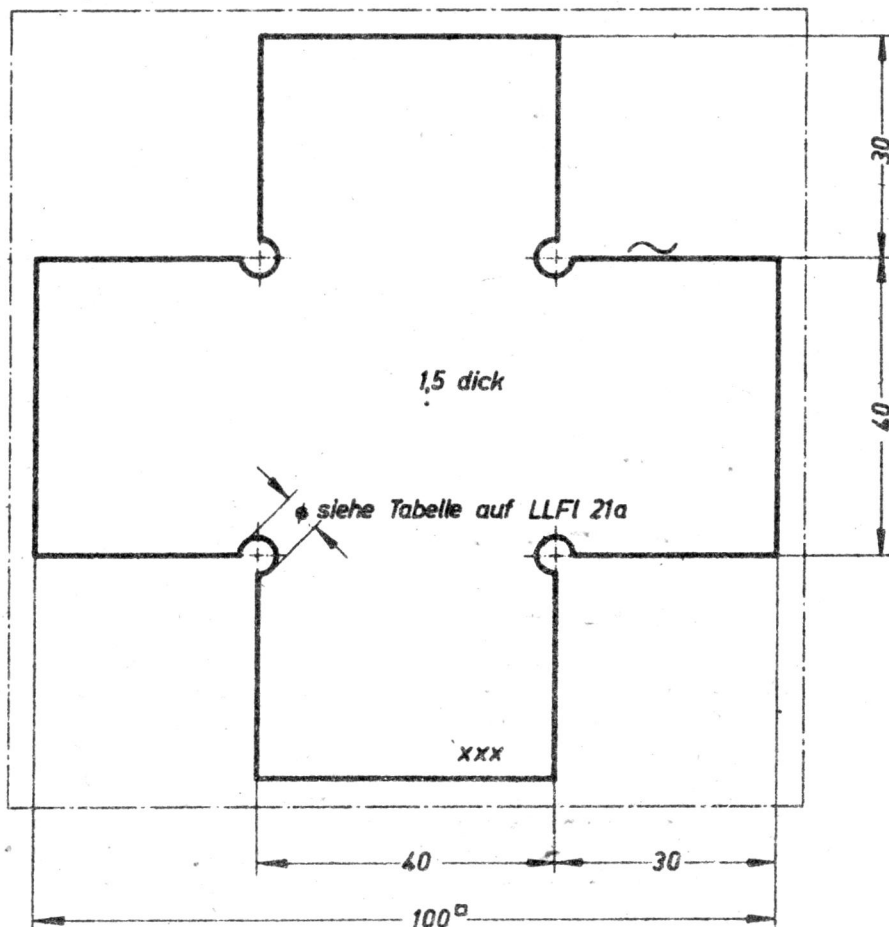


Werkzeuge:

Stahlmaß, 90°-Winkel, Reißnadel, Körner, Niethammer, Spiralbohrer 5 ϕ ,
Stahstempel 3mm

Arbeitsgänge

1. Vorzeichnen, können u. abbohren
2. Blech auf 100° zuschneiden

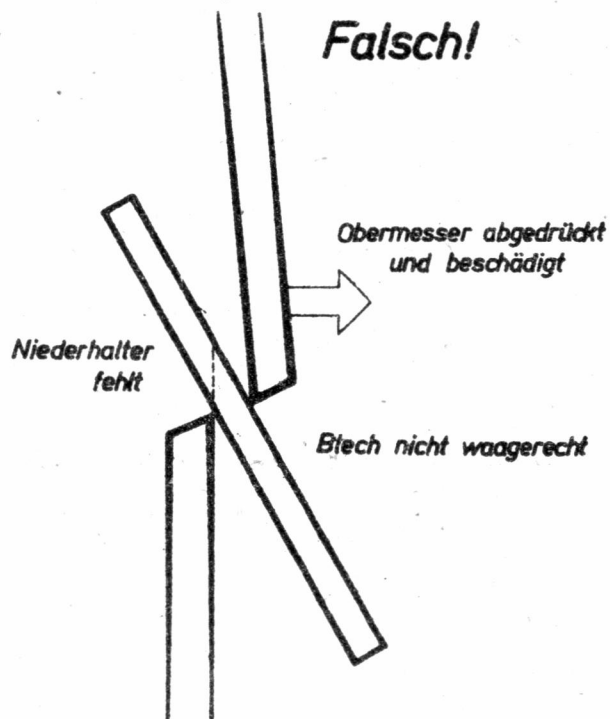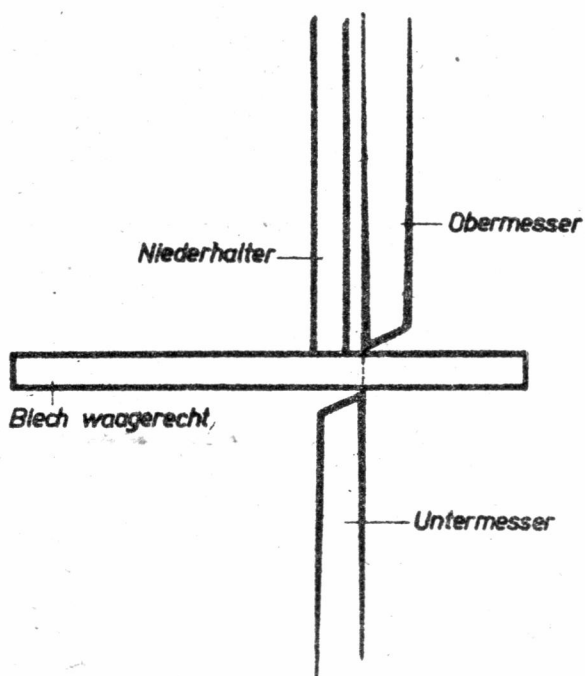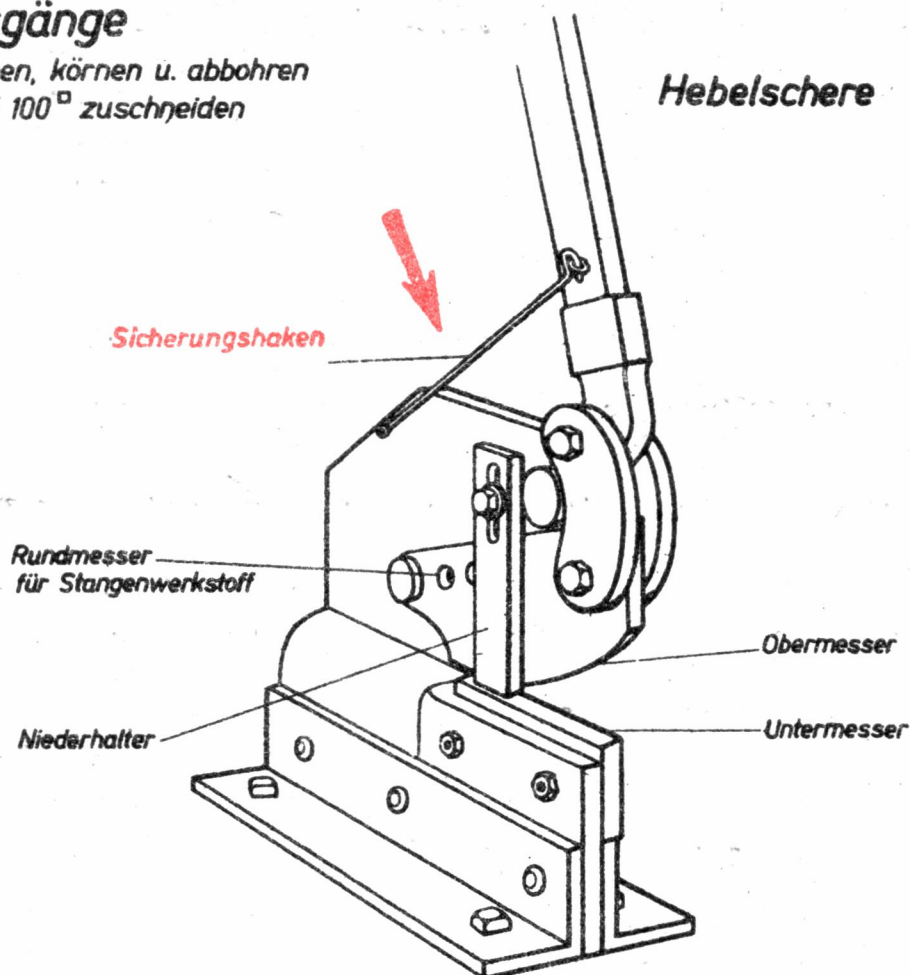

3. Ecken auswickeln und Kanten befeilen
4. Bezeichnen (xxx)

Stück wird gebraucht für LLFI 45a

Für den Unterweiser: Der Lehrling muß sofort nach dem Schneiden den Scherenhebel durch den Sicherungshaken gegen Herunterfallen sichern

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Kreuzstück abbiegen im Schraubstock





Ausgabe
März 1939

Kenn-Nr.
LLFI 45a

Übung Nr.

Werkstück:


von Übung LLFI 22a verwenden

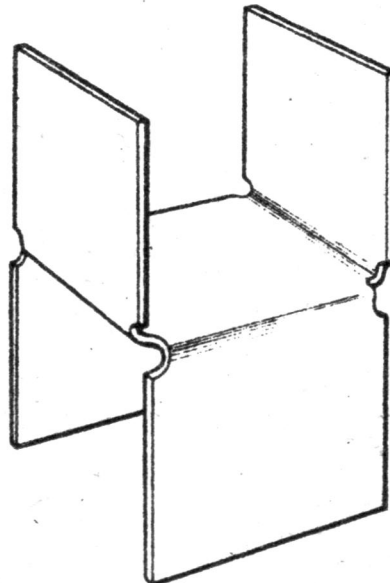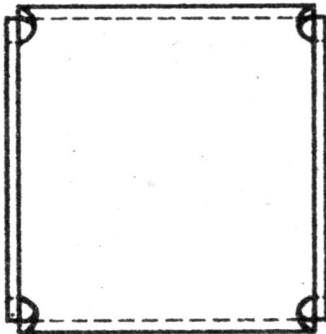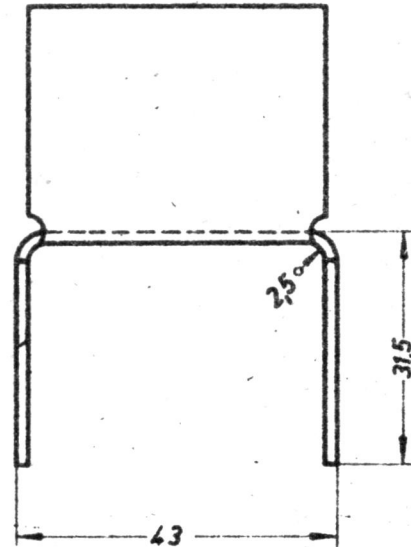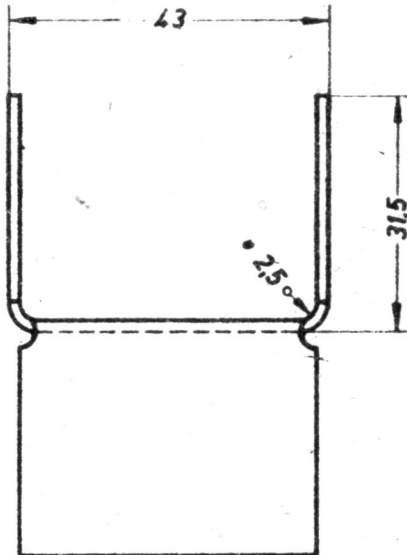


Werkzeuge: Einlageplatten 40 x 35 x 30, Bankhammer

Arbeitsgänge:

1. Einspannen und zwei gegenüberliegende Schenkel abbiegen

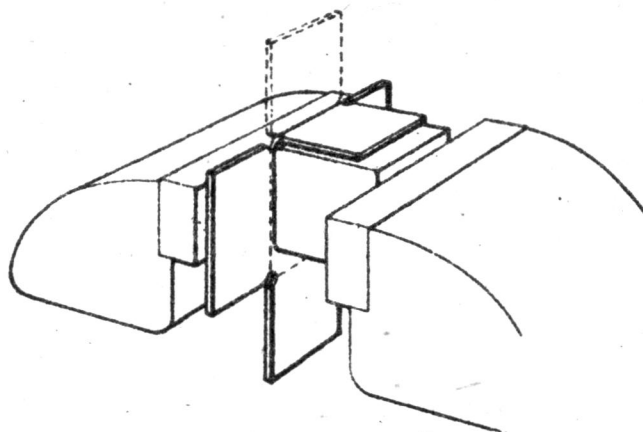

2. Zwischen zwei Beilagen spannen und übrige Schenkel abbiegen

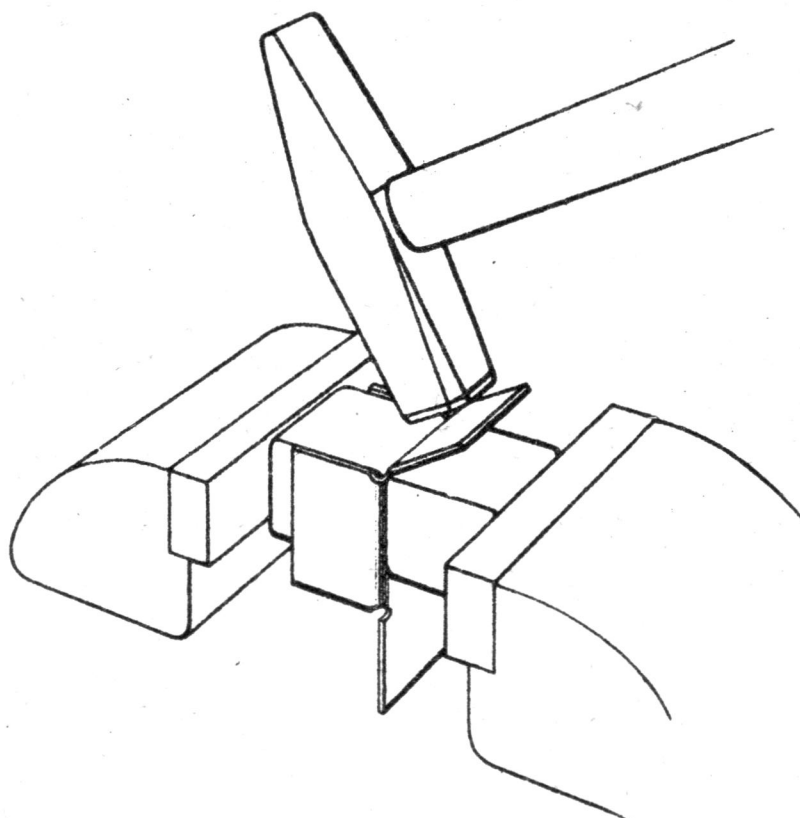

Für den Unterweiser: Das fertige Stück darf keine Spuren von Hammerschlägen aufweisen

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Feilen eines Winkeleisen


Ausgabe
Nov 1939

Kenn-Nr.
LL Mo 36b

Übung Nr.

Werkstück:


von Übung LL Mo 17b verwenden (Teil 1)

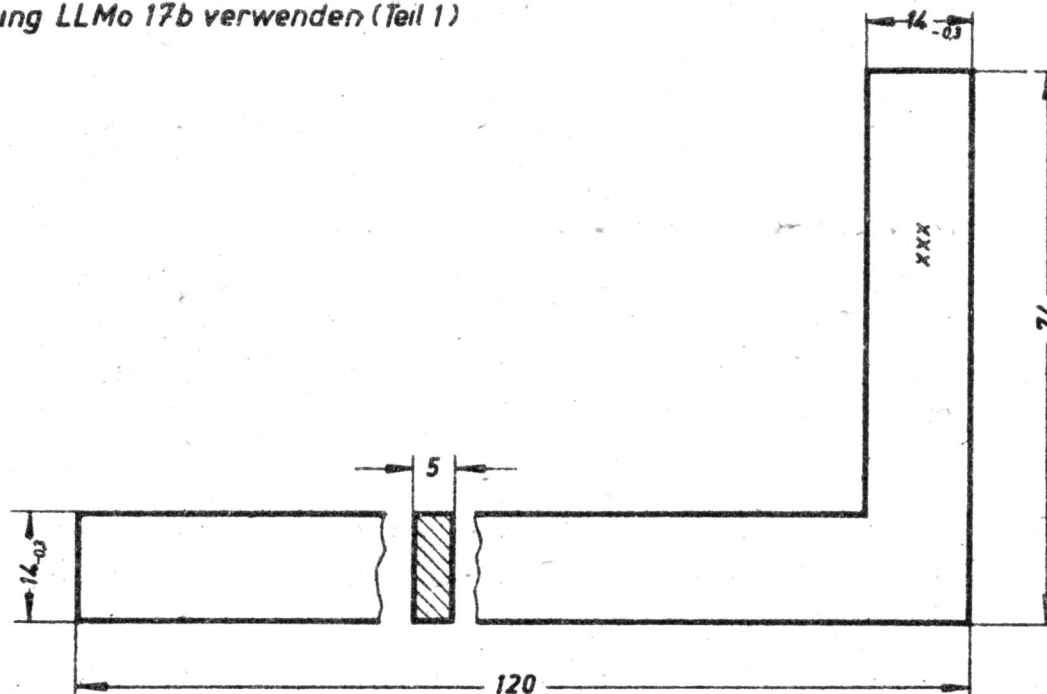


Werkzeuge: Schlichtfeile, 90° Winkel, Gegenlage, Körner, Niethammer, Schieblehre, Feilbrett, Holzleisten, Stahlstempel 3mm

Arbeitsgänge:


1. Schenkel außen gerade und winkelig feilen

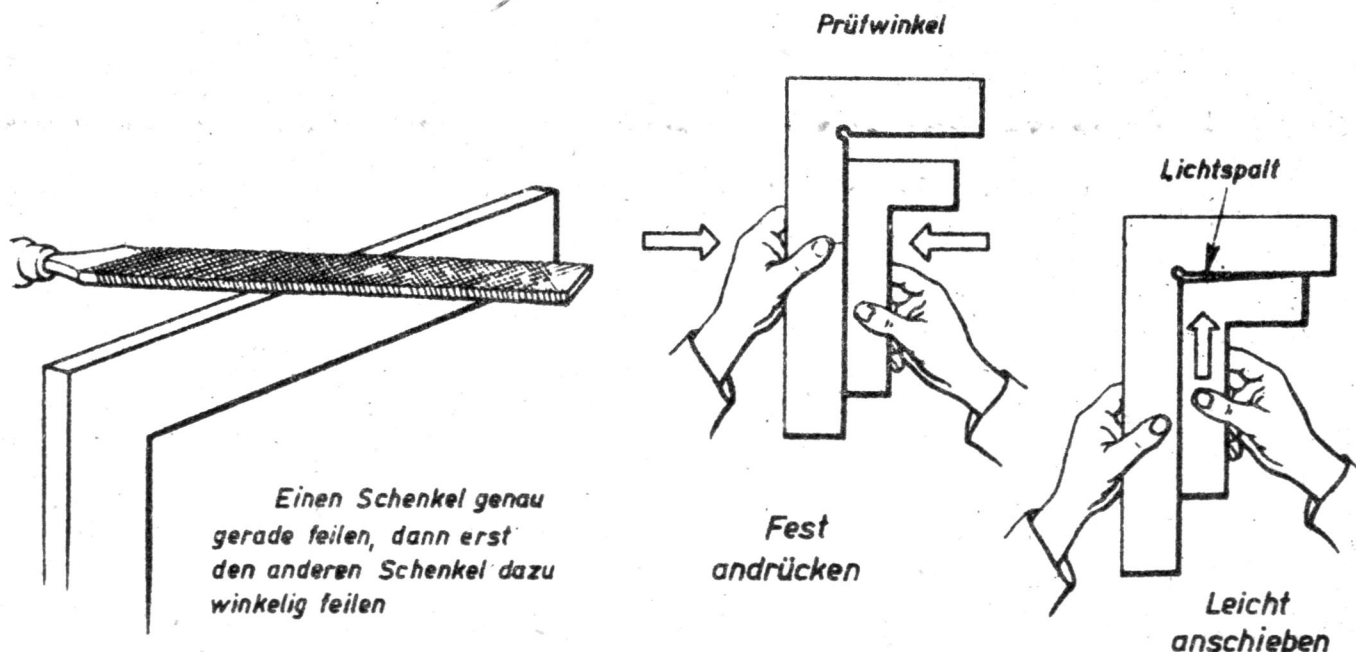

2. Innenseiten winklig und parallel feilen

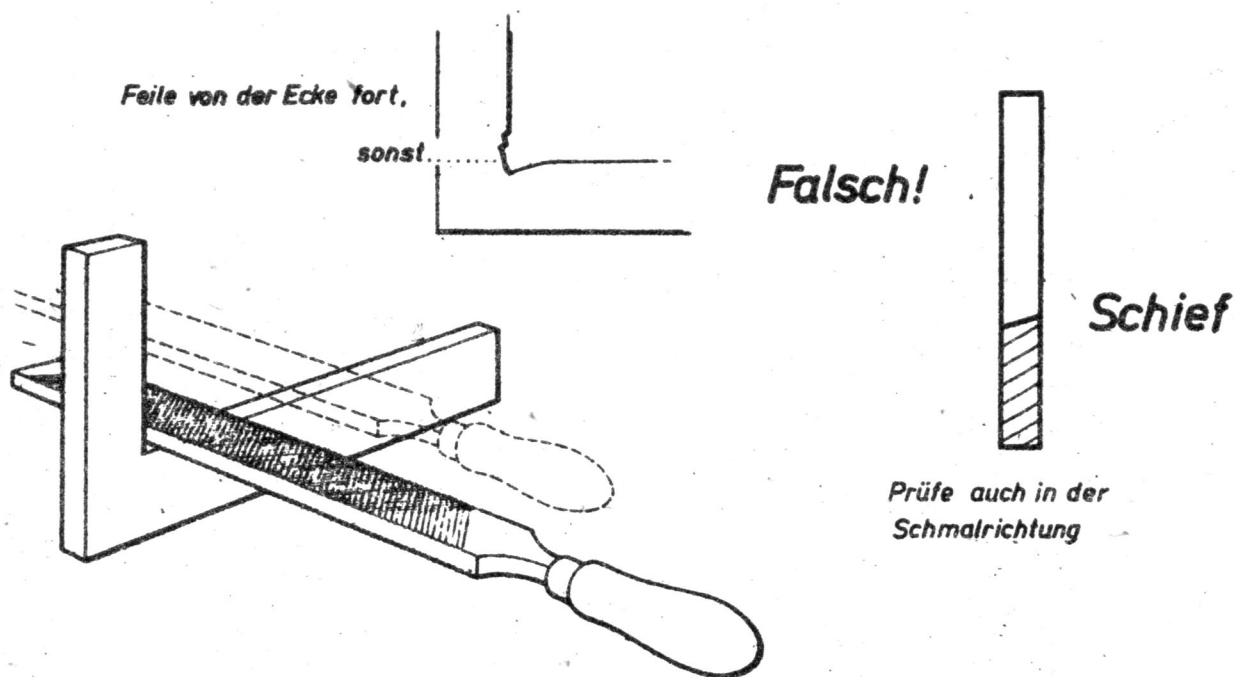

3. Breitflächen schlichten

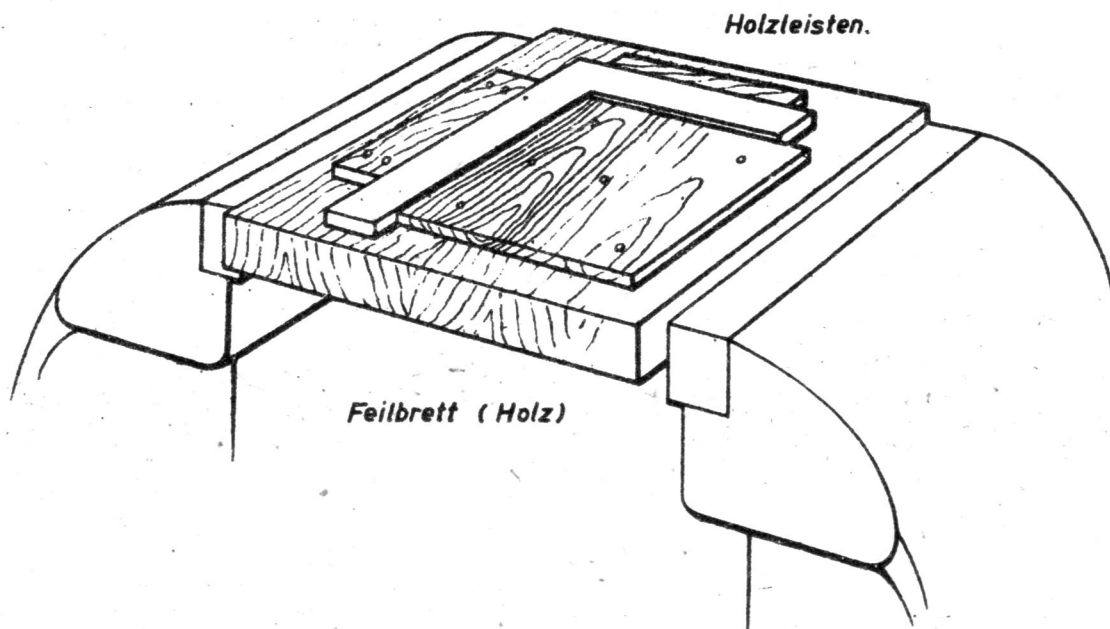

4. Schenkellängen auf Maß feilen

5. Bezeichnen (xxx)

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Winkelschraubenzieher feilen

Ausgabe
Febr. 1940


Übung Nr.

Kenn-Nr.
LLMo 49

Werkstück:

Vorgeschmiedetes Stück verwenden


(Siehe Kurzlehrgänge der Warmfertigkeiten, a Schmieden, Übung LLSm 8)

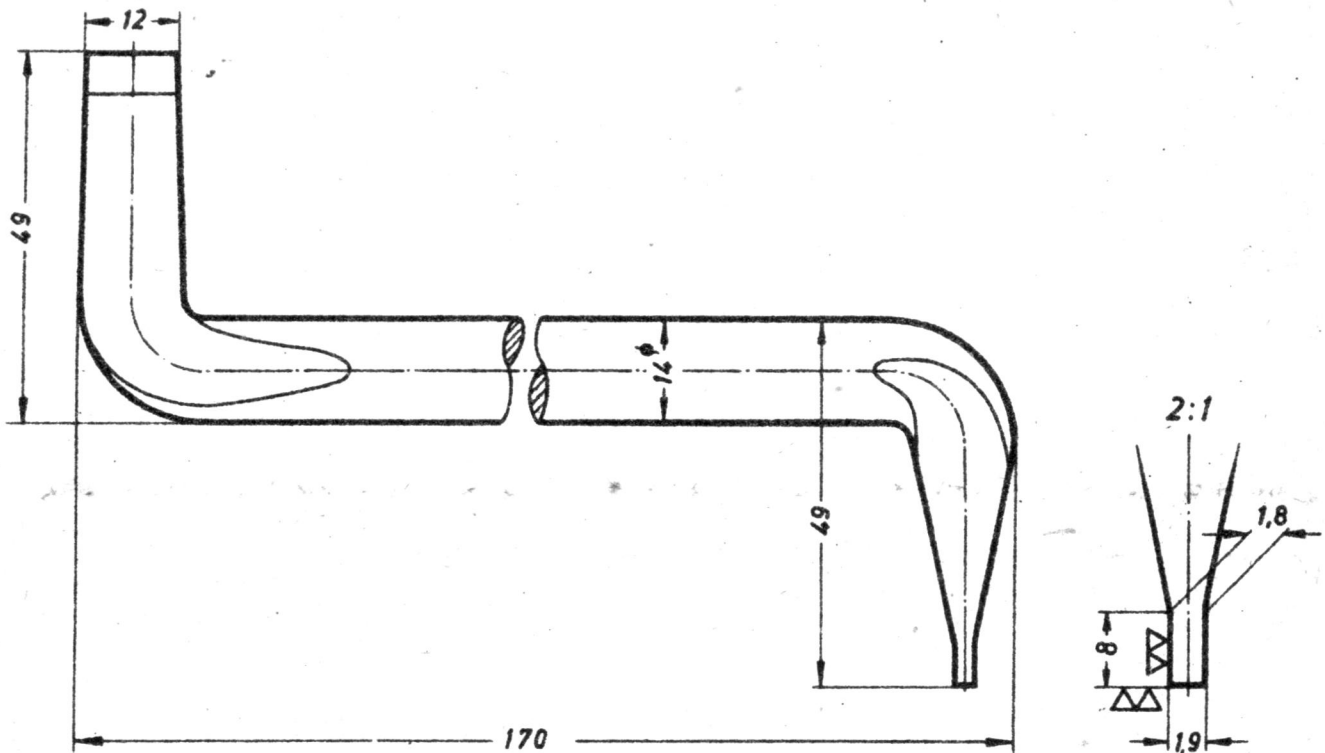


Werkzeuge: Maßstab, Schrupp- u. Schlichtfeilen \triangle \bigcirc ∇

Arbeitsgänge:

1. Form und Übergänge feilen

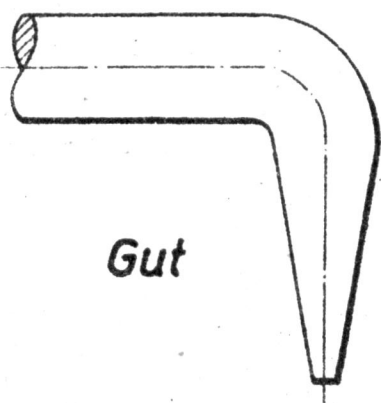



Gut

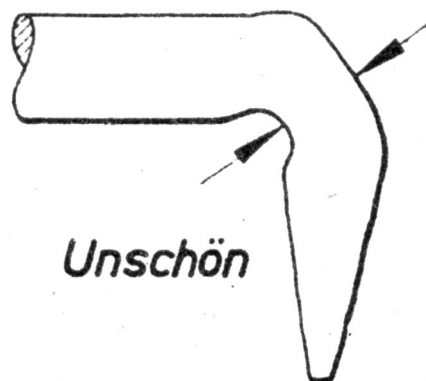


Unschön

Übe Deinen Blick für schöne Form


2. Schneiden feilen

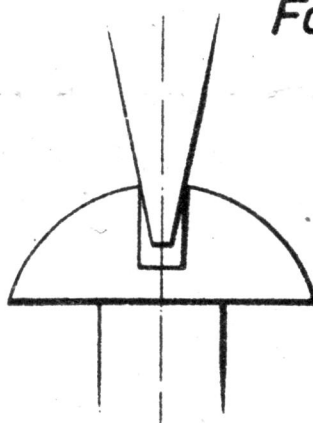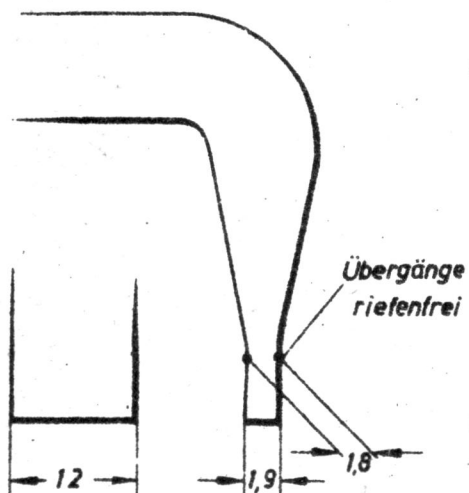

Bruchgefahr

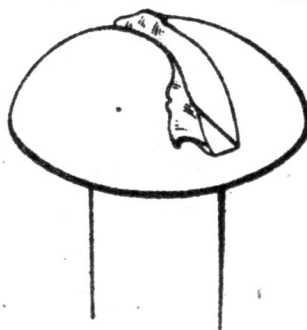

beschädigt

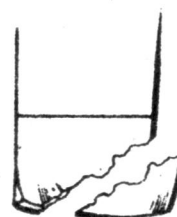

abgebrochen


3. Bezeichnen (xxx)

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.


Verbindung m. Senkschrauben

Ausgabe
Marz 1940
Kenn-Nr.
LLMo 50

Übung Nr.

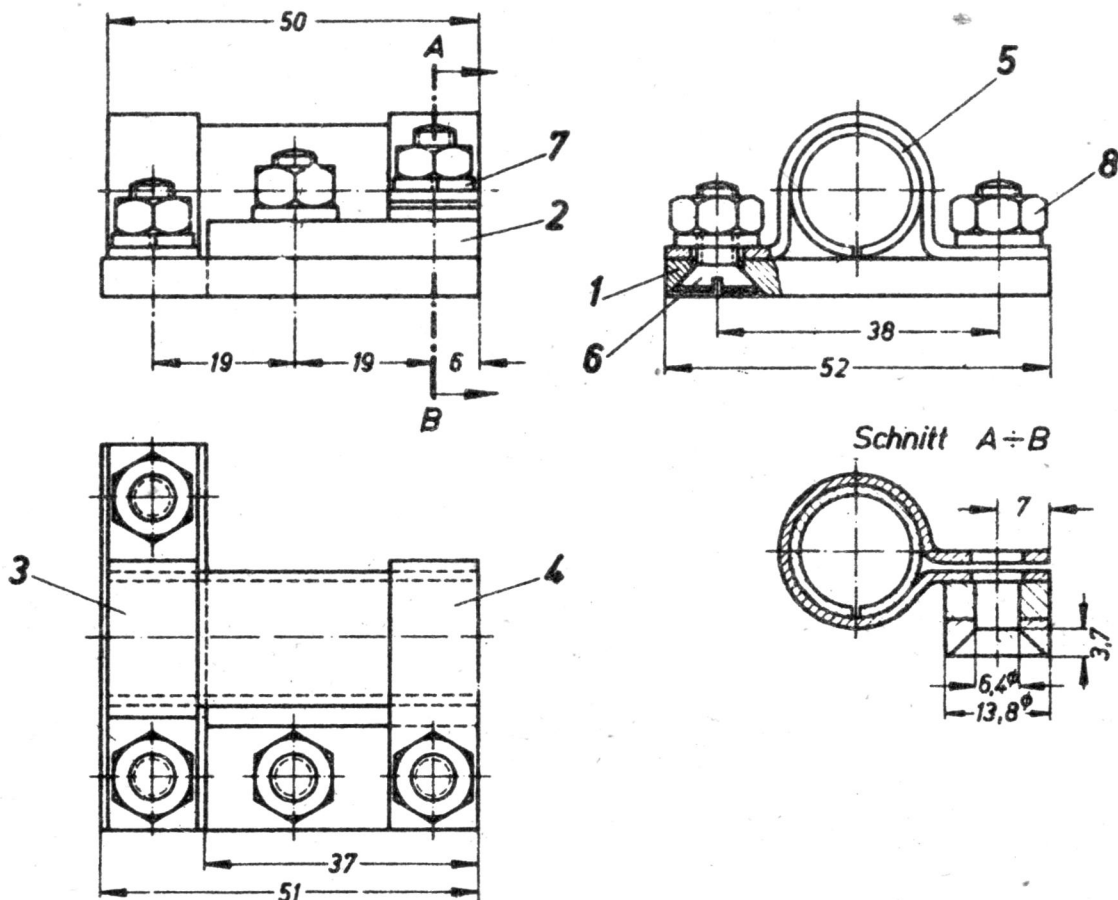


Werkzeuge: Stahlmaß, Reißnadel, 90°-Winkel, Schieblehre, Körner, Niethammer, Zirkel, Spiralbohrer 6,4 ϕ , Spitzsenker 90°, Bohrfutter 1÷10mm, Schraubenschlüssel 11SW.



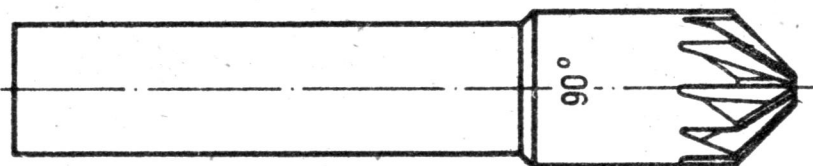


4	Sechskantmuttern M6 DIN 934	8	St 00			
4	Federringe 6,6 DIN127	7	Federstahl			
4	Senkschrauben M6 x 20 DIN 87	6	St 00			
1	Hülse von LLMo 27b verwenden	5	St II 23	2	20 ϕ	50
1	Schelle von LLMo 30b verwenden	4	St II 23	1,5	12	30
1	Schelle von LLMo 30b verwenden	3	St II 23	1,5	12	52
1	Beilage von Teil 1 absägen	2	St 00.21	5	14	37
1	Winkel von LLMo 36b verwenden	1	St 00.21	5	14	52 x 51
Stück-Zahl	Behennungen und Bemerkungen	Teil	Werkstoff	Dicke	Breite	Länge

1. Durchgangslöcher $6,4^\phi$ in Teil 1 vorzeichnen
2. Durchgangslöcher $6,4^\phi$ in Teil 1 bohren
3. Durchgangslöcher $6,4^\phi$ auf Teil 2 abzeichnen

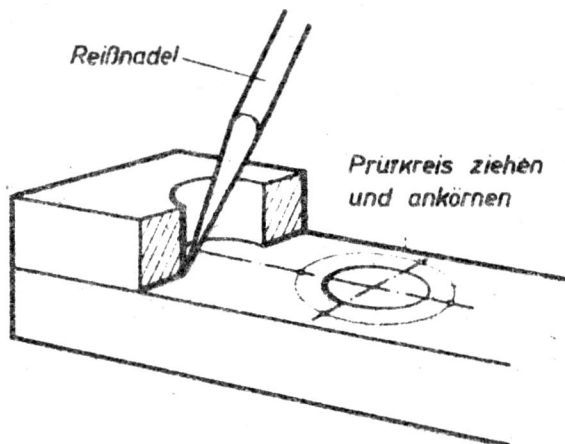


4. Durchgangslöcher in Teil 2 bohren
5. Löcher in Teil 1 versenken

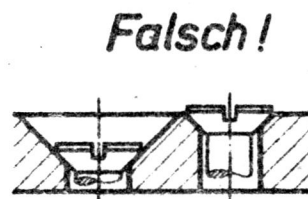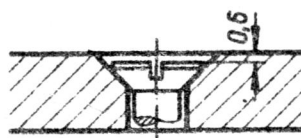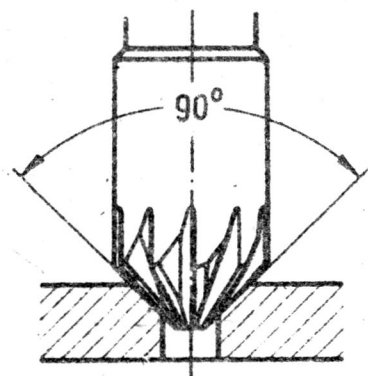

Prüfe mit dem Schraubenkopf

6. Zusammenbauen und Schrauben kürzen

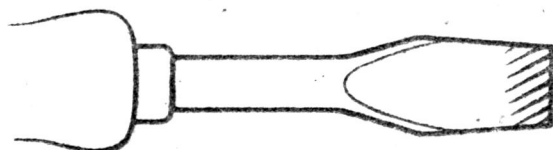

Falsch!



Schraubenzieher zu schmal, Schraubenzieher gleitet ab und beschädigt die Schraube

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Feilen einer Paßarbeit

Ausgabe
Sept. 1939



Übung Nr.

Kenn-Nr.
LLMo 38 b

Werkstück:

Stahlblech St 00.22 70x55 3 dick (2 Stück)


Zulässige Abweichungen für Maße
ohne Toleranzangabe: $\pm 0,2$

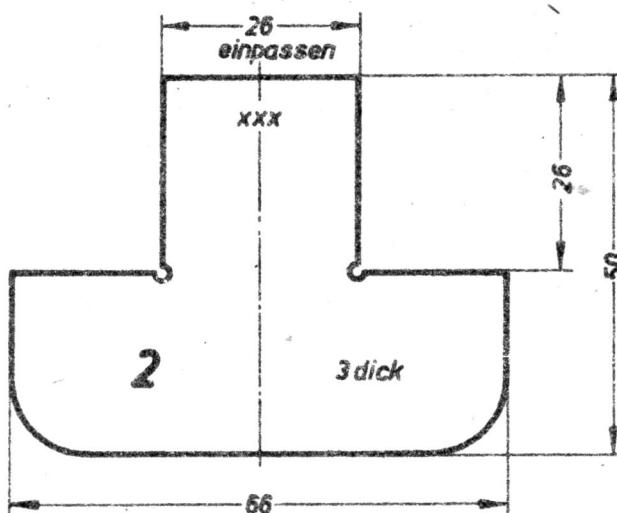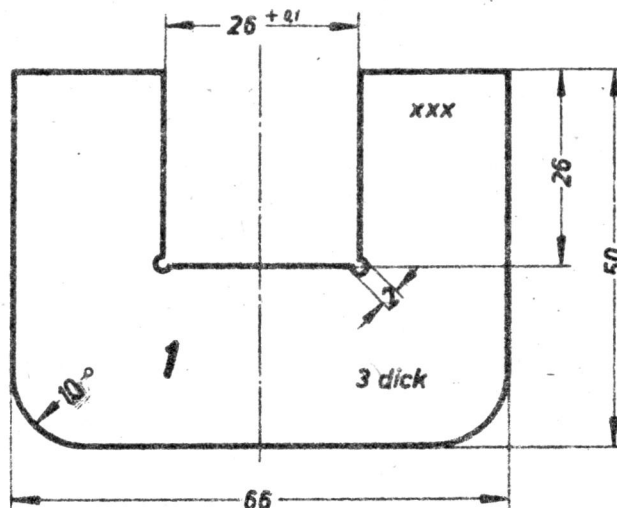

Werkzeuge: Winkel, Niethammer, Schruppfeile, Schlichtfeile, Reißnadel, Spiralbohrer 2 u. 4mm, Körner, Stahlmaß, Bankhammer, Bügelsäge, Schieblehre, Grenzflachlehre, Stahlstempel 3mm

Grenzflachlehre


G = Gutseite

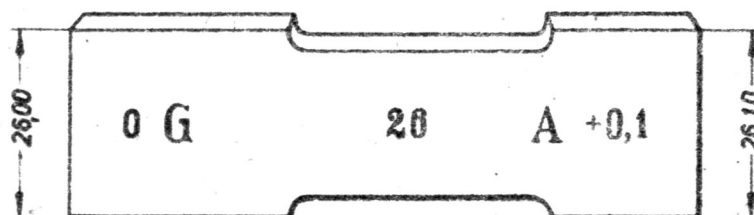

A = Ausschußseite

Arbeitsgänge:

1. Richten und zwei kurze und eine lange Seite winkelig feilen (Teil 1 u. 2)
2. Flächen schlichten
3. Vorzeichnen und Abbohrlöcher bohren (Teil 1 u. 2)
4. Teil 2 nach Skizze ausbohren, Teil 1 u. 2 aussägen

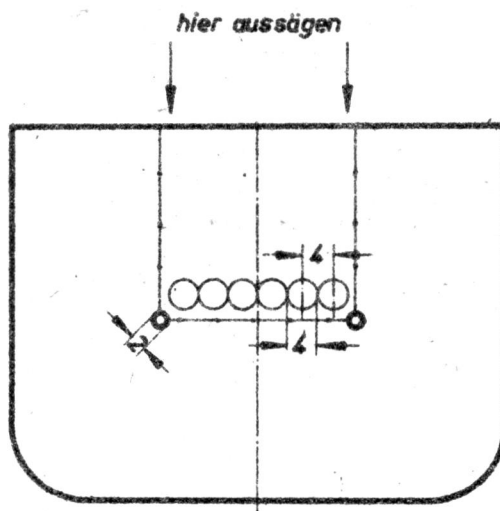


Bohre die Löcher ohne anzukörnen so eng, daß das Mittelstück nach dem Sägen herausfällt


Schone den Anriß!

5. Teil 1 nach Grenzflachlehre feilen

Messen mit der Grenzflachlehre

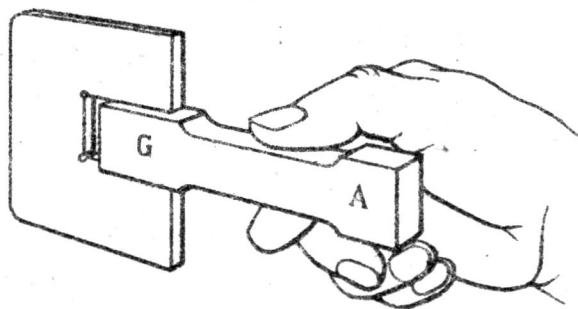

Gutseite muß sich leicht einführen lassen

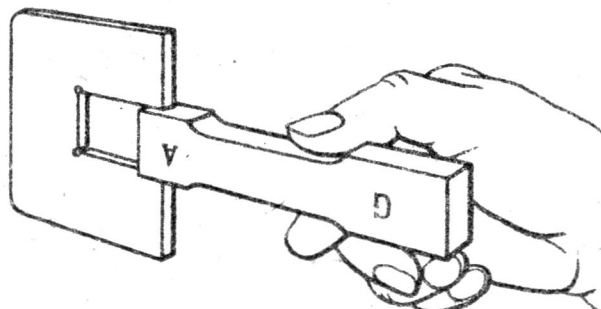

Ausschußseite darf höchstens anschnäbeln, sonst Ausschuß

6. Teil 2 in Teil 1 gleitend einpassen

7. Bezeichnen (xxx)

Stück wird gebraucht für LLMo 52

Für den Unterweiser:

Grenzflachlehren für diese Übung müssen vorher angefertigt werden
Das Rachenstück soll nur nach Grenzlehre auf Maß gebracht werden
Schmiermittel = Bohrlwasser

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Nietformen

Ausgabe
März 1940


Kenn-Nr.
LLMo 51

Übung Nr.

Werkstück:

Flachstahl 6x12 blankgezogen 500 lg, Flieg 1030.7


Stahldraht 4^φ DIN L 446 Flieg 1030.2

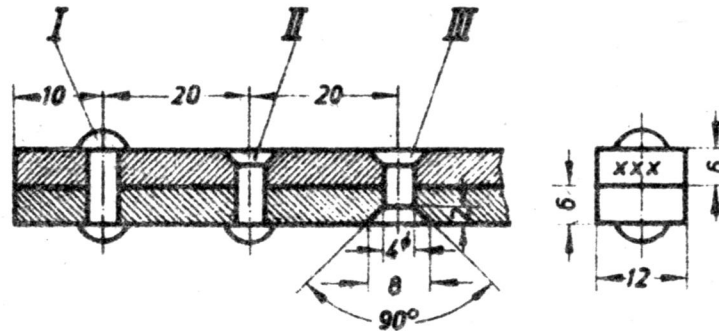

Abwechselnd Nietform I, II und III schlagen


Werkzeuge:

Stahlmaß, 90°-Winkel, Reißnadel, Körner, Niethammer,
Bügelsäge, Flachfeile, Spiralbohrer 4,1^φ, Spitzsenker 90°,
2 Kopfmacher, Stahlstempel 3mm

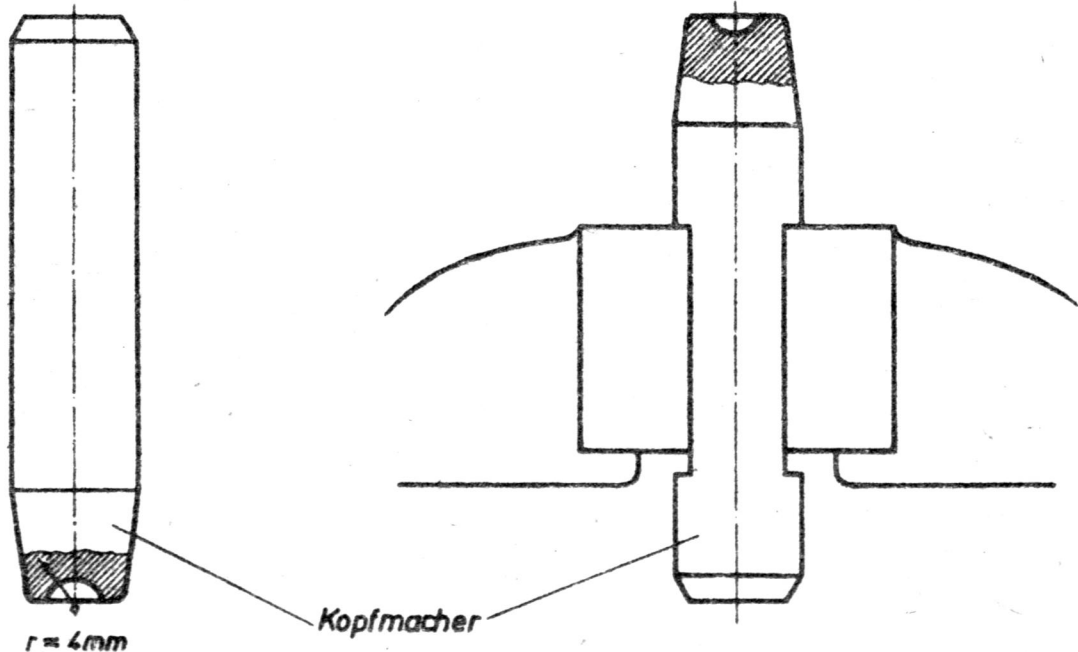

Arbeitsgänge:

1. Einen Streifen vorzeichnen und bohren
2. Je 1 Loch in den zweiten Streifen bohren


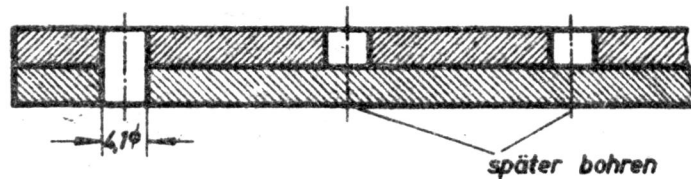


3. Nietform I. nieten


Überstand etwa
 $1\frac{1}{2}$ Niet- ϕ

Bei Serienarbeit nimm
genormten Niet mit fer-
tigem Setzkopf




Stift auf Länge
zuschneiden

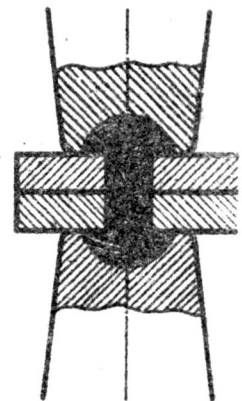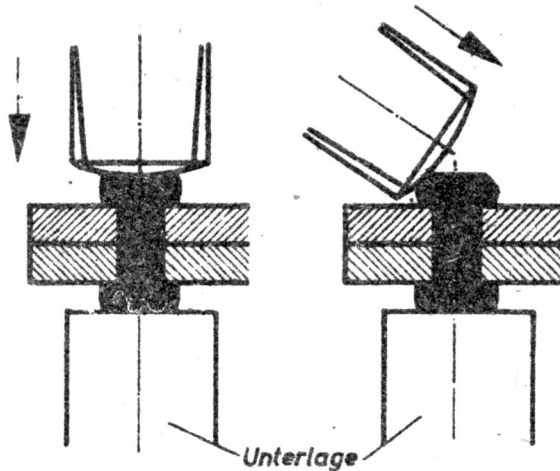

4. Nächstes Loch bohren, senken und nieten

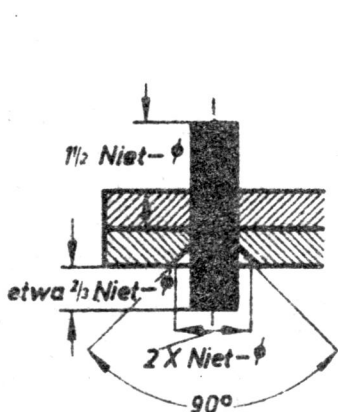

Ablängen

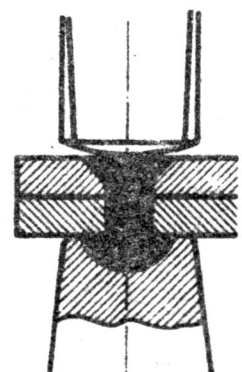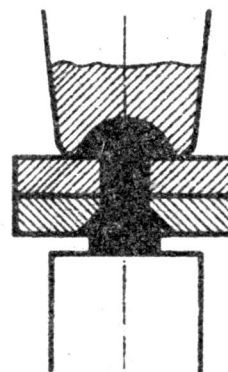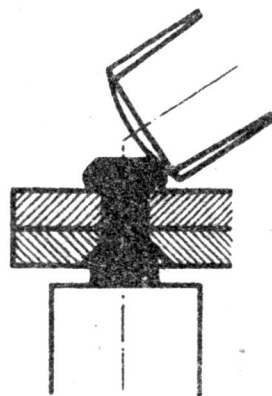

5. Abwechselnd die drei Nietformen üben.

6. Bezeichnen (xxx)

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Kunststoff nieten

Ausgabe
März 1940

Übung Nr.

Kenn-Nr.

LLMo 52

Werkstück:




Stücke von Übung LLMo 38 b verwenden

1 Platte Hartgewebe
Klasse „G“ (DIN 7701)
für 4 Stück 66 x 20 x 5


1 Stck. Rohr gezogen
4 ϕ x 0,75, 125 lg.
(Ms 85 oder
geeigneten Werkstoff)

5 Niete für Teil 1
(nach Angabe oder
Werkstoffnorm)


15 Scheiben 4,3 DIN 125

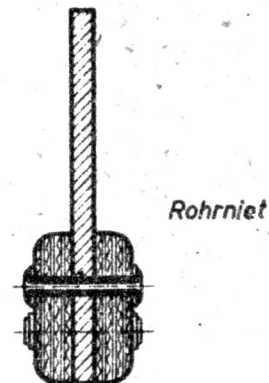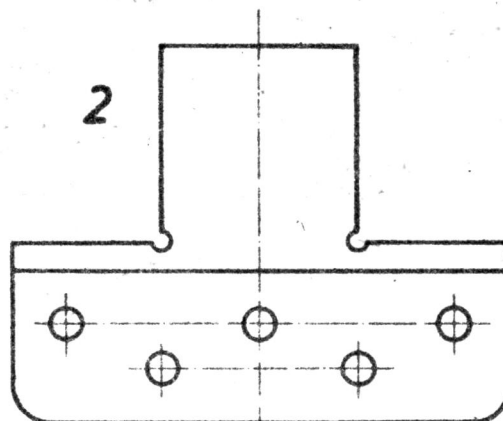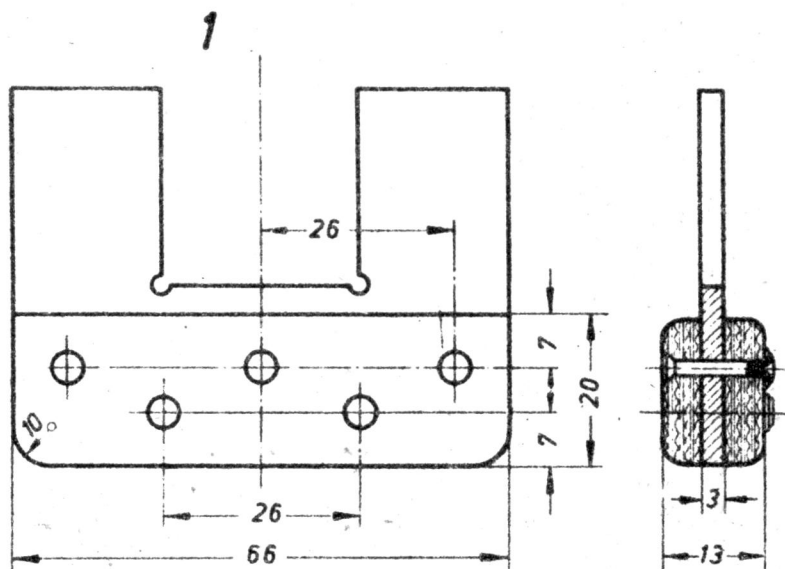

Werkzeuge: Stahlmaß, 90°-Winkel, Reißnadel, Körner, Niethammer, Spiralbohrer 4,1 ϕ
Flachsenker, Nietwerkzeug (2 Stück)

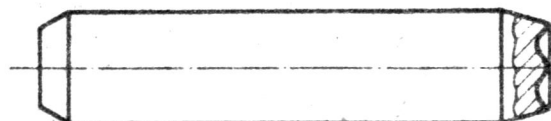


Nietwerkzeug

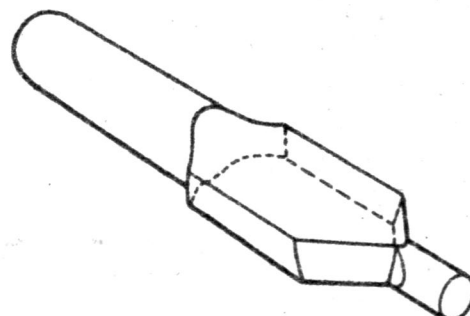


Flachsenker für Kunststoffe

Arbeitsgänge:

1. Platten sägen und feilen
2. Löcher vorzeichnen
3. Löcher bohren und senken

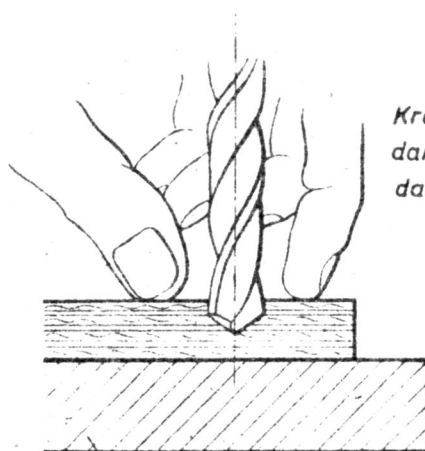

Kräftig drücken,
damit der Bohrer
das Stück nicht hebt


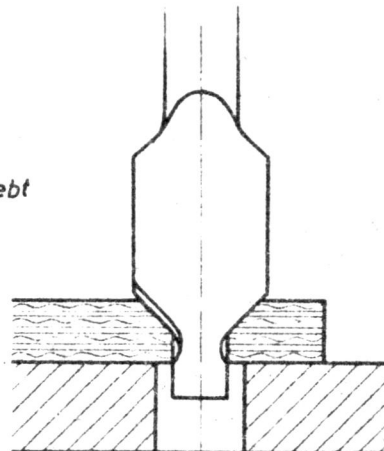


Der Flachsenker gibt
gratfreie Löcher


Metallunterlage
(Holz gibt unsaubere Lochränder)

Große Löcher werden vorgebohrt und von beiden Seiten
mit dem Flachsenker auf Maß gesenkt


4. Niete prüfen

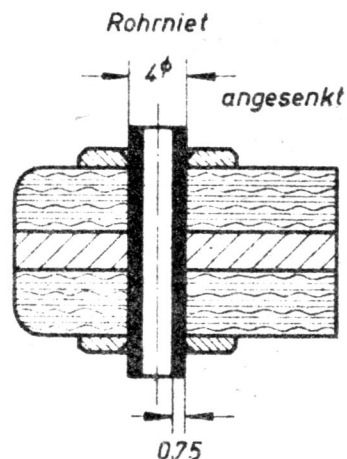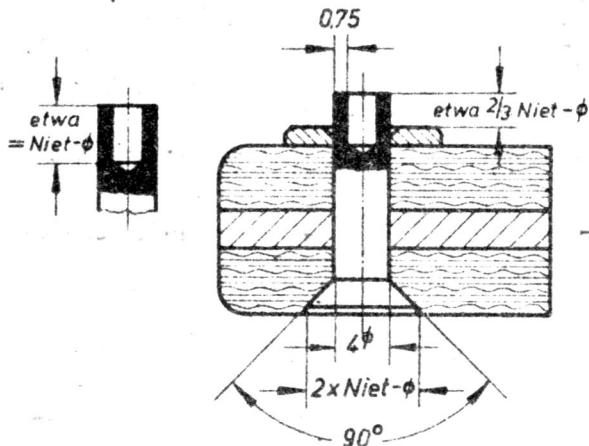

5. Niete schlagen

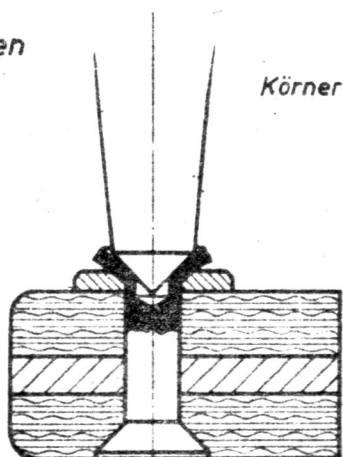

vorschlagen

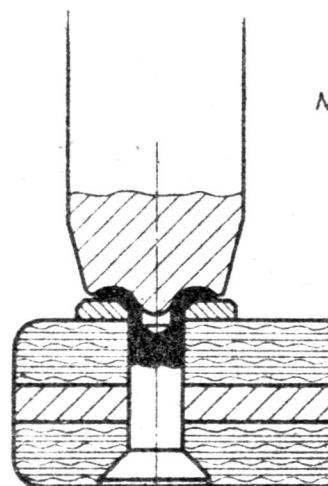

Kopf formen

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Feilen eines Drehstahles




Ausgabe
März 1939

Übung Nr.

Kenn-Nr.
LLMo 37a


Werkstück :

Werkzeugstahl 12^a x 60 lg.

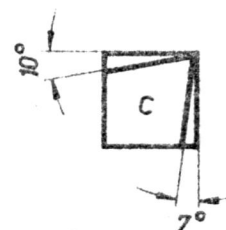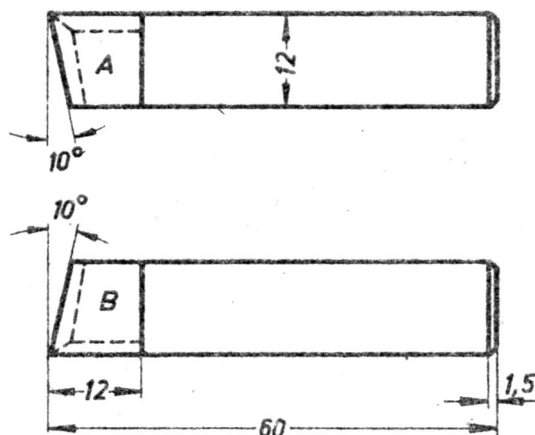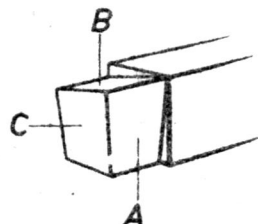



Werkzeuge : Stahlmaß, Winkel, Reißnadel, Schlichtfeile, Niethammer, Stahlstempel 3mm, Universalwinkelmesser

Universalwinkelmesser


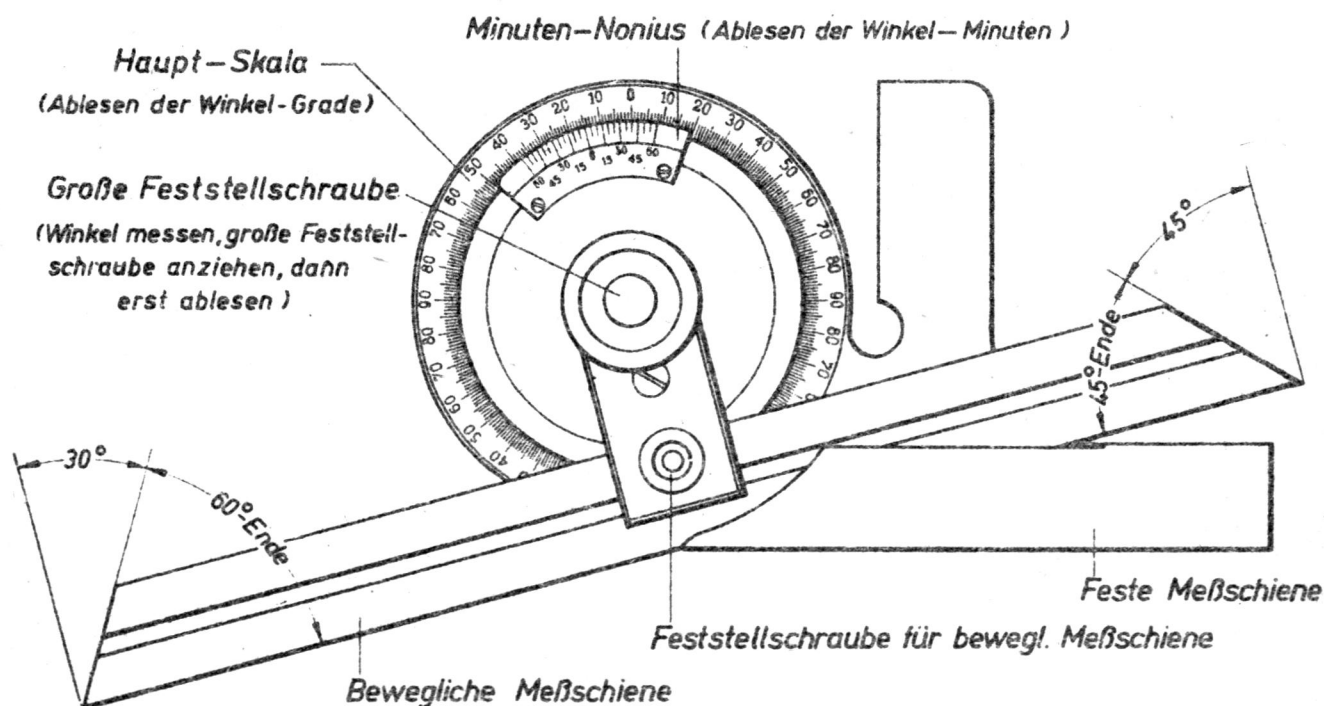


Arbeitsgänge:



1. Schnittflächen vorzeichnen
2. Fläche A vorfeilen, schlichten und prüfen (Fläche A.... 7°)

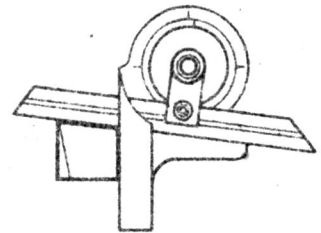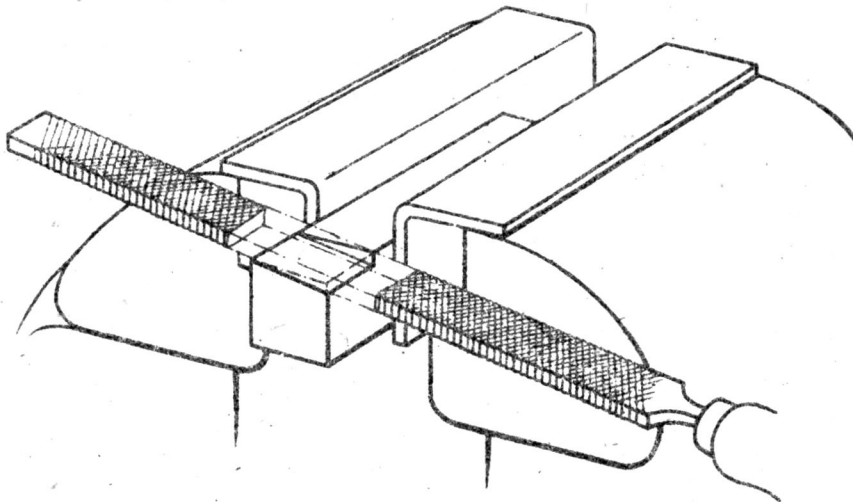

3. Fläche B vorfeilen, schlichten und prüfen (Fläche B.... 10°)

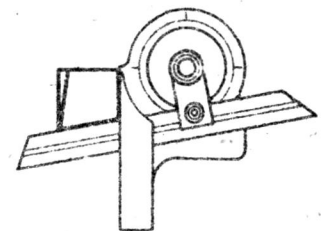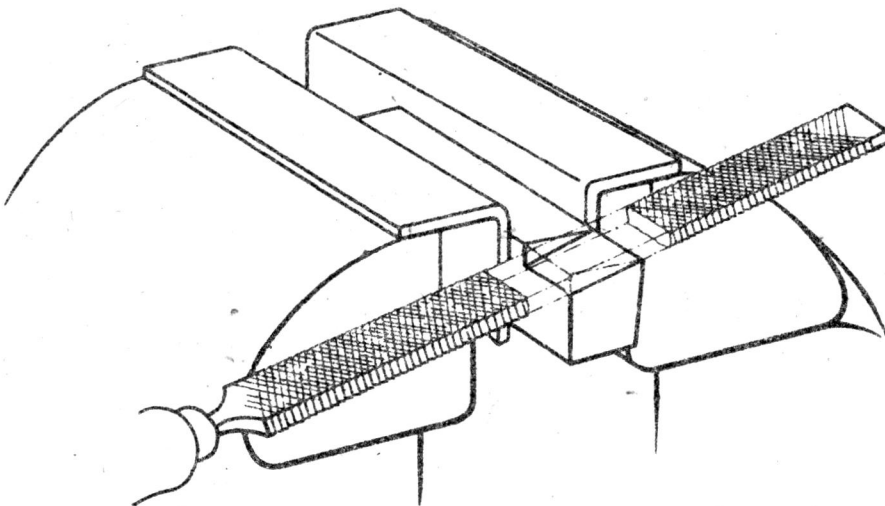

4. Fläche C vorfeilen, schlichten und prüfen (Fläche C.... 10° , 2mal)

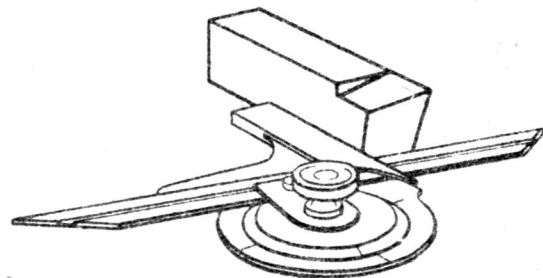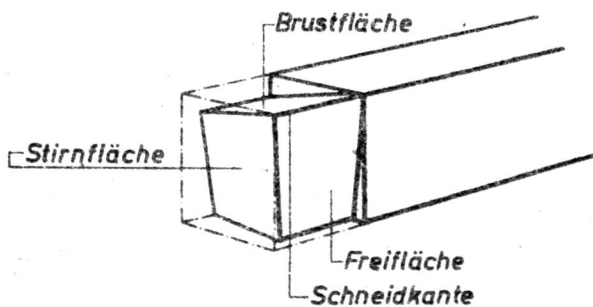

5. Bezeichnen (xxx)


Für den Unterweiser: Das Ablesen des Universalwinkelmessers muß ausführlich erklärt werden, am besten an Hand eines großen Holzmodelles. Bauzeichnungen hierfür sind als Lehrmittel des B.f.L. erhältlich


Knebellöcher reiben

Werkstück:


von Übung LLMo 22b verwenden (Teil 1 u. 2)

1 Stück Präzisionsrundstahl $6\phi \times 155$ lang

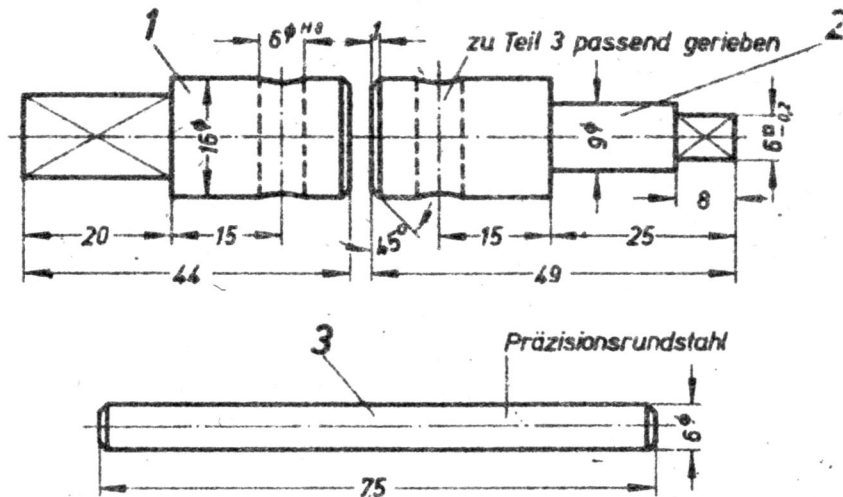


Werkzeuge: Stahlmaß, Reißnadel, 90° -Winkel, Körner, Niethammer, Bohrprisma, Spiralbohrer $5,8\phi$, Handreibahle 6ϕ , doppelseitiges Windeisen, Bügelsäge, Schrupp- und Schlichtfeile , Stahlstempel 3mm

Bohrprisma

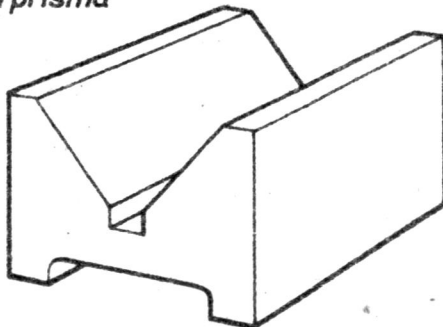


Handreibahle

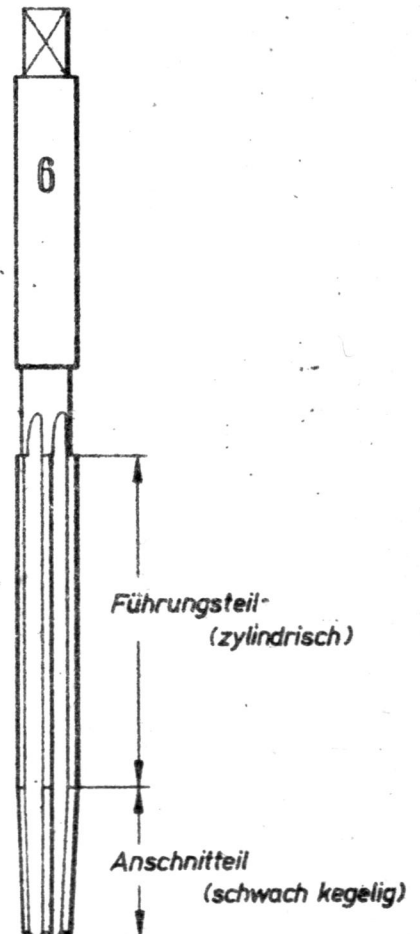


Arbeitsgänge:

1. Vorzeichnen
2. Bohren

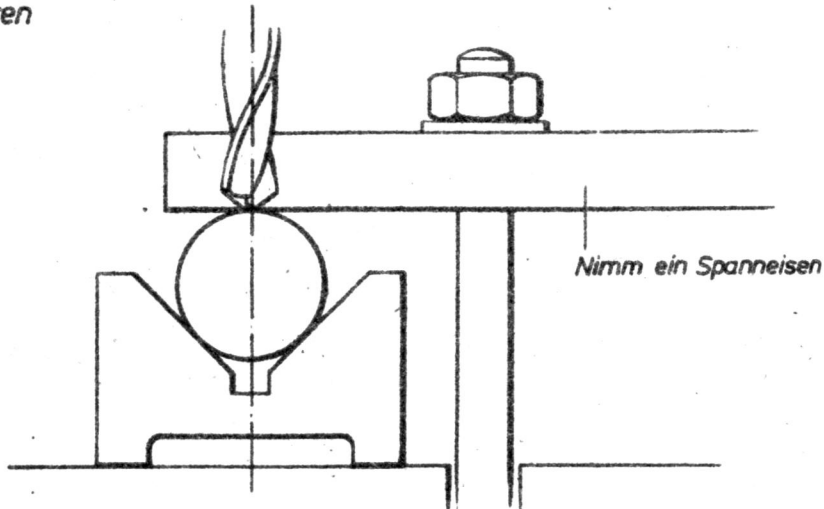


Falsch!

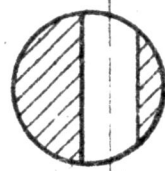

Richte den Bohrer genau auf die Werkstückmitte aus

3. Reiben


Schneide vorsichtig an bis die Reibahle Führung hat

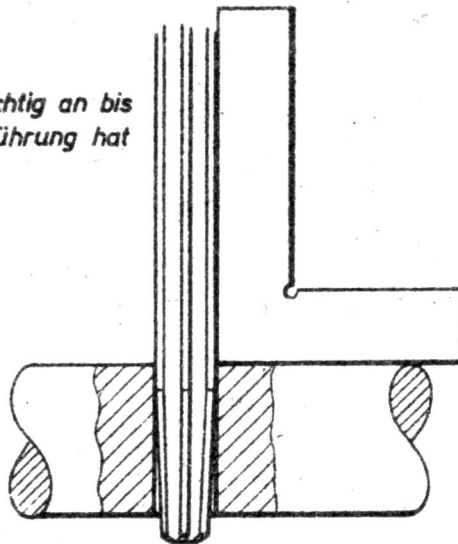

Prüfe, ob Du nicht schief reibst

Prüfe, ob der Knebel (Teil 3) stramm paßt

4. Auseinandersägen, Stirnflächen und Fasen feilen

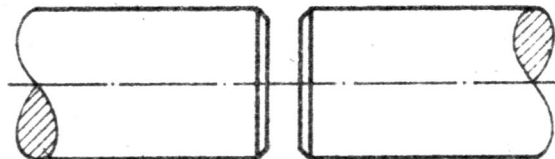

5. Vierkant 6[□] an Teil 2 feilen

6. Bezeichnen (xxx)

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Durchbruch feilen


Ausgabe
März 1940
Kenn-Nr.
LLMo 54

Übung Nr.



Werkstück:

Teil 1 von Übung LLMo 42 b verwenden

Teil 2 1030 15[□] x 30

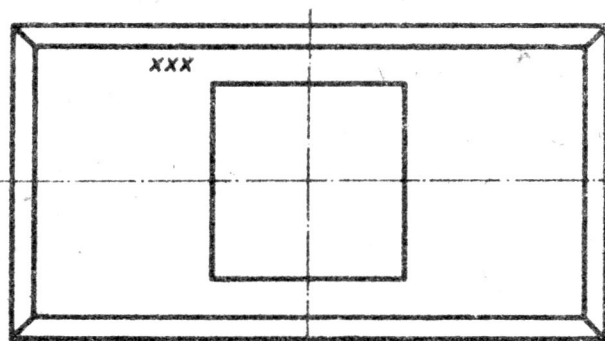

1

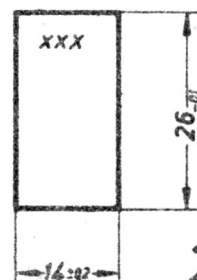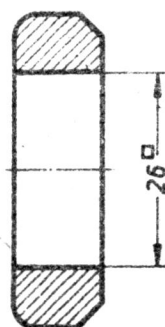


2




Teil 2 wird entsprechend Arbeitsgang 5 in Teil 1 eingepaßt (in beiden Richtungen)

Werkzeuge:

Stahlmaß, 90°-Winkel, Reißnadel, Standmaß, Parallelreißer,
Körner, Niethammer, Spiralbohrer 4 mm, Trennstemmer,
Schieblehre, Schruppfeilen $\square \square \Delta$, Schlichtfeilen $\square \square$,
Stahlstempel 3 mm

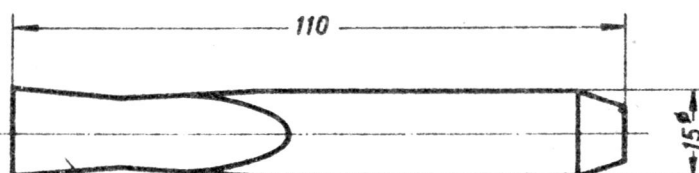


Schneide verjüngt sich nach hinten

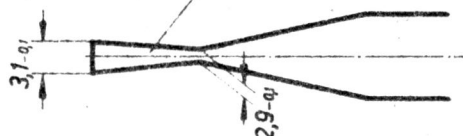


Arbeitsgänge:

1. Vorzeichnen Teil 1 und 2
2. Ausbohren und mit Trennstemmer trennen Teil 1

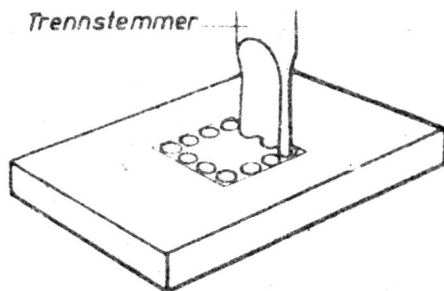


Falsch!

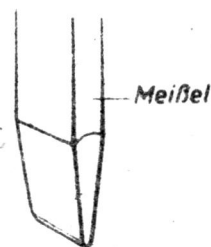

Der Meißel klemmt sich fest und beschädigt das Werkstück


3. Teil 2 winklig und maßhaltig feilen
4. Durchbruch auf Maß feilen

Richtig!

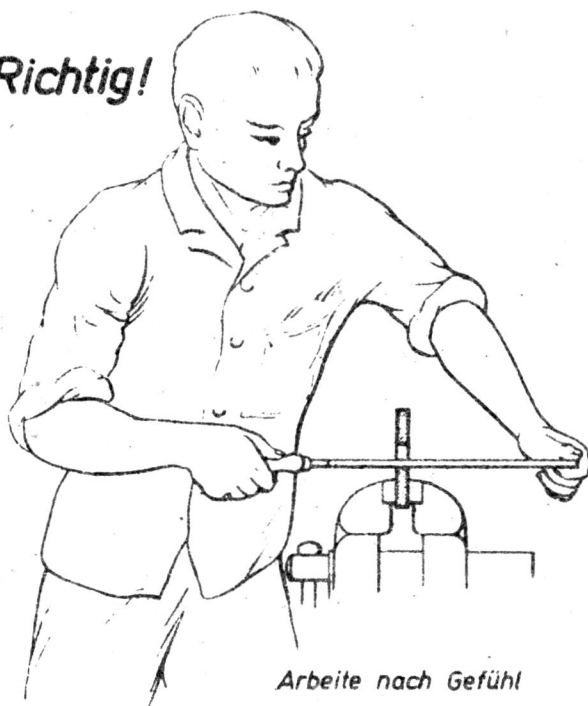


Arbeite nach Gefühl

Falsch!


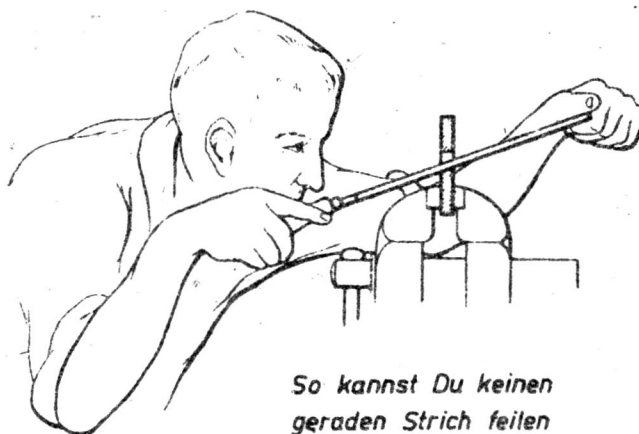


So kannst Du keinen geraden Strich feilen

5. Einpassen

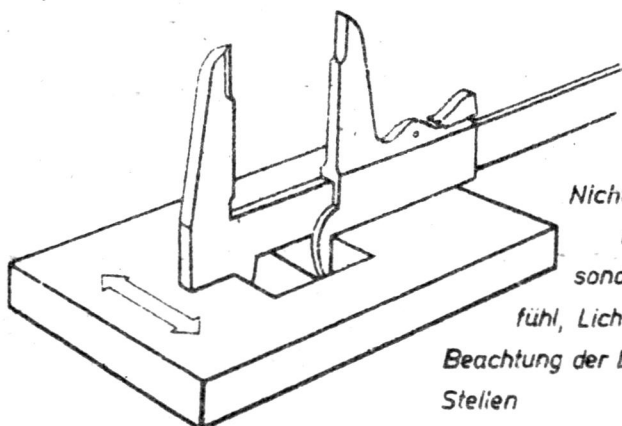

Nicht unüberlegt nachhelfen, sondern nach Feingefühl, Lichtspalt und unter Beachtung der blankgeriebenen Stelien

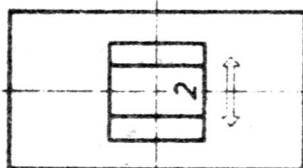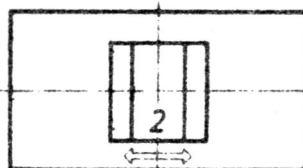

Ergebnis: Teil 2 gleitet spielfrei


6. Bezeichnen (xxx) Teil 2

Stücke werden gebraucht für LLMa 55

Werkstück:

Teil 1 und 2 von Übung LLMo54 verwenden

Teil 3 und 4 von Übung LLMo17b (Teil 2 u.3) verwenden

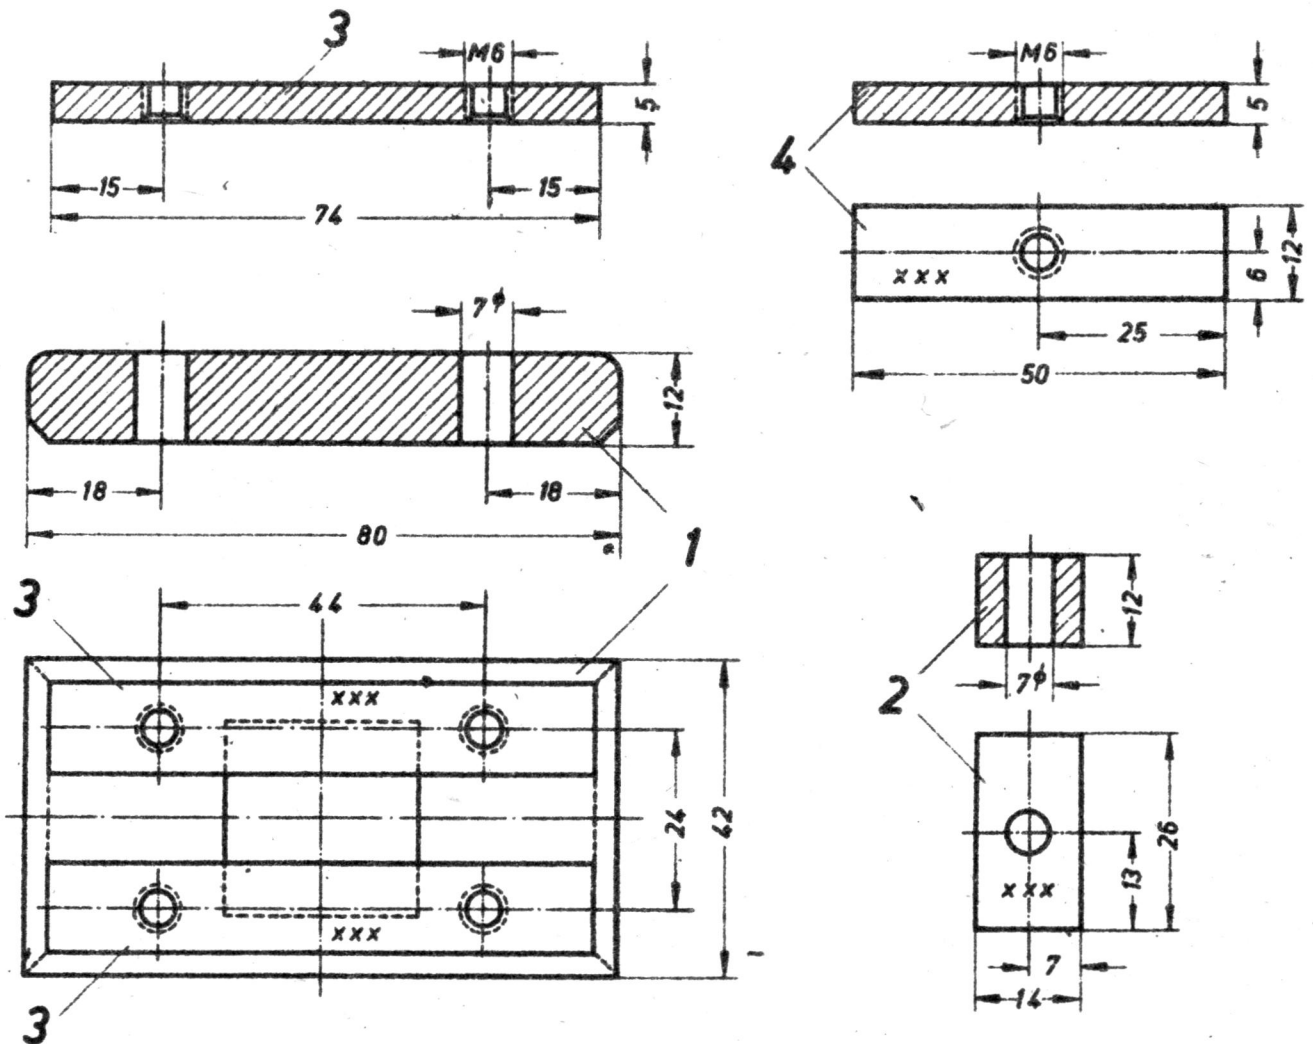


Werkzeuge:

Stahlmaß, 90°-Winkel, Reißnadel, Schieblehre, Körner, Niethammer,
 Spiralbohrer 4,8 mm und 7 mm, Bohrfutter 1+16 mm, Parallelschraubstock,
 1 Satz Gewindebohrer M6, Windeisen, Stahlstempel 3 mm

Arbeitsgänge:


1. Teil 3 und 4 auf Maß sägen und feilen
2. Lage der Leisten auf Teil 1 u. vier Schraubenlöcher vorzeichnen (von der gleichen Seite)
Schraubenloch in Teil 2 vorzeichnen, Prüfkreis nicht vergessen!
3. Durchgangslöcher 7ϕ bohren (5 x)
4. Leisten aufspannen und Löcher durchzeichnen

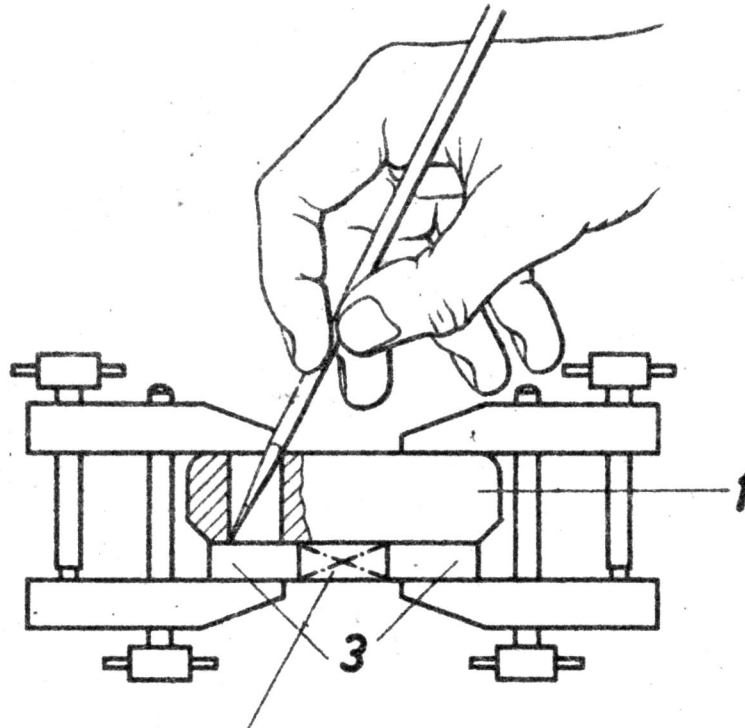


Teil 4 muß zwischen die beiden Leisten (Teil 3) passen

5. Gewindelöcher ankörnen und Prüfkreise ziehen
6. Kernlöcher $4,8\phi$ bohren, entgraten und Gewinde schneiden

anbohren

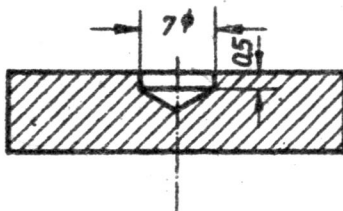

durchbohren

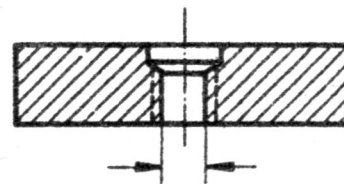

4,8 = Kerndurchmesser

7. Bezeichnen (x x x) Teil 3 und 4


Teil 1 bis 4 wird gebraucht für LLMo 56

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Zusammenbauübung


Ausgabe
März 1940
Kenn-Nr.
LLMo 56

Übung Nr.

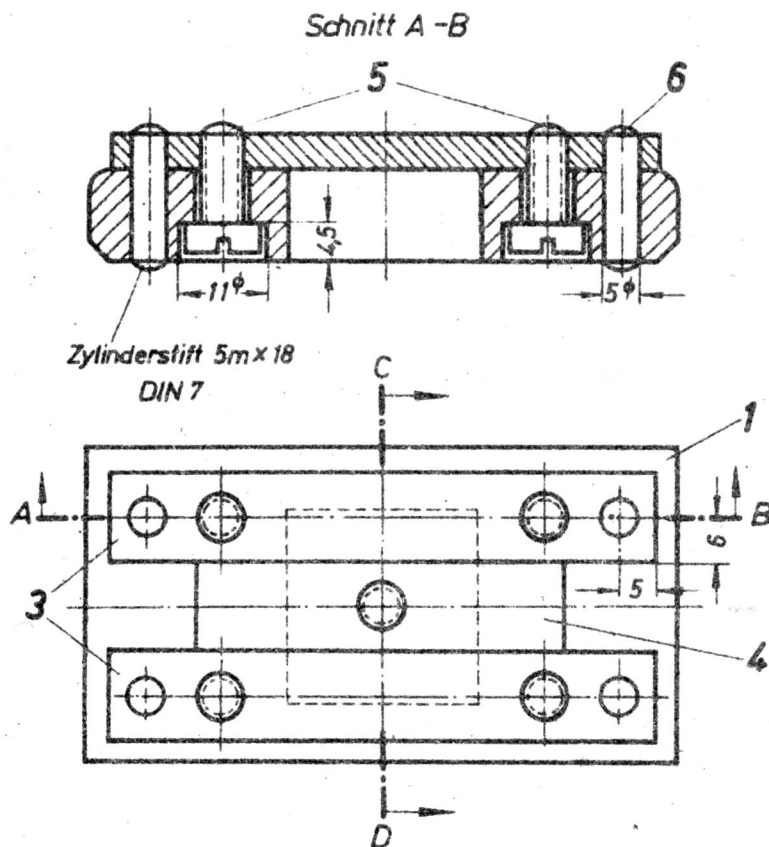

Zylinderstift 5m x 18
DIN 7

Schnitt C-D

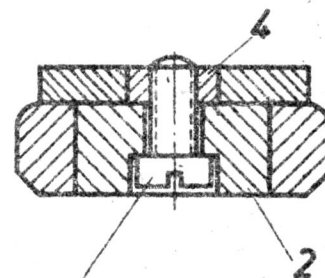

Zylinderschraube M 6 x 12 DIN 84

Schrauben sind „genormt“
Du erhältst die richtige Schraube vom Lager
wenn Du die obige Bezeichnung angibst
(DIN heißt „Das ist Norm“)

Werkzeuge: Zapfensenker, Schraubenzieher, Stahlmaß, 90°-Winkel, Reißnadel, Körner, Niethammer, Spiralbohrer 4,8 φ, Handreibahle 5 mm, Windeisen




Zapfensenker (aus altem Spiralbohr hergestellt)


4	Zylinderstift 5m x 18 DIN 7	6	St 60.11			
5	Zylinderschraube M 6 x 12 DIN 84	5	St 00			
1	Schieber LLMo 17 b verwenden	4	St 00.21	5	12	50
2	Führungsleisten LLMo 55 verwenden	3	St 00.21	5	12	74
1	Schieber LLMo 55 verwenden	2	St 00.21	12	14	26
1	Platte LLMo 55 verwenden	1	St 00.21	12	42	80
Stück- zahl	Benennungen und Bemerkungen	Teil	Werkstoff	Dicke	Breite	Länge

Arbeitsgänge:


1. Löcher für Zylinderschrauben versenken (Teil 1 u. 2)

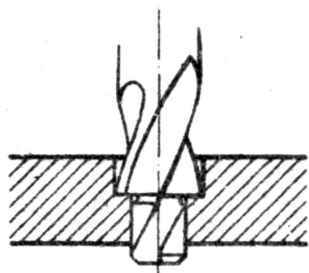

Falsch!

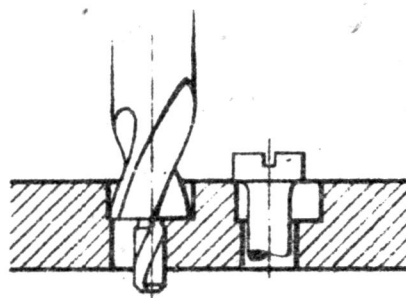


2. Teile zusammenschrauben

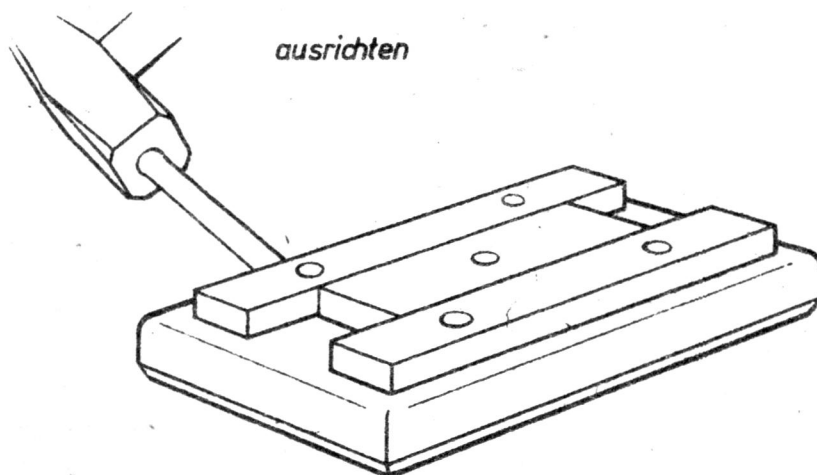

3. Löcher für Paßstifte vorzeichnen u. kören

4. Löcher bohren und reiben

5. Paßstifte auf Länge feilen, Kuppe schlichten

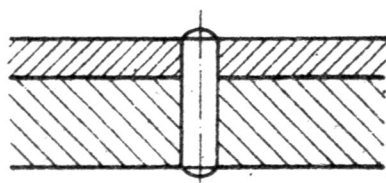

6. Paßstifte einschlagen

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Leichtmetall feilen

Ausgabe
März 1940
Kenn-Nr.
LLMo 57

Übung Nr.


Werkstück:

3115.0 Duralumin (Abfall verwenden)


Zulässige Abweichung für Maße
ohne Toleranzangabe $\pm 0,1$







1

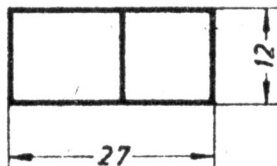

2

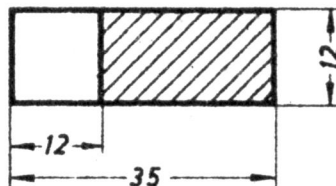


3

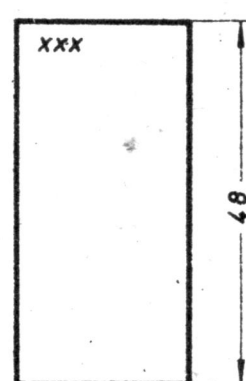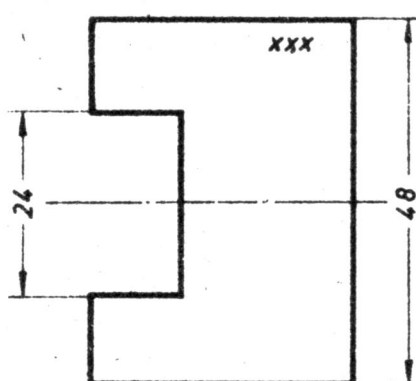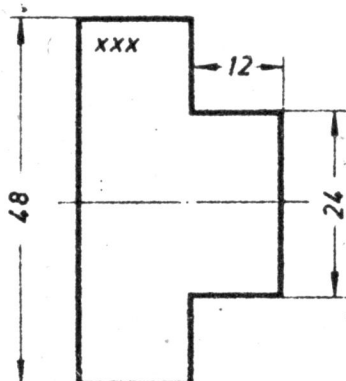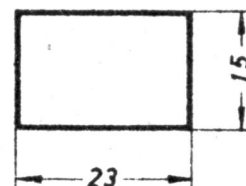

Teil 1 in Teil 2 einpassen


Werkzeuge: Stahlmaß, 90°-Winkel, Reißnadel, Körner, Niethammer, Spiralbohrer 5 ϕ , Bügelsäge, Trennstemmer, Schieblehre, Schruppfeile für Leichtmetall, Schlichtfeile, Kreide, Feilenreiniger, Stahlstempel 3mm

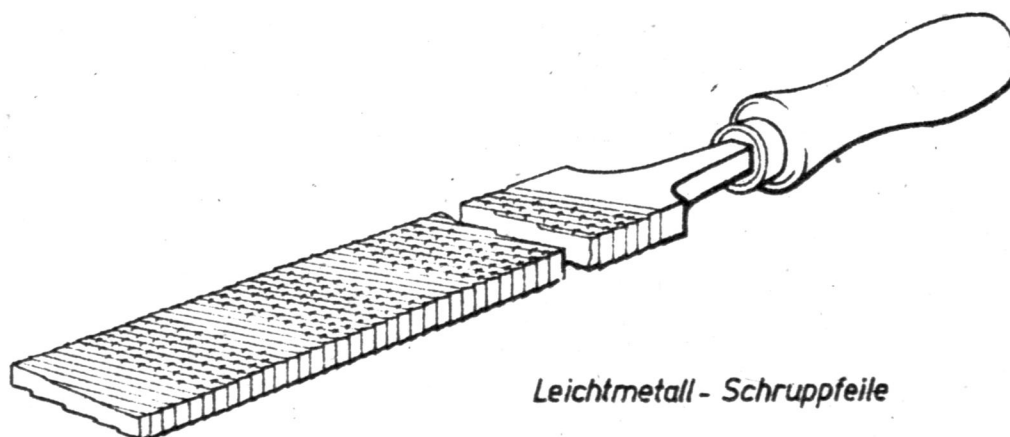

Leichtmetall - Schruppfeile


Arbeitsgänge:

1. Alle Teile vorzeichnen
2. Teil 2 bohren

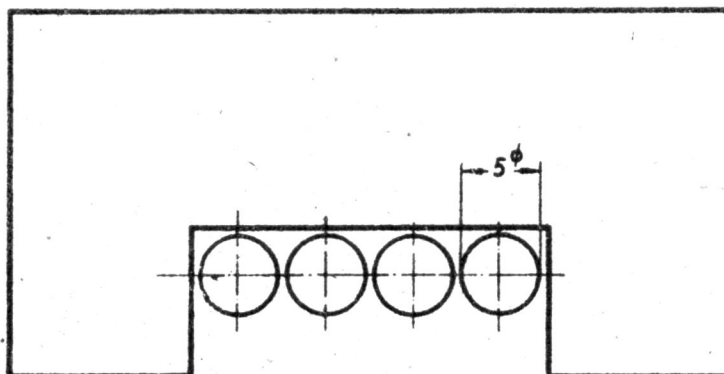


bohre möglichst eng

3. Aussägen
4. Stege durchschlagen bei Teil 2
5. Feilen mit Schrupp- u. Schlichtfeile

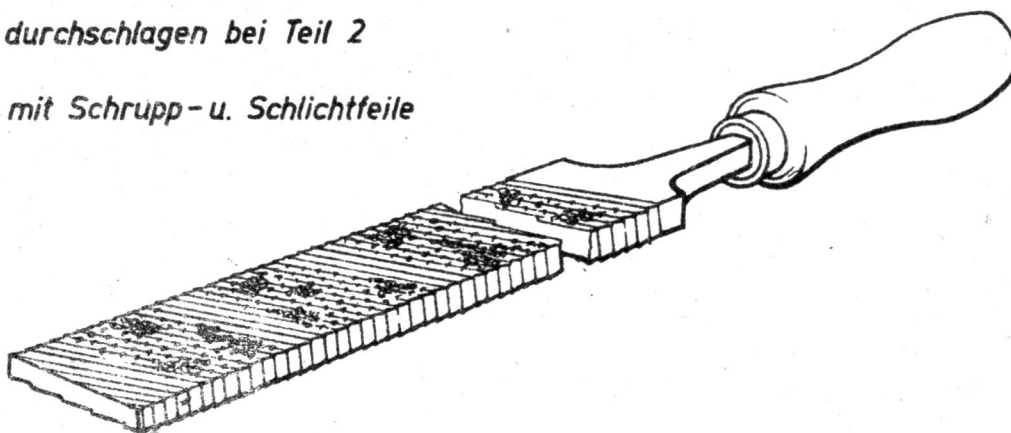

Die Leichtmetall - Schruppfeile hat einen besonderen sehr groben Hieb.
Sie muß frei von Öl und Fett sein. Hat sich ein Span festgehakt, so mußt Du
die Feile sofort reinigen, sonst feilst Du tiefe Riefen in das Werkstück

6. Teile nach Skizze zusammenpassen

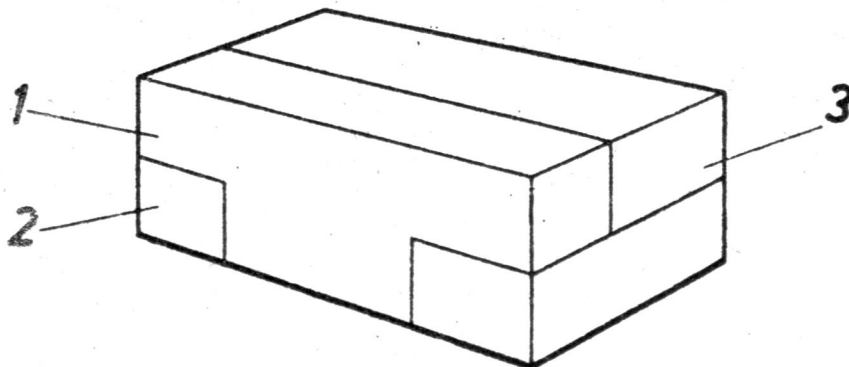

Teil 1 u. 3 wird gebraucht für LLMo 58
Teil 2 wird gebraucht für LLMo 60

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.

Sacklochgewinde schneiden



Ausgabe
März 1940

Kenn-Nr.
LLMo 58

Übung Nr.

Werkstück


Teil 1 und 3 von LLMo57 verwenden

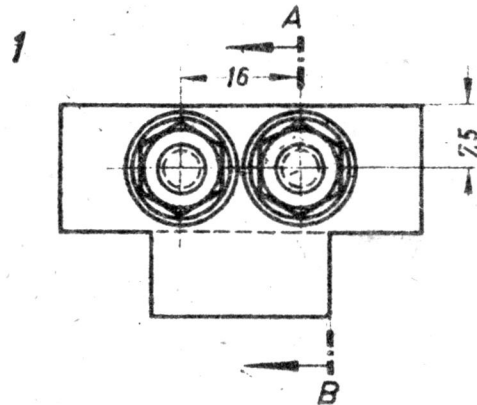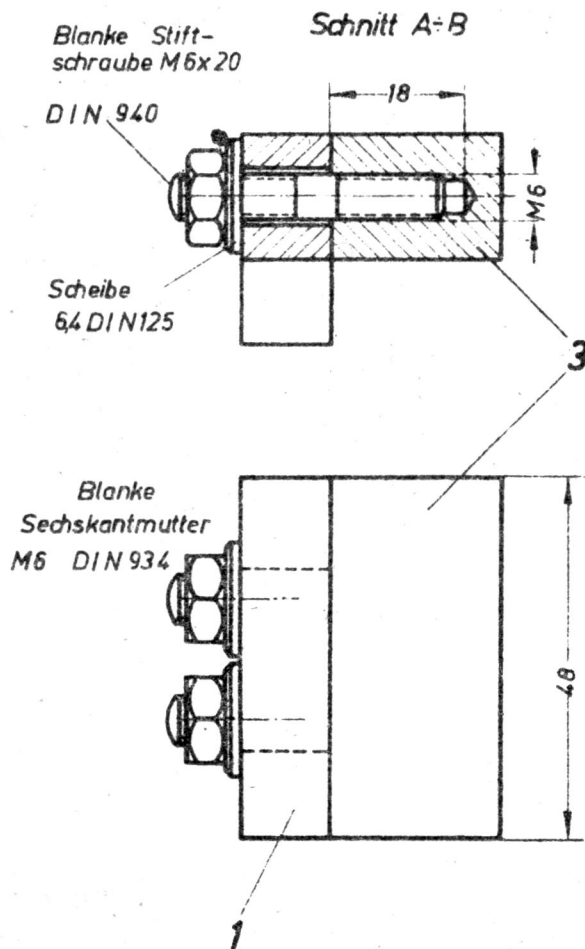


Werkzeuge: Stahlmaß, 90°-Winkel, Reißnadel, Körner, Niethammer, Spiralbohrer 7 ϕ und 4,8 ϕ , 90°-Senker, 1 Satz Gewindebohrer M 6, Windeisen, Schraubenschlüssel 11 SW

Arbeitsgänge:


1. Löcher vorzeichnen
2. Durchgangslöcher 7ϕ und Kernlöcher $4,8\phi$ für die Stiftschrauben M6 bohren und Gewinde schneiden

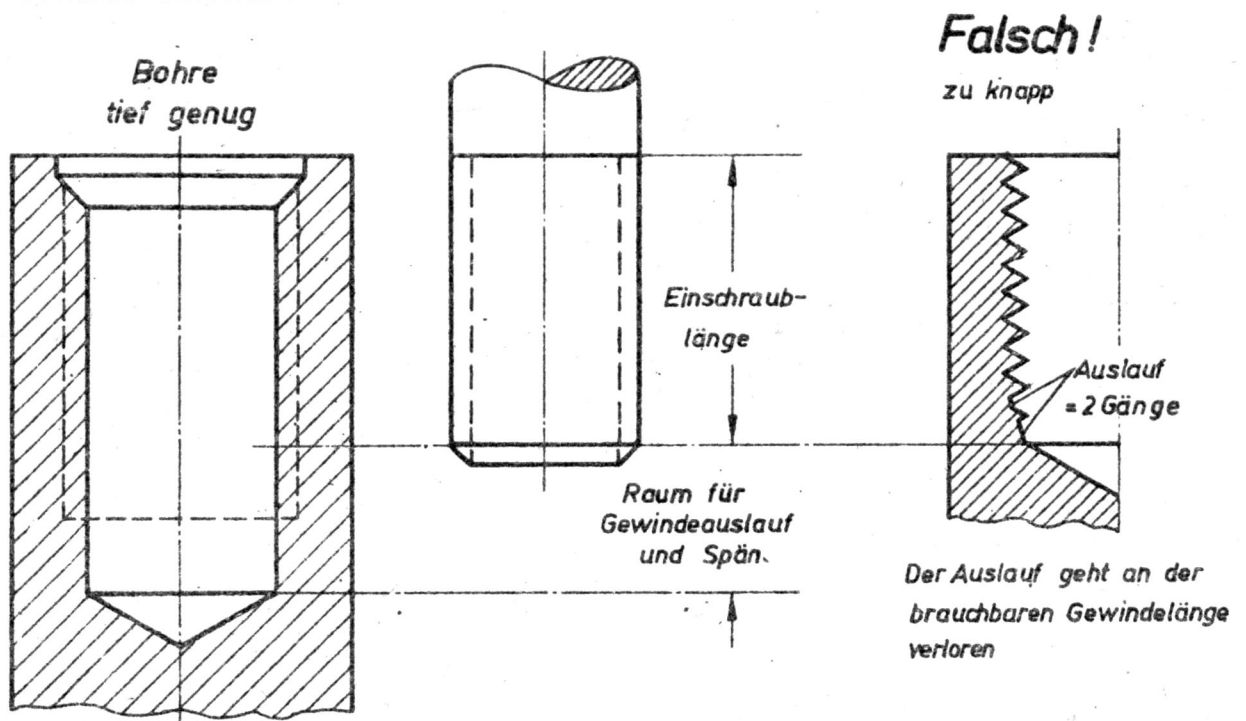

3. Stiftschrauben einziehen (mit zwei Muttern) (mit zwei Muttern)

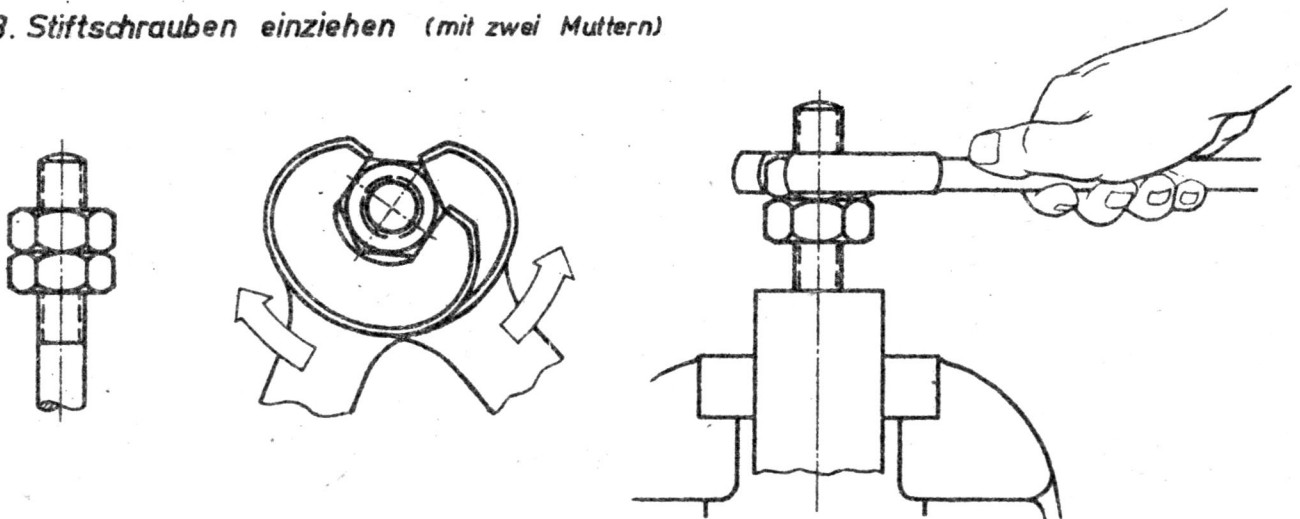

4. Teil 1 und 3 zusammenschrauben und ausrichten

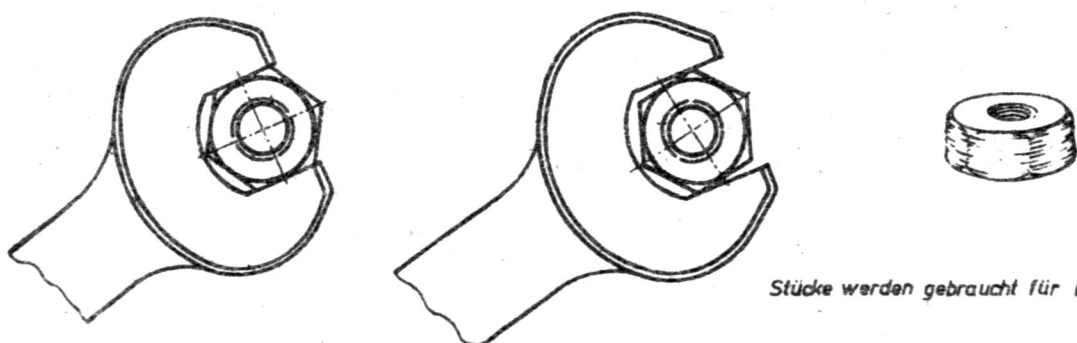

Stücke werden gebraucht für LLMo 59

Amtsgruppe
Techn. Ausbildung
A.T.A.



Kegellöcher reiben

Ausgabe
März 1940
Konn-Nr.
LLMo 59

Übung Nr.

Werkstück:


von Übung LLMo 58 verwenden

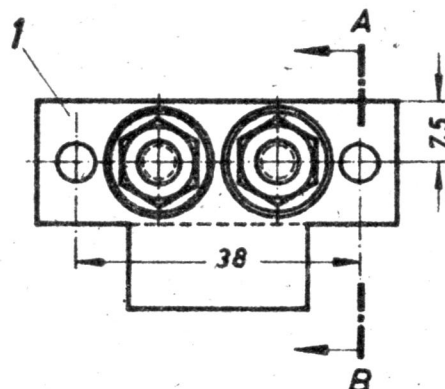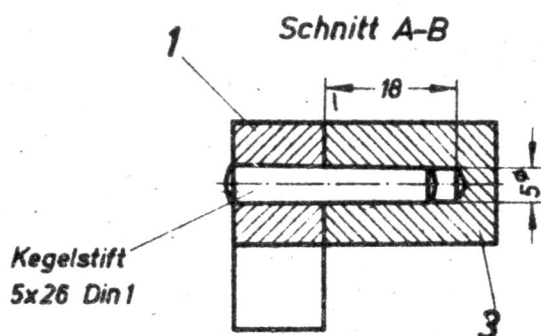

Werkzeuge:

Stahlmaß, 90°-Winkel, Reißnadel, Zirkel, Körner, Niethammer,
Spiralbohrer 5°, Kegelreibahle 5 mm, doppelseitiges Windeisen,
Leichtmetallidorn

Kegelreibahle

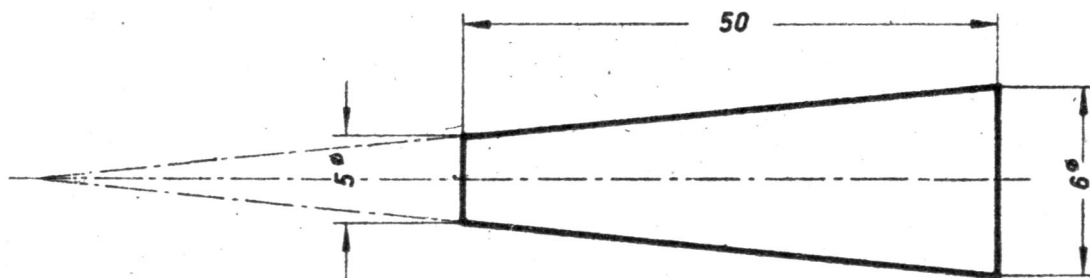



Kegel 1:50 bedeutet: Auf die Länge 50mm verjüngt sich der Kegel um 1mm

Arbeitsgänge:


1. Löcher vorzeichnen

2. Bohren


Verschraubt und ausgerichtet

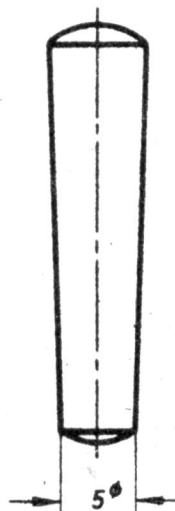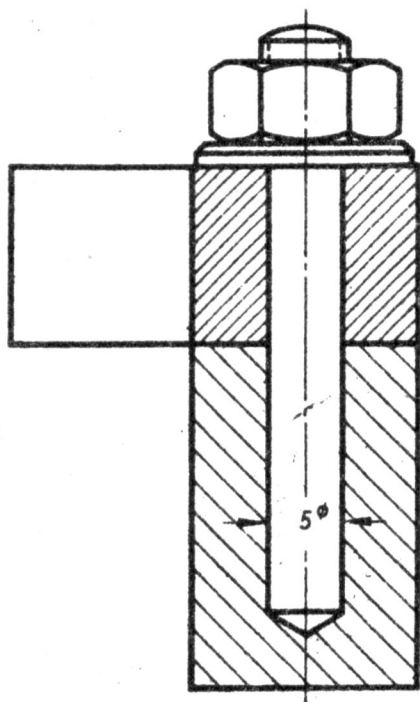


3. Kegelig reiben

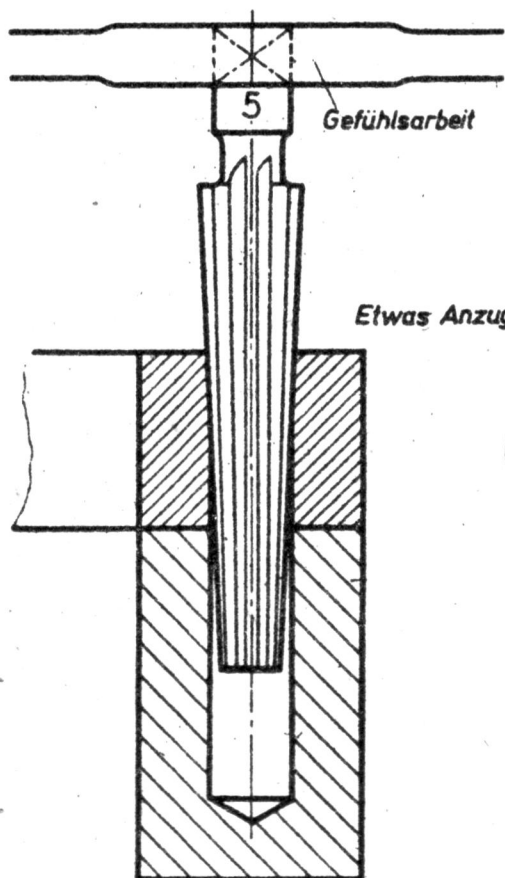

Etwas Anzug lassen

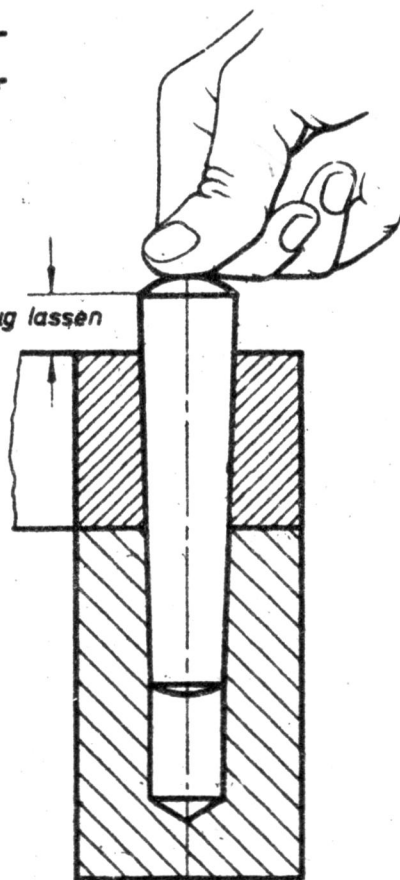

Leichtmetallhorn

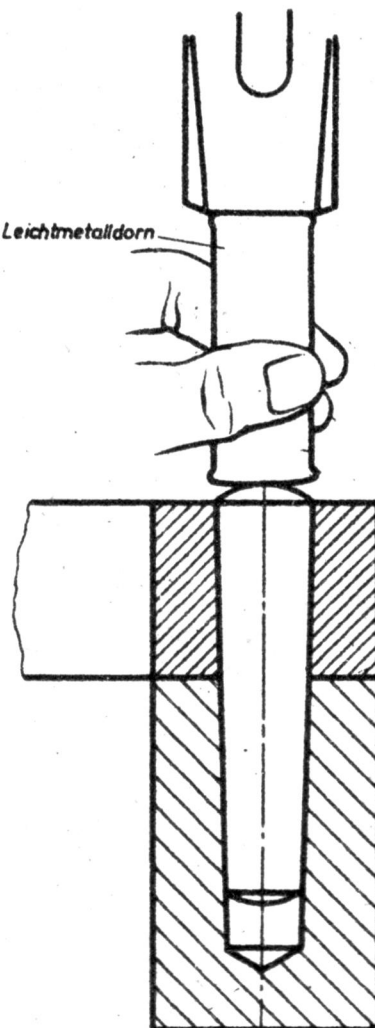

Reiben nach Kegelstift


Prüfen

Festschlagen


Werkstück:

Teil 1 und 3 von LLMo 59 verwenden

Teil 2 von LLMo 57 verwenden

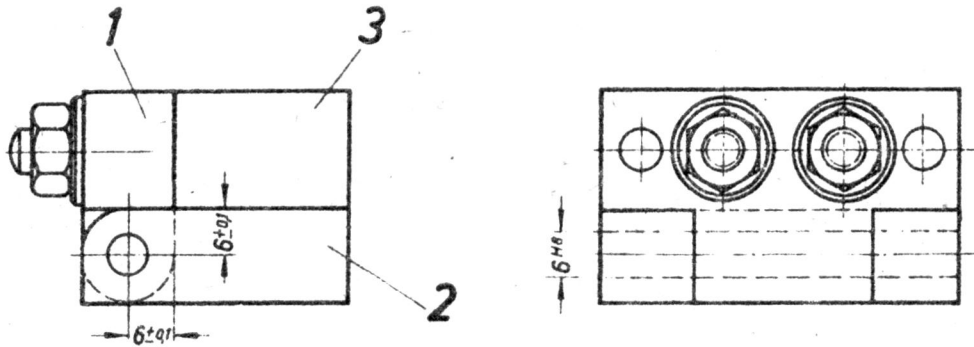

Werkzeuge: Stahlmaß, 90°-Winkel, Reißnadel, Zirkel, Körner, Niethammer
 Spiralbohrer 5 ϕ , Handreibahle 6 ϕ , Windeisen, Grenzlehrdorn 6 H^8
 Schrupp- und Schlichtfeile

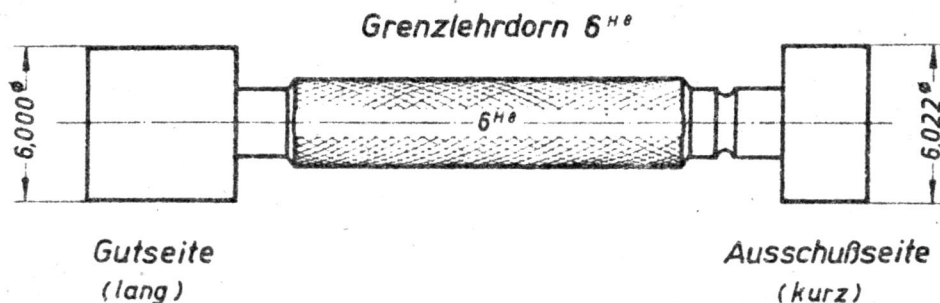Eine Bohrung, in die der Grenzlehrdorn 6 H^8

mit seiner Gutseite leicht

mit seiner Ausschußseite nicht hineingeht

liegt zwischen den Grenzmaßen 6,000 u. 6,022mm. Dies ist notwendig damit
 ein Scharnierstift aus blank gezogenem Rundstahl ohne Nacharbeit paßt.

Die Angabe H 8 ist ein Passungszeichen (des JSA-Systems)
 zum Herstellen austauschbarer Arbeitsstücke

Merke Dir:


Findest Du beim Arbeiten nach einer Werkzeichnung ein Passungs-
 zeichen (z. B. H 8, H 7, s 6, h 11 u. s. w.) so erhältst Du in der Werkzeugausgabe
 die dazu passende Grenzlehre (Grenzlehrdorn, Grenzrachenlehre). Achte darauf,
 ob die Angabe auf der Zeichnung einen kleinen oder großen Buchstaben ent-
 hält (H 7 oder h 7)

In der Berufsschule lernst Du später die Passungen ausführlich kennen


Arbeitsgänge:

1. Vorzeichnen
2. Vorbohren zum Reiben

Spanne den Bohrer gut
rundlaufend ein

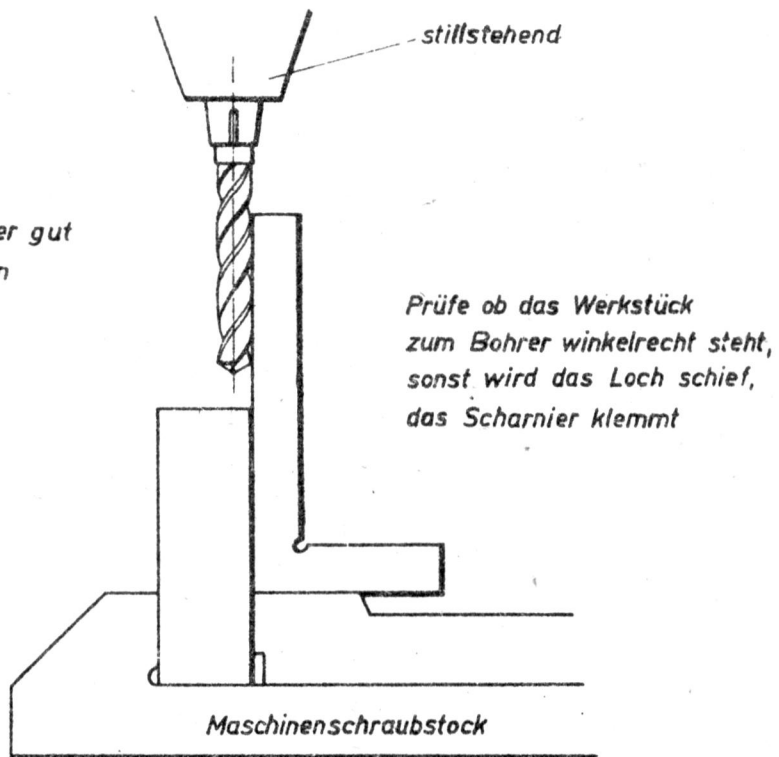

3. Reiben und mit Grenzlehrdorn prüfen
4. Zusammenbauen und gangbar machen

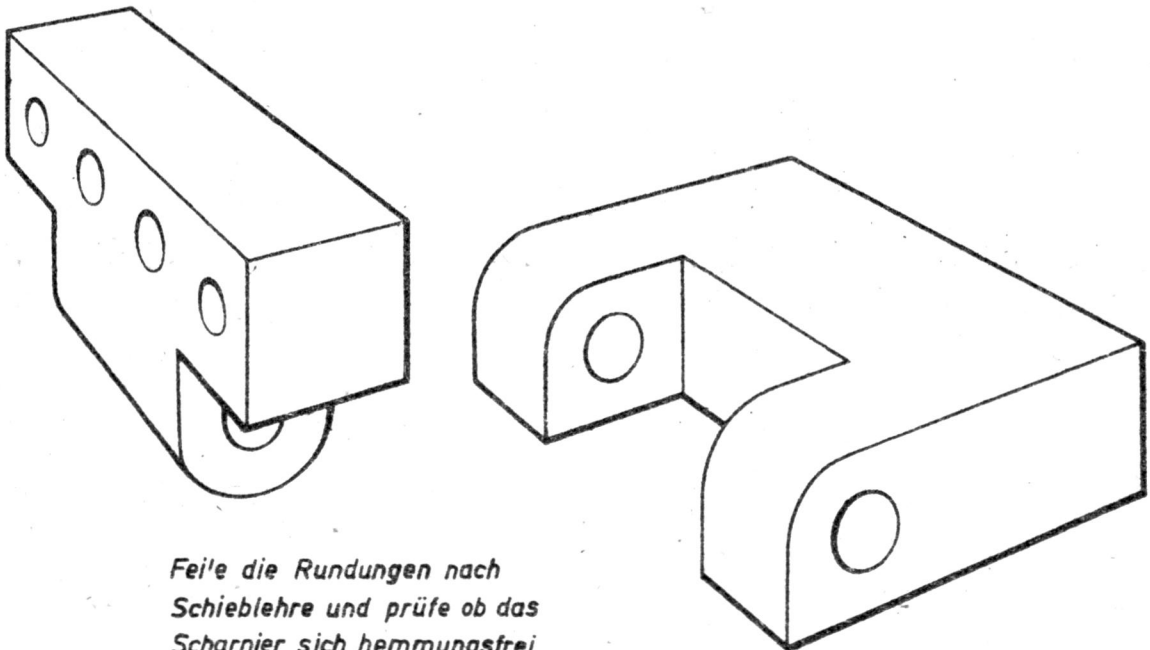


Feile die Rundungen nach
Schieblehre und prüfe ob das
Scharnier sich hemmungsfrei
bewegt

Schaben einer Fläche

Werkstück:

Grauguß Ge26.91, Flieg 1900.0, 90 x 50 x 12


Das Werkstück kann für mehrere Übungen verwendet werden. Vorher etwas abschruppen

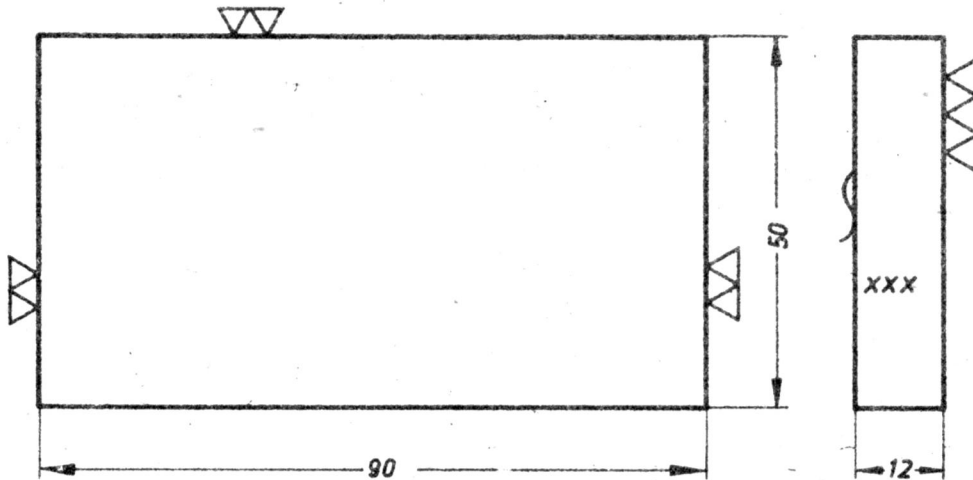


Werkzeuge:

Tuschierplatte, Tusche, Flachschaber, Ölstein, Niethammer, Stahlstempel 3mm


Tuschierplatte

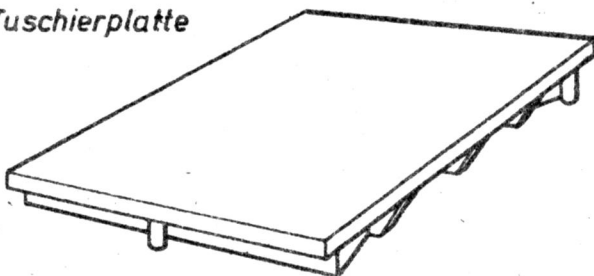

Flachschaber


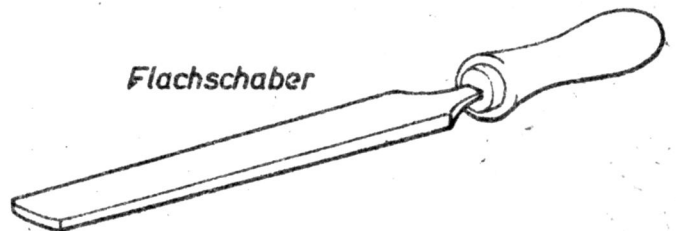


Flachschaber auf dem Ölstein abziehen


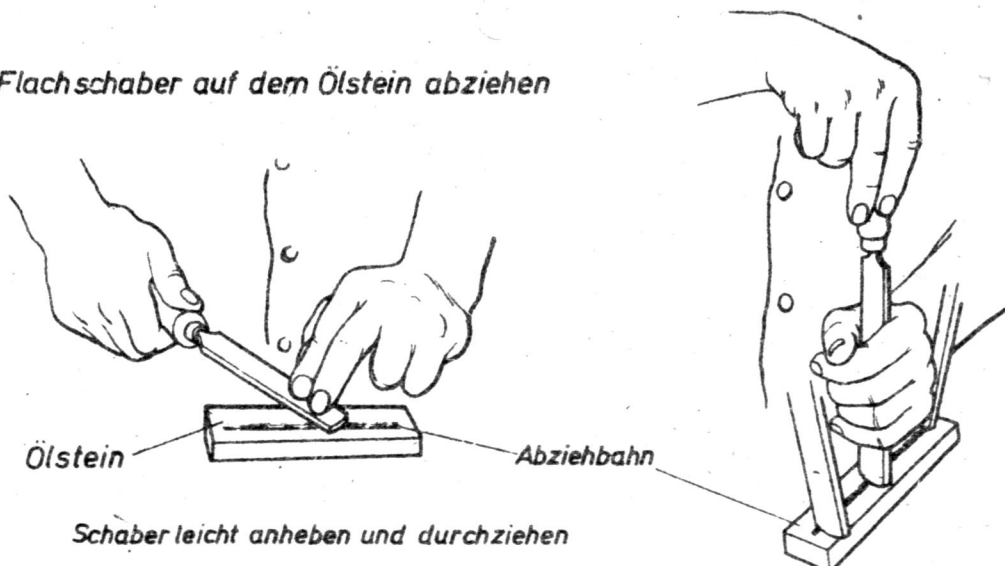


Arbeitsgänge:


1. Tuscherplatte hauchdünn mit Tusche einreiben
2. Werkstück mit der feingeschliffenen Fläche auf der Tuscherplatte mit leichtem Druck reiben
3. Werkstück abheben und die mit Tusche umrahmten Punkte vor- und punktschaben

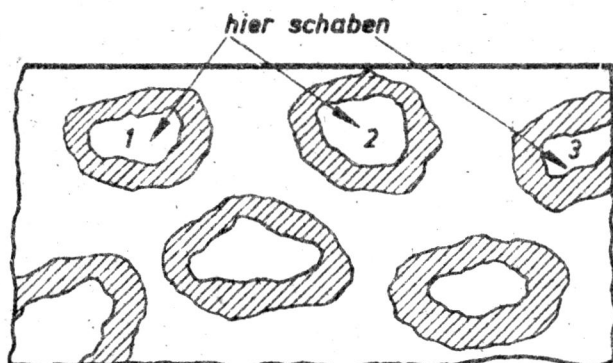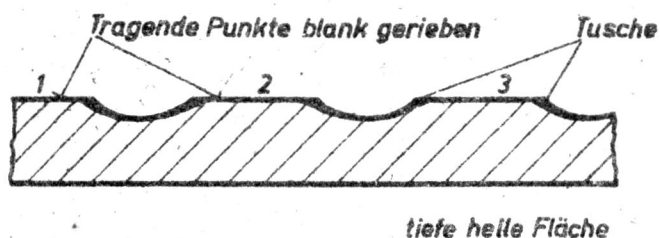

Punktgeschabte Fläche

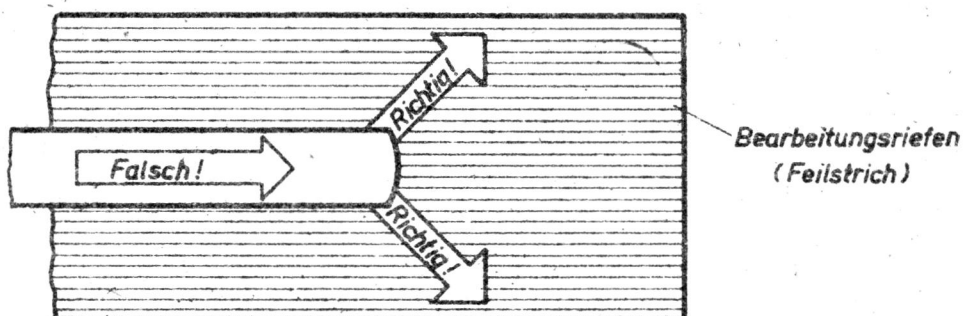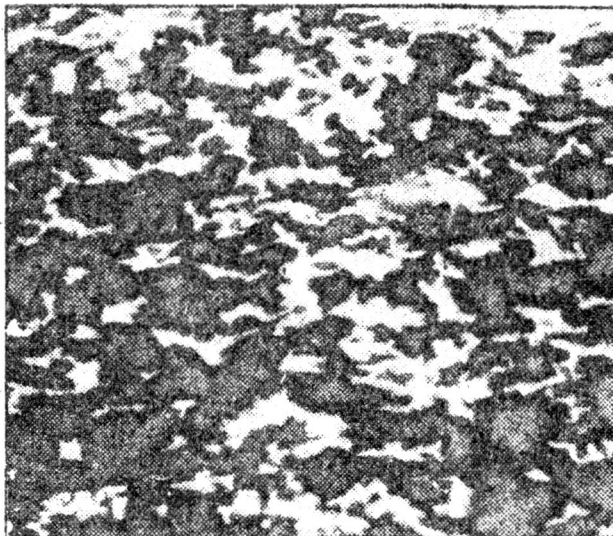

Schneide des Schabers darf sich nie in der Richtung der Bearbeitungsriefen bewegen. Beim Zurückgehen, Druck nachlassen

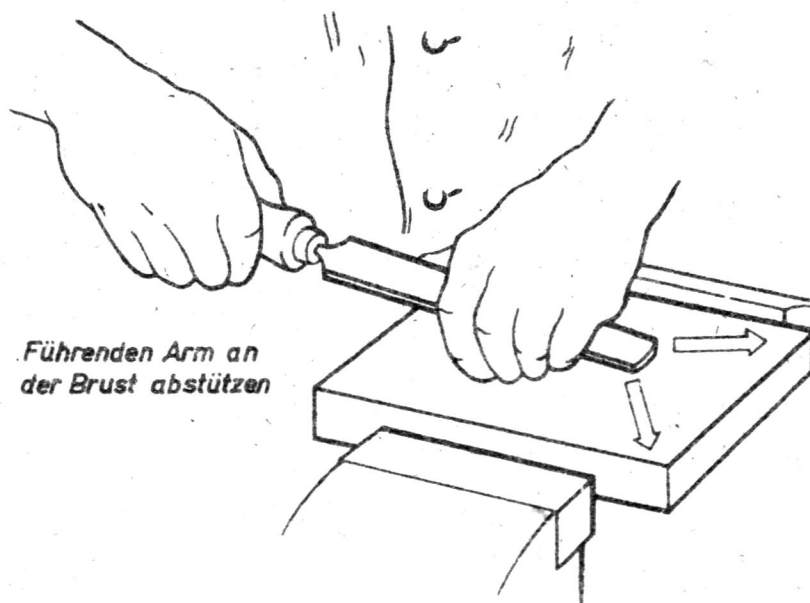

4. Bezeichnen (xxx)

N O T I Z E N

N O T I Z E N

N O T I Z E N

N O T I Z E N

